



Nordic Oily Waste Cph ApS
G-Vej 3
2300 København S

Miljøtilsyn Nordic Oily Waste U-vej 4 og 9, Prøvestenen, d. 13. maj 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har d.
13. maj 2025 været på tilsyn:

Virksomhed:	Nordic Oily Waste
Adresse:	U-vej 4 og 9
CVR nr. / P nr.	CVR-nr 70727528/P-nr. 1030490068 og 1030490076
Deltagere:	Lasse Kragballe Rasmussen og Jakob Bo Nielsen, Nordic Oily Waste Rikke Hammershøj, Lars Klinge og Johan Galster, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 listepkt. 5.
Tilsynet blev foretaget som:	Uvarslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå udvalgte af virksomhedens miljøforhold
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Blev ikke gennemgået
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: Nordic Oily Waste bedes fremsende opdateret handlingsplan for modernisering af tankene samt en oversigt over indholdet i samtlige tanke på U-vej 4 og 9 inkl. bemærkninger om seneste aktiviteter, hvor det er relevant.

5. juni 2025

Sagsnr.
2024-0019662

Dokumentnr.
2024-0019662-6

Sagsbehandler
Johan Galster
Tlf 2630 0648
jogals@kk.dk

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

	Planter og træer i tankgårdene skal fjernes og tankgårdsbelægningen undersøges for utætheder og tætnes. Nordic Oily Waste skal fjerne plantevækst, vilkår 4.5, og reparere skader fra dette inden 1. september 2025, vilkår 7.1.
--	---

Vilkår 1.1 Anlægget U-vej 4 og 9 godkendes til oplagring af industrielt spildevand i brandfareklasse IV (flammepunkt over 93°C) eller uklassificeret spildevand.

Københavns Kommune, Virksomheder og VVM udbeder sig en liste over indholdet i samtlige tanke.

Tankene er ikke forsynet med tankradar eller alarm.

For at tilse overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 4.1 udbeder Virksomheder og VVM sig en liste over bestykningen på tankene og information om, hvornår tankradar forventes installeret.

Der er en gummislange udenpå tank 2 og ned til tankgården. Hvad er formålet hermed?

Virksomheder og VVM bemærkede at en del olie var løbet ud af slange efter endt pumpning. Denne olie burde have været opsamlet.

Virksomheder og VVM bemærker dog, at spildet er sket på tæt belægning med sump, og at der intet udløb til jord er sket.

Der blev ikke observeret andre tegn på spild.

I tankgårdene er der en del plantevækst og småtræer. Disse skal fjernes og tankgårdenes integritet sikres.

Der blev observeret mindre huller i belægning og tankgårdsvægge. Disse vurderes værende af overfladisk karakter.

Venlig hilsen

Johan Galster

Akademiingeniør