



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Baisgårds Hestepension, Aalborgvej 138, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29-10-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31043
Mobiltelefon		CVR nr.	33331061
E-mail		P. nr.	1016592524
Miljørisikoscore	2,81		

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE		
Godkendelsesdato	05-04-2011		

Kategori	2		
-----------------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2013	48	82		Pladsen er ca. 8*8*1,7 meter. Pladsen kan rumme max. 82 m3, fordi der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der blev observeret revner i møddingsmuren ud mod ridebanen. Da møddingen snart ville blive tømt, blev det aftalt at ejer indsender billeder af den tomme møddingsplads, så det kan ses om revnerne er gennemgående. Efter tilsynet har ejer indsendt billeder af at møddingspladsen var tømt og revnerne er blevet repareret.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløbet var ikke frit ved tilsynet, men vurderes at være ok. Ejer fortalte at de for nyligt har tømt ajlebeholderen, så afløbet kan sagtens aflede vand fra pladsen. Der var en del møddingssaft, der var løbet ud på jorden foran pladsen. Dette vurderes dog ikke at være på grund af at afløbet ikke kan aflede vand, men derimod fordi møddingen ikke har været overdækket, så alt regnvandet har skyllet møddingssaft ud fra pladsen. Det blev drøftet, at det måske var en god idé at støbe et ekstra areal foran møddingspladsen, så det kan undgås, at der bliver meget vådt på jorden foran møddingspladsen. Dette ville ejer lige tage in mente. Sidebegrænsningen består af en mur på 3 af møddingspladsens sider, samt en randzone på den sidste side. Møddingsmuren var ikke helt tæt, se "Møddingsplads, tæthed". Randzonen på 2 m var heller ikke helt overholdt, men da det blev oplyst at pladsen snart skulle tømmes og at de pt. ikke fylder mere møg på pladsen, vurderes det at være af underordnet betydning. Det er dog vigtigt at kravet om en randzone på minimum 2 m overholdes i fremtiden. Efter tilsynet har ejer oplyst, at der nu er ca. 10 færre heste på ejendommen, så møddingspladsen vil ikke blive fyldt lige så meget mere, hvilket også vil gøre det nemmere at holde vandet inde på pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Dagen efter tilsynet har ejer dog indsendt billeder af at pladsen er blevet overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tagvand.

Billeder



Møddingsplads, tæthed

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		25	50		

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej, men der var noget møddingssaft, som var løbet ud på jorden, hvilket kan lede til jordforurening, hvis dette fortsætter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev det observeret at der er en grøft tæt på møddingspladsen langs springbanen. Ejer forklarede at grøften er anlagt i forbindelse med springbanen, da springbanen er drænet ud til denne grøft. Ejer ved ikke om grøften er en nedsivningsgrøft eller om den er forbundet med vejgrøften langs Aalborgvej. Ifølge højdekurver på ejendommen, ser der ikke ud til at være en hældning mod vejgrøften. Der er også kigget på et kort over vandstrømning, som viser at vandet ikke føres mod vejgrøften. Det vurderes derfor at det ikke er et problem, at møddingspladsen er placeret så tæt på en grøft.