

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 29, 6900 Skjern
CVR:	17217631
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet er der konstateret kraftig forurening af vandløb nord for Fasterlundvej. Der ses massiv forekomst af lammehaler.
 - Vandløb modtager vand via åben grøft syd for Ejstrupvej 13, hvor drænledning fra Egerisvej 29 har udløb: Vandet i åben grøft ved Ejstrupvej 13 er gråt/brunt og indeholder formentlig store mængder organisk materiale.

Vurdering:

Forureningen skal stoppes straks. Restvand fra ensilagesiloer skal opsamles i gyllebeholder.

- På grund af forureningens omfang er forholdet anmeldt til politiet.
- Ved ensilagesiloer: Opsamlingsbeholder til restvand tømmes ikke - pumpe er ude af drift.
 - Restvand afledes ud på omkringliggende terræn. Restvand trænger formentlig ned i drænledning.
- 2 nyere ensilagesiloer:
 - Mod øst: Ingen afløb til opsamling af ensilagesaft/restvand.
 - Mod vest: Ingen afløb til opsamling af ensilagesaft/restvand.
 - Restvand afledes ud på omkringliggende terræn. Restvand trænger formentlig ned i drænledning.
 - Der er ikke fast bund under alt ensilage.
- Afløb ved 1.000 m3 gyllebeholder er kørt i stykker: Skal repareres, så husdyrgødning fra kalveplads opsamles korrekt.
- Lille rundbuehal: Der er ikke fast bund under dybstrøelse/sand.

Vurdering:

Boksen må ikke anvendes, før der etableres fast bund (beton), så nrisiko for nedsivning minimeres.

- **Der skal etableres beplantning langs med kostald.**
- 2025: Ny gyllebeholder/fortank etableret.
 - Etablering af beholderen kræver miljømæssig tilladelse. **Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Restvand/ensilagesaft skal opsamles. Der må ikke være risiko for, at tagvand/drænvand bliver forurennet.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.
 - På grund af forureningens omfang er forholdet anmeldt til politiet

Indskærpelse givet ved tilsyn 13-12-2023 skal efterkommes:

- **Ny ensilageplads skal have etableret afløbsforhold.**
 - **Afløbsforhold til opsamlingsbeholder skal etableres hurtigst muligt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
11-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand/ensilagesaft skal opsamles. Der må ikke være risiko for, at tagvand/drænvand bliver forurennet.
13-12-2023	Indskærpelse, Miljø	Ny ensilageplads skal have etableret afløbsforhold og afgrænsning.
13-12-2023	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg skal serviceres. Restvand skal udsprinkles på et større areal.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 4 26-06-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022: - Ny tilbygning (sengestald med spaltegulv + gylleforsuring): Stald er etableret. Gulvtype er ændret i tillæg nr. 1 - Ny velfærdsstald (240 m²) med dybstrøelse: Er ikke etableret. - Nyt dybstrøelsesareal på siden af lade på 55 m²: Er etableret. Tillæg nr. 1 (juni 2023): - Gulvtype i ny stald: Er ændret til fast, drænet gulv (gummigulv med 4% åbning mod spalter er etableret oven på spaltegulv. - Ny velfærdsstald på 830 m²: Er ikke etableret. - Ny tilbygning til kostald (2.331 m²): Er ikke etableret. 2025: Ny gyllebeholder/fortank etableret. <u>Vurdering:</u> Etablering af beholder kræver miljømæssig tilladelse. Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse.
Staldtype	- Kalve: Dybstrøelsesarealer. - Eksisterende stald fra 2001: Senge­stald med fast drænet gulv, 2 % hældning. - Tilbygning 2022: Fast, drænet gulv: Der er etableret gummigulv over spalter. Ifølge fabrikant har gulvet 4% åbning mod gyllekanal. Gulvet vurderes til at opfylde krav til BAT. - Lille rundbuehal mellem stalde: Der er ikke fast bund under dybstrøelse/sand. <u>Vurdering:</u> Boksen må ikke anvendes, før der etableres fast bund (beton). - Spaltegulvbokse er ikke ændret til dybstrøelsesareal. Der er ikke planlagt ændring af staldsystem. - o Der er i forbindelse med tilsyn 2022 via husdyrgodkendelse.dk lavet en scenarie-beregning, hvor de eksisterende spaltegulvbokse forbliver uændret. Beregningen viser, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget er lavere ved det eksisterende staldafsnit, end med den godkendte ændring til dybstrøelsesareal med flere m² produktionsareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Der er ikke længere vilkår om gylleforsuring. - Der er etableret gummigulv over spalter. Ifølge fabrikant har gulvet 4% åbning mod gyllekanal. Gulvet vurderes til at opfylde krav til BAT.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning 12 gange i døgnet: Ok.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Ikke et krav. - Der er etableret feltoverdækning af 3.500 m ³ gyllebeholder.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Vilkår i §16a-miljøgodkendelse: - Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og opbevaringsanlæg skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter staldbygningens opførelse plantes slørende beplantning som beskrevet i bilag 3. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres beplantning langs med kostald.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning af gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

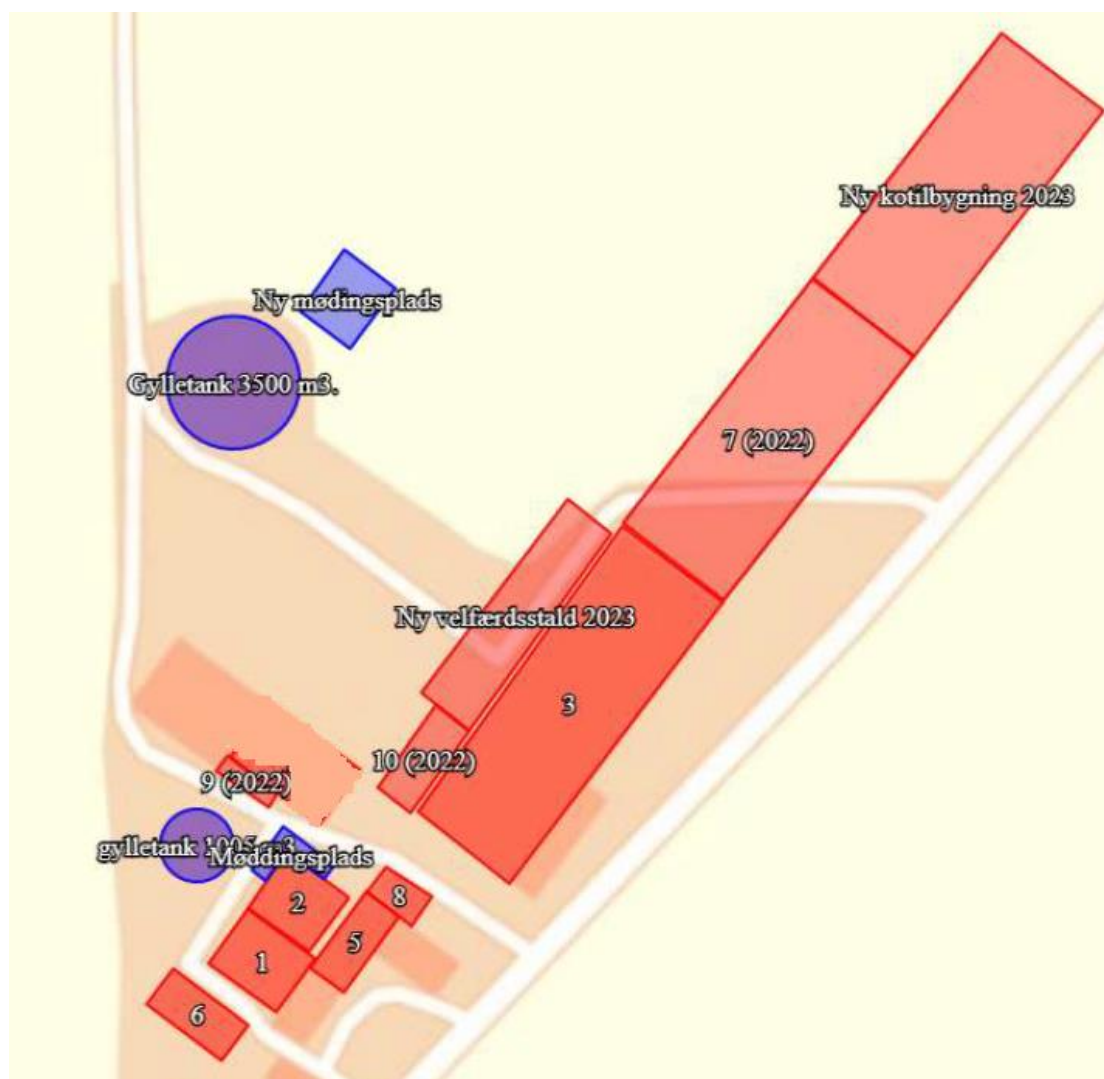

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Ungdyrstald	Ja	110	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Ungdyrstald	Ja	60	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
2	Kalvehytter	Ja	180	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Eksisterende kostald	Ja	1.815	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Tidl. goldkoafd.	Ja	160	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Hestestald	Ja	60	Heste	Dybstrøelse
7	Udv. kostald 2022	Ja	1.750	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
8	Kalvehytte mellem stalde	Nej	77	Alle kvæg	Dybstrøelse
9	Halvtag v. maskinhus	Ja	55	Alle kvæg	Dybstrøelse
10	Velfærdsafd. v. maskinhus	Nej	240	Alle kvæg	Dybstrøelse
11	Ny velfærdsstald	Nej	750	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
12	Ny tilbygning kostald	Nej	1.750	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-12-2025:</u> - Kødkvægsbesætning: 0 dyr. - Malkekvægsbesætning: 491 køer, 79 kvier og 8 handyr. - Øvrig hestehold: 3 heste. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 470 årskøer, 45 kvier (0-6 mdr.), 53 kvier (6 mdr.-kælvning), 317 slagtekalve (40+64 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Stald fra 2022: Er ændret til fast, drænet gulv (lukket gummigulv med 4 % åbning) er etableret over på spaltegulv. - Ny velfærdsstald: Er ikke etableret. - Stald 10: Er ikke etableret.

	Lille rundbuehal mellem stalde: Der er ikke fast bund under dybstrøelse/sand. <u>Vurdering:</u> Boksen må ikke anvendes, før der etableres fast bund (beton).
Foderplads - rotation	Foderplads til heste: Vær opmærksom på, at foderplads på hestefold skal skifte placering kontinuerligt: - Fodertrug og lignende må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ved tilsynet er der konstateret kraftig forurening af vandløb nord for Fasterlundvej. Der ses massiv forekomst af lammehaler. Vandløb modtager vand via grøft syd for Ejstrupvej 13, hvor drænledning fra Egerisvej 29 har udløb: Vandet er gråt/brunt og indeholder formentlig store mængder organisk materiale. <u>Vurdering:</u> Forureningen skal stoppes straks. Restvand fra ensilagesiloer skal opsamles i gyllebeholder <u>6 siloer:</u> - Mod syd og nord: Afløb til opsamlingsbeholder på ca. 50 m³. - Opsamlingsbeholderen til restvand tømmes ved tilsynet ikke - pumpe er ude af drift. Restvand afledes ud på omkringliggende terræn. Restvand trænger formentlig ned i drænledning. Ejer vil undersøge mulighed for at pumpe restvand til lille gyllebeholder. <u>2 nyere siloer:</u> - Afløb øst: Ingen afløb til opsamling af ensilagesaft/restvand. - Afløb vest: Ingen afløb til opsamling af ensilagesaft/restvand. - Restvand afledes ud på omkringliggende terræn. Restvand trænger formentlig ned i drænledning. - Der er ikke fast bund under alt ensilage. <u>Vurdering:</u> Der skal hurtigst muligt etableres korrekt opsamling af restvand. Opsamlingsbeholder til restvand/ensilagesaft (ved gyllebeholder): - Ifølge ejer: ca. 50 m³. Ensilagesilo opmålt via Ortofoto: ca. 6.700 m² Hvis restvand udsprinkles, skal byggebladets anvisninger følges: - Ifølge landbruget byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal der ved 6.700 m² opsamlingsareal være en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (6.700 x 0,033) ~ 220 m³. <u>Vurdering:</u>

	Hvis restvand udsprinkles, skal der etableres tilstrækkelig stor bufferkapacitet, så restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles ikke ved tilsynet. - Restvand fra ensilagesiloer afledes ud på terræn vest for ensilagesiloer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ved kalvehytter: afløb til fortank ved gyllebeholder.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb ved 1.000 m ³ gyllebeholder er kørt i stykker: Skal repareres, så vand fra kalveplads opsamles korrekt. Tagvand fra kalvehytter/overdækning må ikke sammenblandes med husdyrgødning.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	2.800	5.000	0	
Ensilageplads	20-05-2019	825	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2024	2.700	5.000	0	
Fast mødding	01-01-2018	300	375	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	23-10-2019	10	250	1.009	Flydelag	Beholderkontrolleret 23-10-2019. 24-06-2021: Endelig rapport er indsendt efter rep. er udført.
Gyllebeholder	01-01-2001	17-06-2021	10	829	3.500	Teltdug	Beholderkontrol udført 17-06-2021.
Gyllebeholder/fortank	01-01-2025			34	99	Fast låg	Etableret uden tilladelse.
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21		
Gyllekanaler	01-01-1979			0	200		
Opsamlingsbeholder, restvand	01-01-2020			15	50	Fast låg	

Ajlebeholder	01-01-1955			0	60		2025: Ikke i brug.
--------------	------------	--	--	---	----	--	--------------------

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der afsættes gylle til Nr. Vium Maskinstation for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Anvendes ikke ifølge ejer.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.009 m ³ . anvendes til restvand. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. Endelig rapport blev udarbejdet i 2021 efter at kabler blev skiftet/repareret.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Gylle afhentes af biogasanlæg fra ny fortank/gyllebeholder.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Egerisvej 6		1.000
Afgive til opbevaring	Lundgårdvej 2		1.000
Afgive til opbevaring	Nørrelundvej 8		620

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1998 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Der er givet tilladelse til at anvende tidligere drikkevandsboring til havevanding. - Boring ikke set ved tilsynet.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2922 og 94.2187): 90.910 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner skal skylles/vaskes på fast bund med afløb til opsamling.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra ejendommen udledes via dræn. Der skal ansøges om udledningstilladelse til regnvand fra ejendommen. Oplyst ved tidligere tilsyn: - Overfladevand fra vej og tage er rørlagt fra gyllebeholder ved Egerisvej 29 til Ejstrupvej 13. Udløb ved Ejstrupvej 13: Vandet er gråt/brunt og indeholder formentlig store mængder organisk materiale. <u>Vurdering:</u> Årsag til forureningen skal findes og stoppes straks. Restvand fra ensilagesiloer skal opsamles i gyllebeholder.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke regnvandsbassin på ejendommen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder bør der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-12-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.