



Rapport for miljøtilsyn 20-05-2026 hos LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN, Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20-05-2026		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30687
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-12-2020

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-01-2021	Indskærpelse	Andre forhold	Revner lille beholder skal repareres
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan mangler
29-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Dykket indløb til store beholder skal genetableres
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
14-06-2022	Påbudsvarsel	Andre forhold	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
27-10-2022	Øvrige påbud	Meddelt	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Foderspild under fodersiloer skal fjernes løbende for at forebygge rotter. Desuden skal kornlagre lukkes af.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal føres logbog over hyppig udslusning i staldene.
08-10-2024	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal sendes til kommunen.
08-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Utæt indløbsrør skal repareres, og gyllespild på jorden omkring indløbet på den store gyllebeholder skal samles op og fjernes.
08-10-2024	Indskærpelse	Meddelt	Den lille gyllebeholder, som ikke længere tilføres husdyrgødning, skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Derefter skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift.
08-10-2024	Aftale	Andre forhold	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Forholdet bringes i orden næste gang de er tomme og dermed flytbare.
08-10-2024	Aftale	Meddelt	Opbevaring af affald, herunder tomme bigbags, skal ske i container eller lignende.
04-12-2024	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal etableres flydelag på den store gyllebeholder
04-12-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke tilføres husdyrgødning til den lille gyllebeholder! Da den lille gyllebeholder ikke må bruges.
04-12-2024	Aftale	Andre forhold	Tomme dunke fra bekæmpelsesmidler med mere skal opbevares forsvarligt og bortskaffes korrekt. Ikke blot smides på jorden.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden, fra montering af nyt overpumpningsrør, skal fjernes.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene.
11-03-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge foder frit tilgængeligt for rotter
09-12-2025	Indskærpelse	Meddelt	Palletanke med AdBlue skal opbevares på spildbakke eller bag opkant.
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal være flydelag på den store gyllebeholder
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal lukkes af til foderladen, så foder ikke er frit tilgængeligt for rotter.
11-02-2026	Påbudsvarsel	Andre forhold	Varsel om påbud om fast overdækning på den store gyllebeholder.

Dato	Type	Status	Kommentar
27-01-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal søges om tilladelse til det etablerede jordvarmeanlæg.
25-02-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal lukkes af til fortanken.
17-04-2026	Øvrige påbud	Meddelt	Påbud om fast overdækning på den store gyllebeholder.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1.500		Betonelement m kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Opfølgning på påbud fra 27. oktober 2022 om, at den lille blokstensgyllebeholder skal tages ud af drift, fordi nødvendige reparationer ikke er udført, og Aalborg Kommune vurderede, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed. Ved tilsyn den 8. oktober 2024, blev det oplyst, at der ikke tilføres gylle til den lille beholder længere. Driftsansvarlig oplyser desuden, at den af og til tømmes for regnvand. Da der blev set husdyrgødning/bundfald i beholderen, blev det indskærpet, at beholderen skal tømmes helt for husdyrgødning og rengøres. Når dette er gjort, skal der indsendes erklæring om, at beholderen er taget ud af drift. Efter tilsynet har kommunen modtaget erklæring om at beholderen er taget ud af drift. Ved tilsyn den 19. november 2024, blev det konstateret, at beholderen endnu ikke er tømt og rengjort for husdyrgødning. Driftsansvarlig oplyser, at han først vil kunne tømme den, når udbringning af husdyrgødning igen er tilladt (altså forår 2025), da bundfaldet ikke ønskes overført til en anden gyllebeholder pga. urenheder. Da det blev konstateret at beholderen hverken er tømt eller rengjort, betragtes den indsendte erklæring om at beholderen er taget ud af drift som ugyldig. Når beholderen i realiteten er taget ud af drift, skal der indsendes en ny erklæring. Ved det opfølgende tilsyn 4. december 2024, blev det konstateret at der var tilført nyt husdyrgødning til gyllebeholderen. Driftsansvarlig forklarede at det havde han gjort dagen før tilsynet, da han havde forstået det som om, at han ikke måtte benytte ejendommens anden gyllebeholder, da den ikke har dykket indløb (dette har manglet i mange år). Driftsansvarlig forklarede at han tænkte at det var bedre at benytte den lille gyllebeholder. Ved tilsynet gjorde Kommunen det klart at han UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må tilføre husdyrgødning til den lille gyllebeholder (som han har indsendt erklæring om er taget ud af drift). I forhold til udslusning fra stalden oplyste driftsansvarlig, at der var en del plads i selve stalden og fortanken, så han måske kunne nå at etablere dykket indløb, inden han igen skulle sluse ud. Kommunen vurderede at det var bedre, at han ikke sluser ud en gang i ugen som ellers er krav. Hvis det bliver nødvendigt at sluse ud,

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	skal han benytte beholderen uden dykket indløb. Kommunen bad driftsansvarlig overføre gyllen fra den lille beholder til den store beholder med det samme. Billede herpå er modtaget d. 5. december 2024. Ved tilsyn 11. marts 2025, var der tydeligt mindre væske i beholderen. Den var dog endnu ikke helt tom eller rengjort. Det blev tydeligt understreget til driftsansvarlig at dette skulle gøres hurtigst muligt, samt at når beholderen var tom, skulle den rengøres, og en erklæring om at beholderen er taget ud af drift, skal indsendes. Samtlige påbud og indskærperelser vedr. den lille gyllebeholder fastholdes, indtil dette er gjort. Ved tilsyn 9. december 2025, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Der var ikke kommet ny gylle i den, men der lå et bundfald fra gammel gylle i beholderen. Der holdes derfor fast i påbud og indskærperelser vedrørende denne gyllebeholder. Ved tilsyn 27. januar 2026, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Det så ud som om der har været tilført mere gylle i beholderen siden sidste tilsyn, da der kunne ses spor af husdyrgødning op ad væggene i gyllebeholderen, hvilket ikke kunne ses ved forrige tilsyn. Yderligere, ser det ud til at der er hældt gylle ovenpå et lag sne på toppen af det gamle bundfald/flydelag. Driftsansvarlig oplyste, at der ikke havde været tilført mere gylle i beholderen og at beholderen er koblet fra gyllesystemet, så det slet ikke er muligt at pumpe gylle over i beholderen. På baggrund af dette vil Aalborg Kommune, ved fremtidige tilsyn, kræve at se at beholderen er koblet fra. Ved tilsyn 25. februar 2026, var den lille gyllebeholder stadig ikke tømt og rengjort. Ved dette tilsyn kunne der stadig ses tegn på at der har været mere gylle i beholderen siden tilsynet i december 2025. Driftsansvarlig oplyser igen at der ikke har været tilført ny gylle i beholderen. Kommunen spurgte ind til hvorfor den gamle påfyldningsrør stadig ligger ind over kanten på gyllebeholderen, når den ikke bruges. Driftsansvarlig forklarede at dette var fordi, at der nogle gange kommer en smule væske ud af dette rør, når de pumper gylle fra fortanken og over i den anden gyllebeholder. Kort forinden dette tilsyn (den 20. maj 2026) blev kommunen underrettet om, at den store gyllebeholder var blevet skadet pga. brand i traktor tæt på beholderen. Ved tilsynet var den store beholder næsten tom pga. skaderne og fordi den havde været undersøgt ift. hvilken form for reparation, der var påkrævet. Der var i den forbindelse boret hul i et af den store beholders betonelementer. Nogle af kablerne var smeltet og sprunget eller klippet over. Driftsansvarlig fortæller, at gyllen fra staldene derfor først pumpes til den lille beholder, og dernæst suges det op og transporteres til beholdere på Rødageren 6 og 11. Indskærperelsen og påbuddet om, at beholderen ikke må bruges og skal tages ud af drift, er stadig gældende, så længe beholderen ikke er blevet tømt og rengjort. Dog kan kommunen pga. situationen midlertidigt acceptere, at der pumpes fra stald til lille beholder i forbindelse med flytning af gylle til en godkendt gyllebeholder. Det understreges, at til- og fraførsel af gylle til den lille beholder skal ske i samme arbejdsgang, så opholdet er så kort som muligt. Dette kan accepteres midlertidigt


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	indtil den store beholder igen er godkendt eller senest indtil datofristen meddelt i tilsynsbrevet. Som ved sidste tilsyn kunne det stadig ses, at pumpen til fortanken sad skævt, og at der var åbent ned til fortanken. Indskærpelse vedr. lukning til fortank fastholdes derfor.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved et tilsyn den 4. december 2024, blev det konstateret at der ikke var flydelag på den store gyllebeholder. Ved tilsyn den 27. januar 2026 blev det også konstateret, at der ikke var flydelag på den store gyllebeholder. Begge gange er det blevet indskærpet, at der skal etableres flydelag på den store beholder. Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21, stk. 11. Den 11. februar 2026 blev påbud om fast overdækning på den store gyllebeholder varslet på baggrund af ovenstående. Driftsansvarlig kom med telefonisk indsigelse mod påbudsvarslingen, hvor han oplyste, at gyllebeholderen ikke er designet til at kunne holde til teltoverdækning. Kommunen har bedt driftsansvarlig om at fremvise dokumentation for dette, f.eks. i form af faglig og skriftlig vurdering fra en tekniker/specialist på fagområdet. Da der ikke blev modtaget dokumentation for ovenstående påstand, blev påbuddet meddelt den 17. april 2026. Der blev fastsat en frist til den 30. oktober 2026 til etablering af fast overdækning. Kommunen har gjort opmærksom på, at der påbydes etablering af fast overdækning, hvilket betyder en hvilken som helst godkendt fast overdækning til gyllebeholdere – og altså ikke nødvendigvis teltoverdækning. Ved tilsynet den 20. maj 2026 var den store gyllebeholder beskadiget pga. brand, og desuden var den næsten tom for gylle. Kommunen vil forholde sig til den fastsatte frist meddelt i påbuddet af den 17. april 2026, når den store gyllebeholder igen er godkendt til opbevaring af flydende husdyrgødning. Indskærpelsen fastholdes.
Gyllebeholder, dykket indløb	Plastikdelen af indløbet til den store gyllebeholder viste tegn på brandskader. Der gøres opmærksom på, at gylle skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en gyllebeholder, jf. § 8, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.



Gyllebeholder, dykket indløb



Billeder

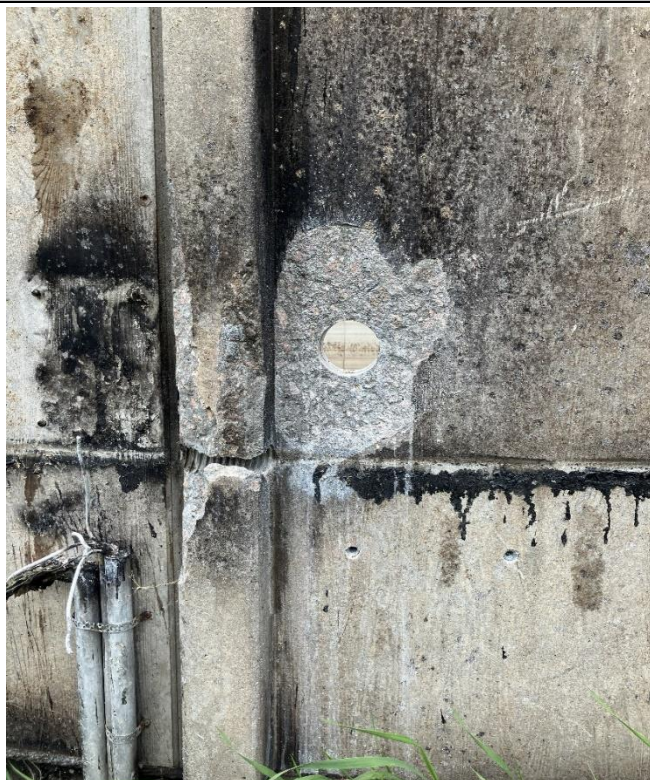

Billeder



Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ved tilsyn 11. marts 2025, blev det indskærpet at der ikke måtte ligge foder frit tilgængeligt for rotter, da der blev observeret foder flere steder på jorden og under fodersiloerne. Ved tilsyn 9. december 2025, blev der ikke observeret foder på jorden, så indskærpelsen blev anset som efterkommet. Ved tilsyn 27. januar 2026, blev det konstateret, at der ikke var lukket af ind til foderladen, hvor der lå en del foderrester lige inde for porten. Det indskræpes derfor at der skal lukkes af til foderladen, så foder ikke er frit tilgængeligt for rotter. Ved tilsyn 25. februar 2026, var der endnu ikke lukket af til foderladen og foderresterne lige inde for porten var ikke blevet fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det samme gjorde sig gældende ved tilsynet den 20. maj 2026, og indskærpelsen fastholdes derfor. På ejendommen ligger der en stor bunke af affald, i form af gamle bigbags. Det blev drøftet at denne kan være et godt levested for rotter, så det er vigtigt at bunken bliver bortskaffet. Det er også aftalt ved tilsyn i 2024, at bunken skal fjernes og tomme bigbags skal opbevares i en container eller lignende. Da bunken stadig ligger på ejendommen, holdes der fast i denne aftale.
Olietanke	Kommunen har endnu ikke modtaget dokumentation for sløjfet olietank. Driftsansvarlig oplyser, at han selv har nedgravet slanger til jordvarme som dog mangler tilkobling før det fungerer. Driftsansvarlig siger, at olietanken vil blive sløjfet derefter. Dette er blevet sagt ved mange tilsyn efterhånden, og driftsansvarlig er blevet meddelt, at olietanken er for gammel og derfor ikke lovlig. Etablering af jordvarmeanlæg kræver tilladelse fra kommunen, jf. jordvarmebekendtgørelsen § 3. Det er ved et tidligere tilsyn blevet indskærpet, at der skal søges om tilladelse til det etablerede jordvarmeanlæg hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at sløjfningen af olietanken skal anmeldes til kommunen. Den gamle tomme olietank var fortsat på ejendommen. Der er i 2021 lavet en aftale om, at denne skal bortskaffes til godkendt modtager.
Billeder	
	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	