



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 09.11.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Landlyst Vænge 1, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn - prioriteret. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Hans Bonde Christoffersen og Niklas Nørgaard Pedersen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-12-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
11ae	20852	TRANEGILDE BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)


Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
CIRCLE K DANMARK A/S	Borgmester Christiansens Gade 50	2450 København SV

Betaleradresse	Circle K, Landlyst Vænge 1, Ishøj CVRnr: 28142412
Tlf. / mobil / e-mail	43734171 / /
Hjemmeside	www.circlek.dk
CVR- / P-nummer	28142412 / 1005101001
Etableringsdato	01.01.1971
Spildevandstilladelse	24.09.2009
Kort beskrivelse	Servicestation med vaskehal – Tidl. Statoil Servicestation, fusioneret med Shell i 2017
Antal ansatte:	16
Produktionsareal (m ²):	
Driftstider (kl):	Hverdage: 00-24 Lørdage: 00-24 Søn- og helligdage: 00-24
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

**Miljøriskovurdering**


Dato for vurdering	09-11-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
09-11-2020	Indskærpelse	<p>Dele af vaskevandet indeholdende olie og sæber fra forvaskepladsen ledes urensset ud i regnvandskloakken., da der kun fra pladsen umiddelbart før vaskehallen er afløb til olieudskiller og videre til spildevandskloak. Dog har virksomheden alligevel opstillet spande med sæbevand væk fra denne plads, i forbindelse med opmarcharealet. .</p> <p>Virksomheden skal derfor hurtigst muligt etablere en løsning så dette forhindres.</p>
09-11-2020	Indskærpelse	<p>Fugerne på belægningen ved påfyldningspladsen er utætte, hvilket blandt andet ses ved bevoksning imellem den tætte belægning.</p> <p>Fugerne skal derved hurtigst muligt tætnes, så der ikke risikeres spild til jord og grundvand.</p>
09-11-2020	Henstilling	<p>Nogle af virksomhedens råvarer i form af sæber til vaskehallen opbevares ikke på spildbakke, i et lokale med gulv afløb. Derfor skal råvarerne hurtigst muligt placeres på spildbakke, så det forhindres at sæberne kan løbe uhindret i kloakken.</p>
09-11-2020	Henstilling	<p>Ved puslepladsen er opsat et skilt, med tekst om at der ikke må bankes mellem kl. 22-06. Dette skal rettes, så det er formuleret at der ikke må bankes mellem kl. 22-07.</p> 
09-11-2020	Henstilling	<p>Virksomheden har forholdsvis meget pap i containeren til dagrenovation, som skal frasorteres til den separate indsamling af pap.</p> <p>Desuden skal virksomheden vurdere om der er tilstrækkelig med plastaffald til at dette også skal udsorteres i en selvstændig fraktion.</p>



Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægning på tankstationen	<p>Fugerne på belægningen ved påfyldningspladsen er utætte, hvilket blandt andet ses ved bevoksning imellem den tætte belægning. Fugerne skal derved hurtigst muligt tættes, så der ikke risikeres spild til jord og grundvand.</p>  <p>Virksomheden skal også være opmærksom på kvaliteten af belægningen ved forvaskepladsen, såfremt det fortsat er muligt at fastholde denne, jf. udledning til regnvandskloak</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Indsamles og opbevares i aflåst lokale inden bortskaffelse
Affald	<ul style="list-style-type: none">- Dagrenovation- Pap Afhentes af Marius Pedersen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dampretur	Dokumentation for egenkontrol fremvist på tilsyn.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
11ae	V2				



*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

**Råvarer**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Nogle af virksomhedens råvarer i form af sæber til vaskehallen opbevares ikke på spildbakke, i et lokale med gulv afløb. Derfor skal råvarerne hurtigst muligt placeres på spildbakke, så det forhindres at sæberne kan løbe uhindret i kloakken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Dele af vaskevandet indeholdende olie og sæber fra forvaskepladsen ledes urensset ud i regnvandskloakken., da der kun fra pladsen umiddelbart før vaskehallen er afløb til olieudskiller og videre til spildevandskloak. Dog har virksomheden alligevel opstillet spande med sæbevand væk fra denne plads.</p> <p>Virksomheden skal derfor hurtigst muligt etablere en løsning så dette forhindres.</p>  

Sandfang og udskillere

Område	Type	Kapacitet (l)	Tømningsinterval (mdr.)	Bemærkning
			6	



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	Sandfang og olieudskiller tømmes af Leif M. Jensen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har sat et skilt op om at der ikke må bankes måtter i nattetimerne – tidspunktet skal dog rettes. Tidligere har virksomheden også modtaget klager over støj fra besøgende på tankstationen, og der er også sat skilt op vedrørende dette. Virksomheden er således opmærksom på problemet, og indstillet på at forhindre at støjgener.

Tanke (BBR)

Fabr.år	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse (l)	Bemærkning
2008			Diesel	50.000	Dobbeltvægget jord tank i stål, med fiber udvendig
2009			BF92 / BF95	50.000	Dobbeltvægget jord tank i stål
2007			BF95	50.000	Dobbeltvægget jord tank i stål

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 3 stk. 50.000 l tanke, som en delt i 2 rum på henholdsvis 20.000 og 30.000 l samt 10.000 og 40.000 l.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk