

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Stensbovej 1, 6900 Skjern
CVR:	17858572
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-08-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udsprinklingsanlæg: Der sker ikke korrekt udsprinkling af restvand. Ved nordligste hydrant ses restvand, der afstrømmer mod vest.
- Møddingsplads, afløb: Meget lille pumpebrønd, som modtager møddingsaft samt vand/restvand fra et større areal (ensilageplads samt køreareal mellem bygninger). Fra brønd pumpes der til gyllebeholder.
 - Ved tilsyn: Brønd er fuld, men pumpe er ikke startet.
- Dybstrøelse på møddingsplads er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Astrupvej 4C: Gyllebeholderen skal udstyres med alarmsystem, jvf. vilkår i landzonetilladelse.
- 400 m³ gyllebeholder: Betonskade konstateret ved beholderkontrol i 2020 er ikke udbedret.
- Affaldsfraktioner i erhvervscontainer til "brændbart" skal sorteres/håndteres, så genanvendelse kan forøges:
 - Plast - hård/blød plast for sig. Bigbags sorteres for sig.
 - Pap/papir for sig.
 - Træ for sig.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Udsprinklingsanlæg: Der skal monteres prop på hydrant, der ikke anvendes.**
 - Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøde til at opsamle næringsstoffer. Udsprinklingsarealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

- **Afløb ved møddingsplads: Det skal sikres, at pumpen starter/stopper korrekt.**
Møddingssaft/vand fra plads skal opsamles og pumpes til gyllebeholder.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13

Tidligere indskærper skal efterkommes:

- 01-04-2022: Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).
- 31-03-2020: Betonskade mod vest på 400 m3 gyllebeholder skal repareres.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
12-08-2025	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg: Der skal monteres prop på hydrant, der ikke anvendes. Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal.
12-08-2025	Indskærpelse, Miljø	Afløb ved møddingsplads: Det skal sikres, at pumpen starter/stopper korrekt. Møddingssaft/vand fra plads skal opsamles korrekt.
01-04-2022	Indskærpelse, Miljø	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet: Møddingen skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning
31-03-2020	Indskærpelse, Miljø	400 m3 gyllebeholder skal have repareret betonskade mod vest.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	05-02-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2024 er udnyttet: - Stald 2: Dybstrøelsesområde bliver omlagt til sengebåsestald med fast drænet gulv samt der etableres nyt dybstrøelsesområde: Er etableret. - Ny returgang langs eksisterende kostald: Er etableret. - Flytning af kalvestald (4): Er etableret. - Udvidelse af ensilagepladsen med ca. 400 m²: Er etableret.
Staldtype	- Sengestald med spaltegulv og dybstrøelsesarealer. - Stald 2: Sengestald med fast, drænet gulv + dybstrøelsesareal. - Stald 3, 4 og 5: Dybstrøelsesarealer - stald 3: fast gulv ved foderbord. - Drivgang/plads ved kostald: Fast gulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Fast gulv + Fast, drænet gulv: Skrabning: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	§16b-miljøtilladelse: Gyllebeholder på 2.100 m³ skal have teltoverdækning. Gyllebeholder på Astrupvej 4C, vilkår landzonetilladelse: Gyllebeholder skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Luger er åbne på gyllebeholder ved Astrupvej 4C og Stensbovej. <u>Vurdering:</u> Luger skal lukkes efter endt udbringning - luger må max være åbne en uge.
Antal mdr. på græs	Ingen krav. Dyrene er på græs. Følger økologireglerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til Shell Videbæk Biogas A/S.
Beplantning (vilkår)	Intet krav omkring ejendom. Landzonetilladelse, gyllebeholder på Astrupvej 4C: - Eksisterende afskærmende beplantning skal bevares og vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra

	beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	1.080	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Stald 2	Ja	60	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse

2	Stald 2	Ja	220	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
3	Stald 3	Ja	170	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
4	Stald 4	Ja	80	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Stald 5	Ja	150	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Drivgang	Ja	150	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-08-2025:</u> Økologisk malkekvægsbesætning: 139 køer, 137 kvier og 1 handyr. <u>Ifølge kvægdata basen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - 143 årskøer, 31 kvier (0-6 mdr.), 105 kvier (6 mdr.-kælvning), 69 slagtekalve (40-70 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Stald 2 er ændret til 220 m2 fast drænet gulv med skraber og ajle afløb. 60 m2 er fortsat dybstrøelsesareal. - Drivgang/plads langs med stald er etableret. Drivgangen har kantafrænsning.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer/-plads på ca. 1.650 m3. Nord for gyllebeholder: Fald mod sandfang og afløb til opsamlingsbeholder. Ifølge Landbrugets Byggeblad om udsprinkling af restvand skal et opsamlingsareal på 1.650 m3 have ca. 55 m3 opsamlingsbeholder.
Udsprinkling af restvand	Restvand kan udsprinkles via 2 hydranter på mark nord for gyllebeholder. - Sprinkler drejbar: Ok. Der sker ikke korrekt udsprinkling af restvand. Ved nordligste hydrant ses restvand, der afstrømmer mod vest. <u>Vurdering:</u> Der skal monteres "prop" på hydrant, der ikke er i brug. Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal. Restvand må ikke afstrømme fra udsprinklingsareal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb: Meget lille pumpebrønd ved møddingsplads, som modtager møddingsaft samt vand/restvand fra et større areal (ensilageplads samt køreareal mellem bygninger). Fra brønd pumpes der til gyllebeholder. - Ved tilsyn: Brønd er fuld, men pumpe er ikke startet. Efter start stopper pumpe ikke igen. <u>Vurdering:</u> Flyder på pumpe skal justeres, så pumpen starter korrekt.

	Pumpebrønd modtager vand fra et forholdsvis stort areal: Ejer skal sikre, at afløb altid er frit og at vandet opsamles korrekt. - Evt. skal der etableres en større pumpebrønd eller alternativt etableres en vulst/mur mellem møddingsplads og gyllebeholder, så der opnås en større bufferkapacitet. Vest for møddingsplads: Det skal sikres, at møddingssaft mm. ved regnskyl ikke kan løbe ud på markareal. <u>Overdækket:</u> Dybstrøelse er ikke overdækket. Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	2 mobile kalvevogne/kalvehytter á 4 stk. bokse står på befæstet areal - afløb til pumpebrønd. - Kalvevognene fremgår ikke af ejendommens nuværende miljøtilladelse.
Drivgang til malkestald	Afgræsning: Der er etableret en kant omkring pladsen. - Skrabning: Ok.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinklingsanlæg).

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2010	1.216	3.648	0	
Fast mødding	01-01-2018	192	150	0	
Ensilageplads	05-02-2024	400	400	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen grovfoder i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	27-03-2020	10	95	400	Flydelag	Beholderkontrol 27-03-2020: Betonskade mod vest skal repareres.
Gyllebeholder	01-01-1999	27-03-2020	10	480	2.100	Teltdug	Beholderkontrol foretaget 27-03-2020.
Gyllekanaler	01-01-1999			50	500	Intet	

Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1988			5	21	Intet	
-------------------------	----------------	--	--	---	----	-------	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Ved Astrupvej 4C, vilkår: - Der skal etableres to jordvolde, som angivet på bilag 4. Jorden til voldene skal komme fra nærområdet. <u>Vurdering:</u> Der er etableret jordvold mod vest.
Alarm på gyllebeholder	<u>Stensbovej 1:</u> Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. <u>Astrupvej 4C, vilkår 7:</u> Gyllebeholderen skal udstyres med alarmsystem. - Der er ikke monteret gyllealarm. <u>Vurdering:</u> Alarm skal monteres.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.100 m³ - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. - Luge skal lukkes efter gylleudbringning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 400 m³ Beholderkontrol: sidst udført i 2020, med bemærkning: Betonskade mod vest skal repareres. - Betonskade er ikke repareret: Skade skal repareres. Ejer skal indsende dokumentation for udbedring. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Astrupvej 4C: Gyllebeholder på 3.100 m³. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Nej. Luger skal lukkes. - Alarm: Skal monteres.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Modtager returgylle fra Shell/Nature Energy i Videbæk.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Astrupvej 4C		3.100

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1998	76673-01	Tank	SB 600/81		Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1998 står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier, ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Stensbovej 1:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2295 og 94.2274 (Videbækvej 13)): 80.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 2040. - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. <u>Stensbovej 0</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2331 ved Engvangvej): 45.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Nej - der er støbt beton omkring borerør.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton/asfalt. Afløb til pumpebrønd.
Overfladevand (tage og store flader)	Håndtering af tagvand blev ikke set ved tilsynet.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	2 erhvervscontainere til hhv. landbrugsplast og brændbart. <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner i container til "brændbart" skal sorteres/håndteres, så genanvendelse kan forøges: - Plast - hård/blød plast for sig. Bigbags sorteres for sig. - Pap/papir for sig. - træ for sig.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-08-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.