



Rapport for miljøtilsyn hos Klæstruplund, Klæstruplundvej 4A, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Thomas Staun	Klæstruplundvej 4A	9240 Nibe	Klæstruplund
Tilsynsdato	19-10-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	33364
Mobiltelefon		CVR nr.	39824752
E-mail		P. nr.	1023916580
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	28-01-2020

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-05-2019	Aftale	Meddelt	Der skal føres en logbog for hver gyllebeholder. Kontrolleres ved næste tilsyn
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (2500 m3)
16-12-2021	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag på den store gyllebeholder
16-12-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Afledningen af overflade- og regnvand fra ejendommen skal indrettes således, at der ikke er risiko for afledning af næringsstoffer til vandløb
25-10-2022	Aftale	Efterkommet	Afløb fra ensilageplads skal holdes frie/renses op
28-10-2022	Aftale	Meddelt	Svovlsyremængde til gylle til græs skal overholde gældende regler
19-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløbet. Afledningen af overflade- og regnvand fra ejendommen skal indrettes således, at der ikke er risiko for afledning af næringsstoffer til vandløb
19-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Afløb fra ensilagepladser skal være frie, så de kan aflede vand

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald	4.944	
2	kalvestald	413	
3	kvier	998	
8	kalvehytter	392	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	237	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	28-01-2020	
1	2	2.769	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	28-01-2020	
2	1	163	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	
3	1	628	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-01-2020	
8	1	192	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-01-2020	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	50	75	0	
Ensilageplads	01-01-1987	150	250	0	
Ensilageplads	01-01-2010	500	1.000		Byggedato, størrelse og volumen: tjek byggesag og ret data

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Afløb i sydlige ende af ensilagepladsen var dækket med ensilage (foto). Afløbet i nordlige ende var frit. Det indskræpes, at afløb fra ensilagepladser skal være frie, så de kan aflede vand. Det er aftalt, at der indsendes foto, som viser at afløbet er fritlagt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærk. til afløbs/spildevandsforhold	<p>Vandløbsmedarbejder har i forbindelse med grødeskæring i oktober 2023 konstateret, at der kommer noget skummet vand ud i Tyvedalsgrøften fra dræn fra ejendommen (nedstrøms fra drænudløbet er der "lammehaler" i grøften).</p> <p>Ved tilsyn 19-10-2023 blev konstateret lammehaler ved drænet. Fotos vedhæftet.</p> <p>Der blev udtaget vandprøve fra</p> <ol style="list-style-type: none">1. Samlebrønden ved kviestald/gyllebeholder2. Direkte fra drænudløbet i grøften, hvor der var lange tråde af lammehaler3. Opstrøms grøften, hvor der ikke var lammehaler <p>Analyseresultater forventes primo november 2023</p> <p>Lammehaler er en betegnelse for kolonier af mikroorganismer, først og fremmest den trådformede bakterie Sphaerotilus natans, der trives i vand, som er stærkt forurenet med organisk stof (N og P)</p> <p>Ved tilsynet var det ikke muligt at klarlægge, hvor på ejendommen, næringsstofferne kommer fra, men forekomsten af lammehaler viser, at der sker en udledning af næringsstoffer fra ejendommens område.</p> <p>Det indskræpes, at stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløbet og at afledningen af overflade- og regnvand fra ejendommen skal indrettes således, at der ikke er risiko for afledning af næringsstoffer til vandløb.</p> <p>Ejer oplyste pr. telefon, at han vil proppe røret, der leder videre til samlebrønden modsat vejen (ved kviestald/gyllebeholder). Derved stoppes afledning af vand fra ejendommen til Tyvedalsgrøften, og herefter vil der kun afledes vand fra drænet på selve marken ned til grøften. Det er aftalt, at dette sker hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilsynet.</p>