



Boringsstatus for Renovest I/S, Stengårdsvej 33, Løgstør - 11. oktober 2017

1. Kortoversigt over boringer fra Jupiter.

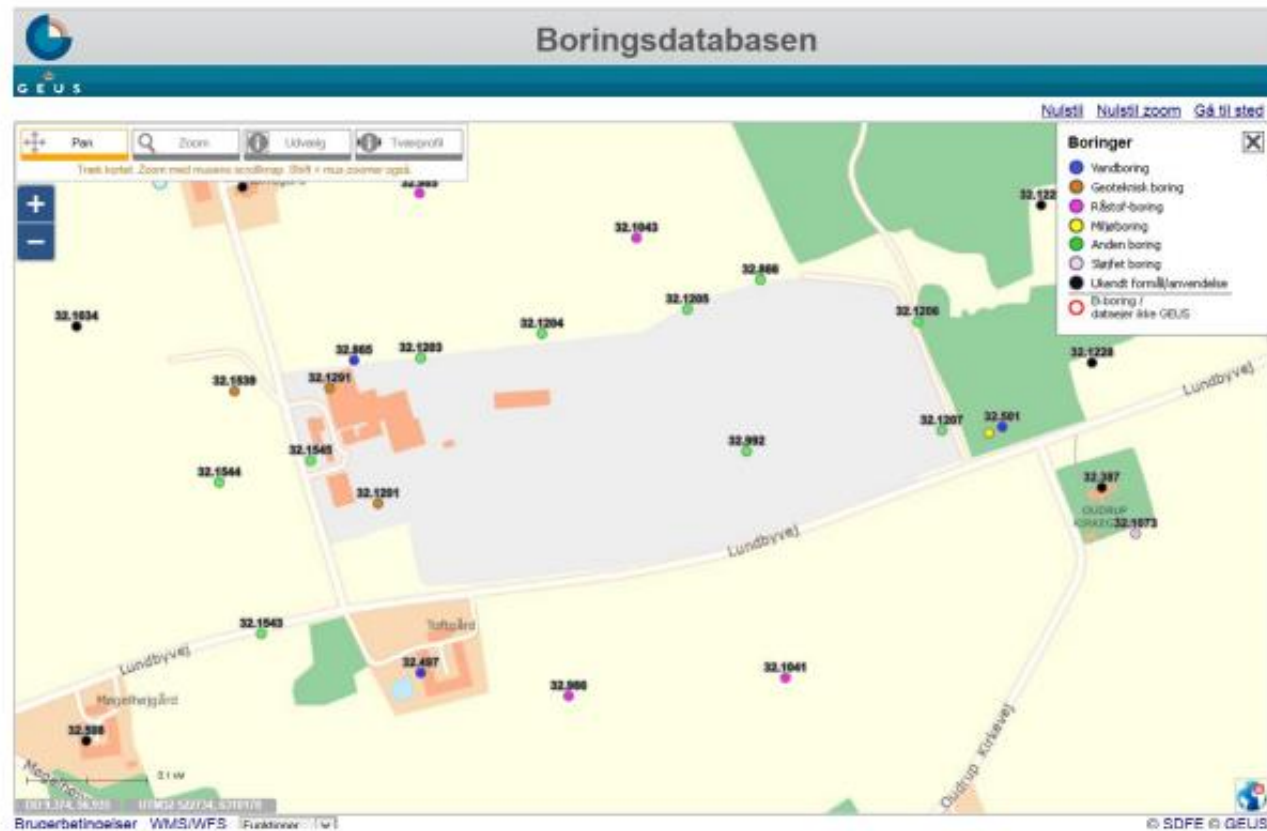

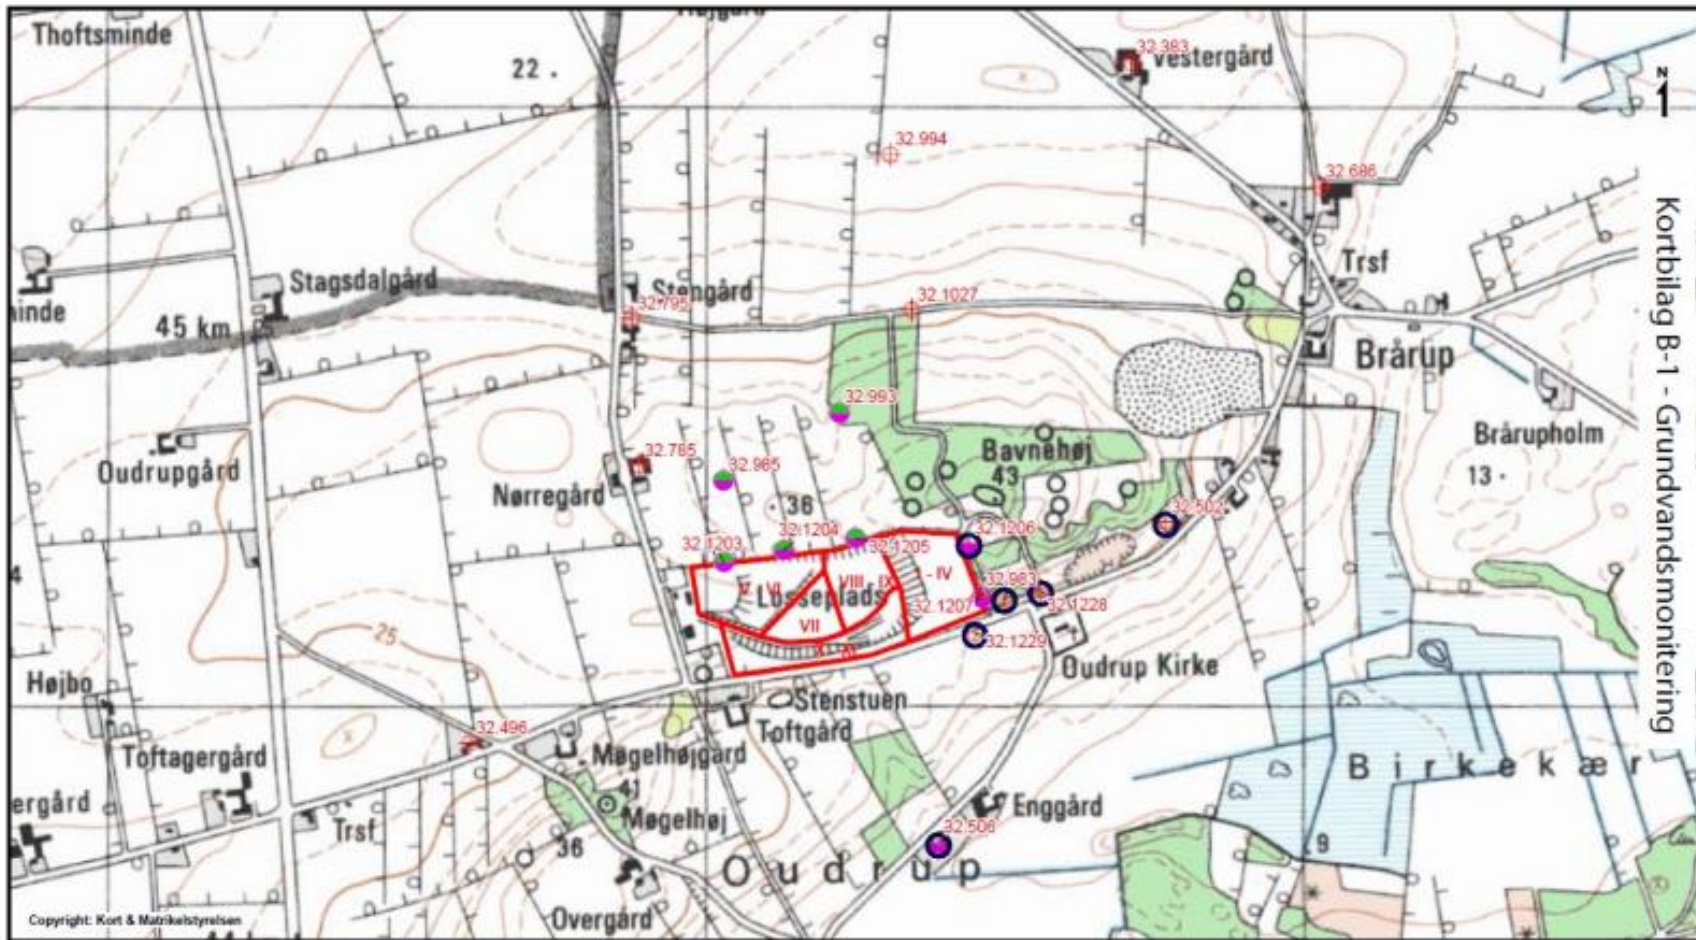

Kortbilag B-1 - Grundvandsmonitoring

Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen



- Tegnforklaring**
- Boring
 - Pejles
 - Stor monitoring
 - Standard monitoring
 - Moniteres hvis sydlig afstrømning konstateres
 - Afgrænsning af deponering

Udg.	Dato	Konst./Tegn	Kontrol
1	05.10.2000	HGR/RAS/NTSL	ORK



Primsensgade 11,
9000 Århus Aalborg
Tlf. 9935 7500
Fax. 9935 7505

Sag 0249523 Mål 1:10.000

RENOVEST I/S

Overgangsplan

Grundvandsmonitoring

Fil: Monitorering.wor

Forberedelse				På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Borings-status i Jupiter	Vilkår om indberetning af vand-analyser til Jupiter	Seneste grundvands-analyse i Jupiter (i forhold til borings-status)	Placering		Indretning					Opfølgning
	[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårs-nummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	inden for eller udenfor hegn/deponi-ets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filter-nummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
32.993	Aktivmonitering	Nej	Sidste analysedata i Jupiter: 12. marts 2012	Ok	Uden for hegn	DGU nummer er angivet-	Ja	1. Ja 2. Ok	Nej	Nej	-
32.1203.	Aktivmonitering	Nej	Sidste analysedata i Jupiter: 13. marts 2012	Ok	Uden for hegn	DGU nummer er angivet- der er 3 indtag – tvivl om indtags dybder	Ja	1. Ja 2. Nej	Nej	Nej	-
32.1204	Aktivmonitering	Nej	Sidste analysedata i Jupiter: 12. marts 2012	ok	Uden for hegn	DGU nummer er angivet- der er 3 indtag – tvivl om indtags dybder	Ja	1. Ja 2. Nej	Nej	Nej	-
32.1205* Se bemærkning	Aktivmonitering	Nej	Sidste analysedata i Jupiter:	ok	Uden for hegn	Ingen mærkning	Ja	1. Ja 2. Nej	Nej	Nej	

ng nedenfor			12. marts 2012								
32.1074	Referenceboring ved Vindblæs Vandværk – Boringen blev ikke tilset										

*Ved tilsynet blev tilset nummer 3 boring fra vejen, som antages at være DGU 32.1205. Denne boring kan være forvekslet med boring DGU 32.866. Der er tegn på, at der er sket vandindvinding fra denne boring, se endvidere fotos nedenfor.

3. Foto af alle boringer
DGU 32.1203







DGU 32.1205 – eller boring DGU 32.866







