




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2022 - 25788
Ref. Ledes/Hebec/Anell
Dato: 23. juni 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Uldalls Jernstøberi A/S
Virksomhedens adresse	Søndergade 93, 6600 Vejen
CVR nummer	83135719
Virksomhedstype	A208 Jern- og stålstøberier prod. kap. 5-20 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	10.05.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	7. april 2022
Deltagere fra virksomheden	Kurt Olsen
Øvrige deltagere	Henrik Gregersen (Vald. Birn)
Tilsynet udført af	Henrik Bechmann Nielsen, Annemette Ellefesen og Lene Deshasta
Tilsynet omfattede	Basistilsyn
Materiale udleveret	-

Placering af Uldalls Jernstøberi A/S, Vejen

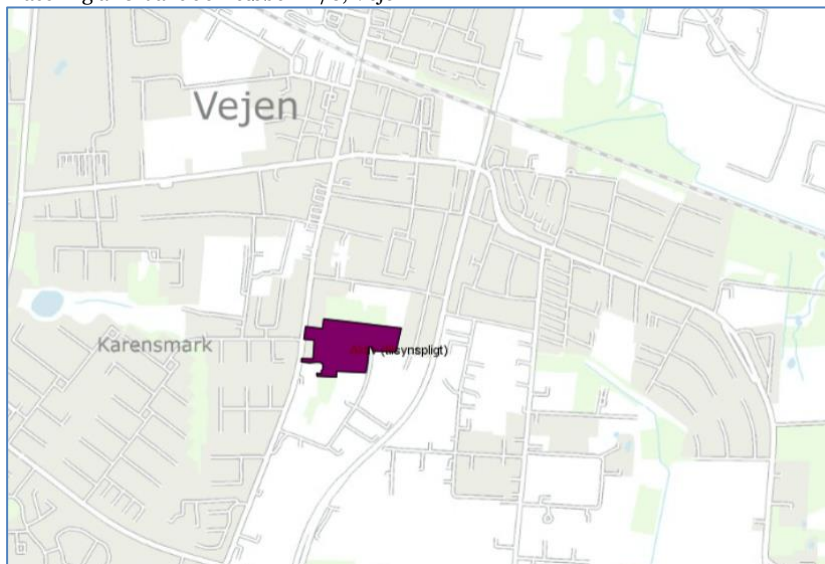

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Der har ikke været håndhævelser på virksomheden i den forgangne tilsynsperiode

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport	Virksomheden har 10. maj 2021 indsendt årsrapport.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelsen af 12. marts 2015 fra Miljøstyrelsen

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gennemgang af miljøforhold

Virksomheden har den 10.5.2022 indsendt årsrapport for 2021.

Der er sket en udskiftning af to kerneskydere med to nye. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse minde om, at Uldalls jernstøberi ikke må ikke foretage udvidelse eller ændring bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Generelle forhold

I forbindelse med årsrapporten blev fremsendt checkskemaer for kontrol med jeres ventilation. Kontrollen er udført den 1. juli 2020.

Følgende bemærkninger fremgår af rapporterne:

VE 1

Frosttermostat virker ikke

Kileremsskiver på udsugningsmotor bør udskiftes ved næste service

Spjæld på emhætte defekt, bør skiftes på ovn 4

Der kunne med fordel laves en indregulering af udsugning

Der bør laves yderligere to rens punkter mere

VE2

Filter var blæst i stykker i udsugning. De skal skiftes oftere

Vanger ved motorbeslag på udsugning er gennemtæret. Ny bør laves

Bunden tæret væk samme sted, skal laves nu

VE3

Lidt støj på indblæsningsmotor

Kunne ikke finde frosttermostat

Snegl ved cyklon holder ikke tæt

V5

Der er ikke skiftet filter

Der skal holdes øje med trykstigning ved stort cyklonfilter, er ca 1000 pa

VE6

Svag støj på motor

VE10

Filter ser ud til at være stoppet. Der er en del støv oven på filter (den rene side)

Ved opstart gik der ca. en time før, at motoren var på den rigtige hastighed (tryk). Den skal justeres i frekvensomformer

VE4, VE7, VE8, VE9, VE11 og VE12

Ingen bemærkninger

Det blev på tilsynet oplyst, at der er rettet op på de bemærkninger som fremgår af ventilationsrapporterne. Det blev aftalt, at der indsendes dokumentation for, at tingene er udbedret. Ventilationsrapport fra december 2021 er fremsendt.

Det fremgår af ventilationsrapporterne for 2021, at mange af bemærkningerne er udbedret mens andre er lagt over til vurdering hos Bravida. Miljøstyrelsen skal bede om at der senest den 1. september 2022 fremsendes en plan for udbedring af ventilationsanlægget så det fungerer optimalt.

Bemærkninger i rapportererne for både 2020 og 2021 indikerer, at der er behov for et øget løbende egenkontrol med ventilation og filtre. Flere af filtrene eller cyklon fungerede ikke eller var ikke tætte.

Miljøstyrelsen skal derfor bede om, at der bliver indført en arbejdsgang med hyppigere kontrol af ventilationsanlæg og filtre. Miljøstyrelsen anbefaler, at denne kontrol udføres som månedlig kontrol. Kontrollen skal omfatte kontrol for utætheder og kontrollen skal foretages på renluftsiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

Der skal jævnfør J3 føres journal over kontrollen med filtre.

Der er ikke sket ændringer i hverken luftmængder eller afksthøjder i den forgangne periode. Virksomheden foretager selv vejledende støvmålinger fra afkast fra støberi, håndformeri og smelteovne, fra afkast i blokformeri, i afkast fra sandgenerering og fra afkast ved udslagning og afkøling. De vejledende målinger viser, at grænseværdien for støv er overholdt med god margen.

Jord og grundvand

På tilsynet kunne det konstateres, at der var et overløbsrør for sværtekaret, som var anbragt på en måde, så et evt. spild ikke kunne opsamles.

Det blev aftalt, at det straks skal sikres at spild fra overløbsrøret ikke længere kan løbe ud på jorden. Bliver løsningen en spildbakke eller lign, skal denne tømmes så ofte, at den ikke kan løbe over i forbindelse med overfyldning eller regnskyl.



Der er den 22. juni 2022 fremsendt billede af hvor det fremgår at sværtekarret er flyttet over på opsamlingskar og røret nu er placeret i tønne.



Lugt

Der er generelt ikke lugtgener fra virksomheden

Der blev på tilsynet ikke konstateret væsentlig lugt, der vurderes at kunne være til gene for de omkringboende.

Spildevand

Der er ikke sat vilkår for spildevand. Der anvendes ikke vand i processen og der er heller ikke udledning af spildevand fra produktionen. Støberiets spildevand består af sanitært spildevand samt afløb fra tag og overfladevand. Spildevandet ledes til Vejen rensningsanlæg.

Støj

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener eller tydelige hørbare toner.

Affald

Kasseret brugt støbesand som afventer at blive kørt væk, ligger på ubefæstet areal. Det blev oplyst, at sandet løbende bliver kørt fra pladsen. Det afhænger dog af om der er aftagere til sandet.

Der er den 22. juni 2022 fremsendt analyse af støbesandet.



Placering af brugt støbesand. GIS-kort fra foråret 2021.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende frister:

1. Miljøstyrelsen skal bede om at der senest den 1. september 2022 fremsendes en plan for udbedring af ventilationsanlægget så det fungerer optimalt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.