



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2061
Ref. EIREN/JESVA
Dato: 19. december 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sandholt Lyndelse Losseplads
Virksomhedens adresse	Landevejen 5, 5672 Broby
CVR nummer	29188645
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	27.11.2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldttilsyn
Varsling af tilsynet	5. november 2025
Deltagere fra virksomheden	Morten Bonde
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Jens-Erik Sværke og Irene Renta
Tilsynet omfattede	1. Opfølgning på tidligere tilsyn og håndhævelser 2. En generel gennemgang af det fysiske anlæg 3. Gennemgang af vilkår
Materiale udleveret	Kopi af lossepladsens driftsinstruks jf. vilkår A3



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
01-12-2022	Indskærpelse	Miljøstyrelsen har på tilsyn den 9. september 2022 konstateret et oplag af jord oven på et slutaftdækket deponi i efterbehandling. Miljøstyrelsen har ikke givet tilladelse til at have midlertidigt oplag af jord, nyttiggørelse af jord eller deponering af jord oven på deponiet. § 33 i MBL beskriver, at man ikke må drive godkendelsespligtig aktivitet uden godkendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at oplaget af jord er godkendelsespligtigt og aktiviteten skal være dokumenteret fjernet senest d. 16. januar 2023. Indskærpelsen er efterkommet ved billededokumentation fremsendt d. 15. december 2022.
15-05-2023	Indskærpelse	Manglende årsrapport ved skæringsdato d. 1. april. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
01-07-2024	Indskærpelse	Manglende årsrapport ved skæringsdato d. 1. april. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
22-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår B4 i revurdering af 28 maj 2020. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
22-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår H5 i revurdering af 28 maj 2020, om ”Perkolatkvalitet og – kvantitet for hver enkelt deponeringsetape samt samlet for hele deponeringsanlægget” ifm. årsrapport. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
22-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår H5 i revurdering af 28 maj 2020, om ”resultater af overfladevandskontrolprogrammet” ifm. årsrapport.

		Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
22-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår H5 i revurdering af 28 maj 2020, om "Resultater af kontrolprogrammet for kontrolboringerne. Resultater skal være vurderet i forhold til om hhv. gylletanken og rodzoneanlægget er utæt" ifm. årsrapport. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.
22-11-2024	Indskærpelse	Indskærpelse pga. mangelfuld begrundelse for vurdering af at nuværende gasafværge er tilstrækkelig, jf. vilkår H5 i revurdering af 28 maj 2020, ifm. årsrapport. Fyldestgørende årsrapport er efterfølgende fremsendt, indskærpelsen er efterkommet.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand for Sandholt Lyndelse deponi af 14. maj 2020
- Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand fra 6. juli 2023
- Godkendelse af nedlukning og slutaftdækning af Sandholt Lyndelse Deponi fra 13. juli 2012

Generelle forhold

Deponiet er nedlukket og slutaftdækningen af deponiet er godkendt af Miljøstyrelsen i brev af 13. juni 2012. Alle arealer var dækket af græs vegetation, samt trævækster. Beplantningen består af dels vedvarende skov og dels af energi Poppel. Igangværende aktiviteter på anlægget er gasindvinding, gasudnyttelse og perkolathåndtering.

Driftslederen orienterede om at der går 3-5 køer i indhegning. Køerne er kun til afgræsning og ikke til konsum.

På deponiets nordlige del sker der fasanopdræt med det formål at udsætte fuglene i naturen som et jagtgrundlag.

Hele pladsen er slutaftdækket med minimum én meter jord.




Figur 1. Fasanopdræt på Sandholt Lyndelse Losseplads

Deponigas

Der udvindes deponigas på deponiet. Gassen anvendes til elproduktion i deponiets gasmotoranlæg. Gasmotorhuset og et antal brønde blev besigtiget.



Figur 2. Inde i container hvor gassen opsamles

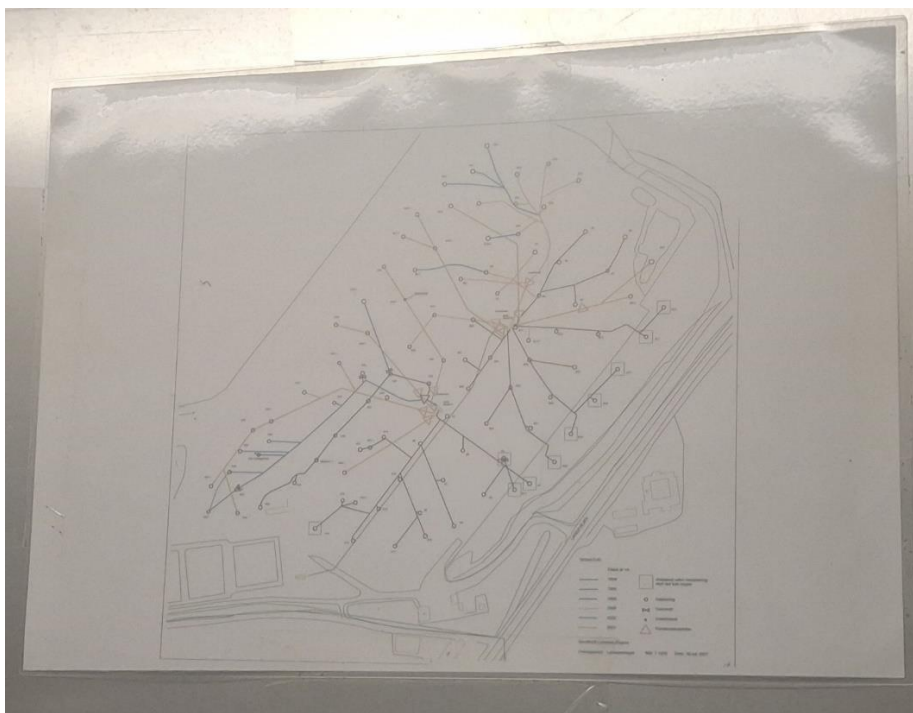

Figur 3. Oversigt over gasboringerne på anlægget

Lugt

Der blev ikke konstateret lugtgener under tilsynet.

Spildevand

Spildevand afledes til Faaborg Renseanlæg. Anlægget har tilladelse til direkte udledning af overfladevand, men grundet overskridelser af alarmgrænser for overfladevandet, bliver overfladevandet pt. omdirigeret til Faaborg renseanlæg.

Perkolattank blev inspiceret. Perkolattank havde d. 26. oktober 2021 fået foretaget 10 års beholderkontrol, hvor der blev konstaterede skader. Skaderne blev udbedret ved reparation i november 2021. Skaderne var på beholderens øvre kant, og vurderes ikke at have givet anledning til udsivning af perkolat.

Som opfølgning på dette forhold, anmodede Miljøstyrelsen ved tilsynet, om at få tilsendt dokumentation for det udførte arbejde, samt angivelsen af tidspunkt for den næste kontrol. Formålet med inspektion af perkolattanken er at sikre, at alt perkolat opsamles og at der ikke sker perkolatudslip i jorden.

Driftslederen vil foreslå FAKS (Fyns Affalds KoordineringsSelskab), udførelse af kontrol af perkolattanken inden marts 2026.

Perkolattanken er udstyret med højvandsalarm (markeret på figur 4.), som giver besked til driftslederen og en anden person, ved stigning af perkolat over punktet.

På nuværende som på tidligere tilsyn blev diskuteret undersøgelsesmuligheder for tilstanden af rodzoneanlægget. Det er aftalt, at Marius Pedersen og FAKS, vil undersøge mulighederne at vende tilbage.



Figur 4. perkolattank ved tilsynet, udstyret med højvandsalarm

Støj

Der blev ikke bemærket støj uden for anlæggets areal. Der har ikke været støjklager siden tidligere tilsyn.

Affald

Der blev ikke konstateret blotlægning af affald eller skred i pladsens jordafdækning.

Der blev fundet en bunke betontagsten på deponiet (se figur 5). Betontagsten bruges til vedligeholdelse af servicevejen. Det er oplyst, at bunken har været der et helvt års tid, og at der tidligereer brugt tegl, med samme forhold, som ses på figur 5. Desuden er det oplyst at materialet er rent, og forventes ikke at give anledning til jordforurening.



Figur 5. Oplag af betontagsten

Miljøstyrelsen understregede, at deponiet er nedlukket, og der ikke må deponeres yderligere oven på slutafdækningen. Miljøstyrelsen vil undersøge forholdet og vende tilbage.

Jord og grundvand

Ved tilsynet i 2022, blev det oplyst, at boring B1 ikke kan renpumpes inden prøvetagning da vandstanden i boringen er højere end boringens højde. Det er heller ikke muligt at pejle boring B1, da der er fastmonteret en pumpe på boringsrøret. Forholdet var uændret ved tilsynet d. 27. november 2025.

Miljøstyrelsen understregede, at for at hindre grundvandsforurening, skal borerne ikke være oversvømmede. Miljøstyrelsen kan anbefale, at der tages kontakt til kommunen vedr. forholdet. Miljøstyrelsen ønsker at blive orienteret.

Ved tilsynet var boring B1 afdækket med brønddæksel og angivelse af GEUS nr., der kan dog ikke ses hvorvidt der er prop i (figur 6).



Figur 6. Grundvandsmoniteringsboring B1 ved tilsynet

Indberetning/rapportering

Virksomheden har fået et påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 6. juli 2023.

Analyserne bliver udtaget i overensstemmelse med påbuddet. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Årsrapport for driften i året 2024 ikke var indsendt inden tilsyn, årsrapporten blev ved tilsynet sendt til Miljøstyrelsen.
2. Der har efter tilsyn i 2022 ikke været indsendt dokumentation for renovering af perkolattank, dokumentation kan eftersendes.
3. Der forekom midlertidigt oplag af betontagsten på det slutaftdækkede deponi, betonelementerne skulle bruges til vedligeholdelse af veje på deponiet. Bunken havde ligget på deponiet i omkring 1/2 år, dette været grundet vejrforhold der vanskeliggør vedligeholdelsen.
4. Boringerne KP5 og KP7 er sløjfet efter forrige tilsyn. Boringerne der ligger på nabogrunden matrikel nr. 14m og 18f er ikke sløjfet endnu. Boringerne er udtaget fra deponiets monitoringsprogram og Miljøstyrelsen anbefaler at de sløjfes.
5. Boring B1 er oversvømmet, dette har været bemærket ved sidste tilsyn i 2022.

På tilsynet aftaltes, at

1. Årsrapporten fremover sendes til styrelsen inden frist den 1. april jf. vilkår H5 i revurdering af 28 maj 2020
2. Der laves på deponiets eget initiativ en vurdering af perkolattanken, denne rapport kan bl.a. bruges til at vurdere om tanken skal inspiceres oftere
3. Oplag af betontagsten må ikke foregå på det slutaftdækkede deponi
4. Miljøstyrelsen vil tjekke Geus for at boringerne er meldt sløjfet
5. Boringen skal ikke give anledning til grundvandsforurening. Kommunen skal orienteres.
6. Der skal fremsendes en kopi af driftslederen A-bevis.

En del af grundvandsmonitoring sker på nabogrunden. Boringerne på matriklerne 9c og 7p er ikke tinglyst. Miljøstyrelsen anbefaler tinglysning af boringerne, få at sikre fremtidig tilgang til boringerne ved prøvetagning

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.