

Boringsstatus for Affaldscenter Kjærgårdsmølle 1. okt. 2019

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende



Figur 1 Boring KII med DGU nr. 53.427 ligger bag boring 7 med DGU nr. 53.425 og boring KIII med DGU.nummer 53.328 ligger bag boring 8 med DGU nr. 53.426 og kan derfor ikke ses på kortet

2. Skema med alle boringer


		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
		[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
53-422	4	Aktiv	Ingen Krav om analyser	Ingen	ja	Udenfor hegn	Ja. Der var ikke angivet pejle fikspunkt	Ja	Der var beskyttelsesbrønd, men den var ikke aflåst.	Nej	Nej	Ja. D. 15-10-2019.
53-423	5	Aktiv	Vilkår 4 i påbud af 13. juni 2014	3. feb. 2015			Ja. Der var ikke angivet pejle fikspunkt	Ja	Der var beskyttelsesbrønd, men den var ikke aflåst.	Nej	Nej, men der stod vand inde i beskyttelsesbrønden, dog ikke over niveauet for grundvan	

											dsboringer ns kant.
53.424	6	Aktiv	Ingen Krav om analyser	ingen			Ja. Der var ikke angivet pejle fikspunkt	Ja	Der var beskyttelsesb rønd, men den var ikke aflåst.	Nej	Nej
53.425	7	Aktiv	Vilkår 4 i påbud af 13. juni 2014	4. feb. 2015			Ja. Der var ikke angivet pejle fikspunkt	Tvivelso m. Der var sat en plastikb øtte over boringsr øret.	Der var beskyttelsesb rønd, men den var ikke aflåst.	Nej	Nej, men boringen var oversvøm met, antager det er grundvan d, der er steget op. Vandet stop og over boringshø jden.
53.426	8	Aktiv	Vilkår 4 i påbud af 13. juni 2014	22 maj 2015			Ja. Der var ikke angivet pejle fikspunkt	Ja	Der var beskyttelsesb rønd, men den var ikke aflåst.	Nej	Nej
53.427	KII	Aktiv	Vilkår 4 i påbud af 13. juni 2014	22 maj 2015	Kunne ikke finde brønd. Virksomhe d						
53.428	KIII	Aktiv	Ingen Krav om analyser	5. feb. 2015	d eftersende billeder af brøndene og deres placering						

6. Foto af alle boringer

DGU nr. 53.422



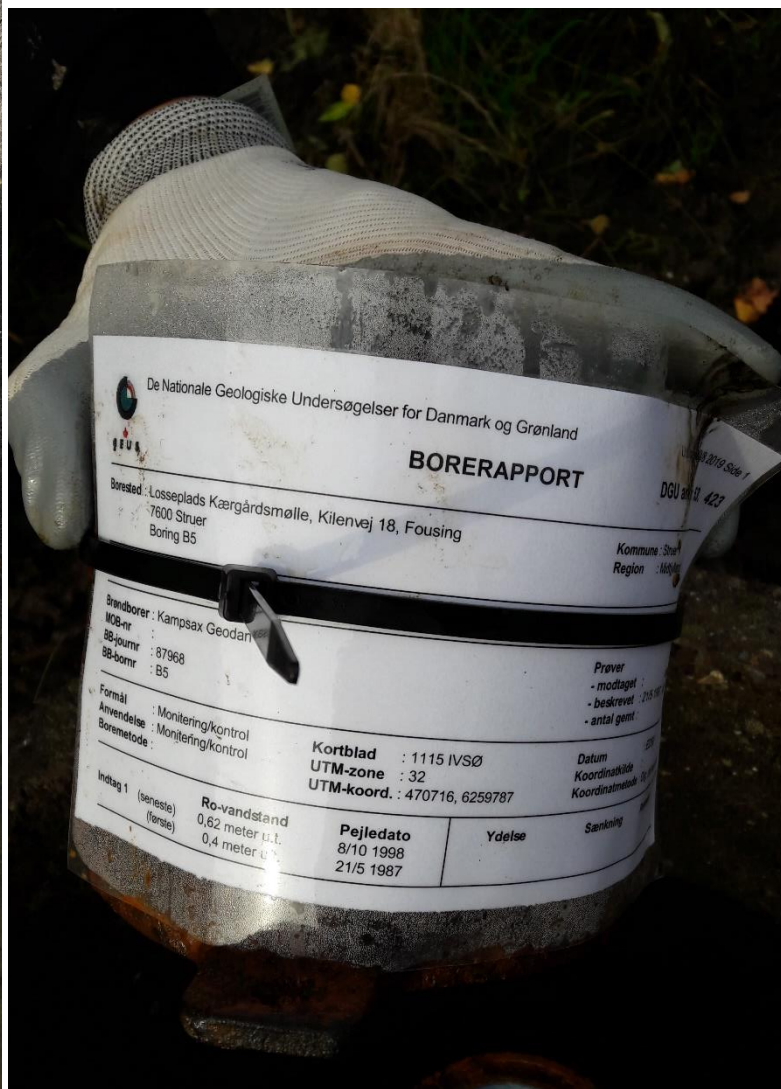



DGU nr. 53.425



Udskrivet 28/8 2019 Side 1

ERAPPORT **DGU arkivnr: 53. 425**

Borested : Losseplads Kærgårdsvej, Kilenvej 18, 7600 Struer, Borjng B 7 **Kommune** : Struer
Region : Midtjylland

Boringsdato : 26/1 1994 **Boringsdybde** : 3 meter **Terrænkote** : 11,81 meter o. DNN

Brøndborer : A. Højfeldt A/S **Prøver**
MOB-nr : - optaget : antal : 0
BB-journr : - beskrevet : 26/1 1994 af : T
BB-bomr : B 7 - antal gemt :

Formål : Monitering/kontrol **Kortblad** : 5 IV50 **Datum** : ED50
Anvendelse : Monitering/kontrol **UTM-zone** : 780, 6259862 **Koordinatkilde** :
Boremetode : **UTM-koord.** : **Koordinatmetode** : Dig. på koor.bord

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpeid
Indtag 1 (seneste)	0,43 meter u.L.	8/10 1994			
(første)	0,5 meter u.L.	31/8 1994			

Notater : Lejlighedsvis overløb. Langsom tilstrømning.



DGU nr. 53.428

[DGU. Nr. og fotos, der viser hhv. omgivelserne incl. beskyttelsesbrønd og hhv. forerør med læsbar markering]

Med venlig hilsen
Louise Bjerregaard Madsen
Civilingeniør, Miljøstyrelsen