



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00021
Ref. CLLCH, BJKNU
Dato: 25. maj 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	SCANFLAVOUR A/S
Virksomhedens adresse	Hobrovej 1, 9632 Møldrup
CVR nummer	65404613
Virksomhedstype	J207 Udvinning/fremst. af protein/pektin, ikke bilag 1
Tidspunkt for tilsynet	01.05.2018
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på klage
Varsling af tilsynet	Tilsyn blev ført som et uvarslet tilsyn, da øjemedet med tilsynets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives.
Deltagere fra virksomheden	Klaus Sørensen, QEHS Coordinator. Bettina Amdisen, QEHS Manager. Virksomheden deltog ikke i hele tilsynet, da tilsynet var uvarslet og øjemedet med tilsynets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives.
Tilsynet udført af	Claus Lübeck Christensen, Bjørn Knudsgaard
Tilsynet omfattede	Tilsyn med omlasteaktiviteter der kan give anledning til produktpild til overfladevand (regnvand) og diffus lugt. Klagen berettiget.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå.

Dato	Type	Konklusion
20-04-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af miljøbeskyttelseslovens § 27 om at tømning af kar, der kan give anledning til forurening af overfladevand, betingelsesløst skal stoppes straks.
20-04-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af miljøbeskyttelseslovens § 33 om at ikke-godkendt aktivitet (tømning af kar) skal lovliggøres.
25-04-2018	Indskærpelse	Indskærpelse af miljøbeskyttelseslovens § 33 om at ikke-godkendt aktivitet (støjkluder), skal lovliggøres.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn.

Jordforurening

De forurenende stoffer, der er ført tilsyn med i dette tilsyn, er ikke relevante for eventuel forurening af jord i forhold til jordkvalitetskriterier.

Liste over gældende afgørelser:

1. 30. september 2005: Miljøgodkendelse - tilladelse til udvidelse af produktion (Viborg Amt)
2. 17. december 2008: Tillæg til miljøgodkendelse – godkendelse af ændringer på Hobrovej 1; ny proceshal, tørrer og mølle på Hobrovej 1; anlæg til produktion af animalsk protein på Erhvervsvej 12; ændring af støjgrænser.
3. 30. september 2013: Tillæg til miljøgodkendelse – godkendelse af kedelhus og gaskedel til dampproduktion.
4. 18. marts 2016: Tillæg til miljøgodkendelse – godkendelse af fabrik på Erhvervsvej 12; kedelcentral på Erhvervsvej 9; ændring af aktiviteter på Hobrovej 1.

Konstateret i forbindelse med klagen

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. ca. 10 modtager Miljøstyrelsen en klage over udendørs håndtering af affald, der giver anledning til diffus lugt. I klagen er vedhæftet fotos, der er taget fra offentlig sti ca. kl. 9.30 samme dag (foto 1 og foto 2).



Foto 1+2: Fotos fra klager fra offentlig sti.

Ca. kl. 12 ankommer Miljøstyrelsen på uvarslet tilsyn på virksomheden. Miljøstyrelsen konstaterer, at aktiviteten, som ses på foto 1+2, er afsluttet. Aktiviteten er foregået på virksomhedens p-areal nær rundkørslen i virksomhedens nordvestlige hjørne. Miljøstyrelsen konstaterer, at den del af p-pladsen, hvor aktiviteten er foregået, er synlig våd (foto 3). Det er området mellem og bag de to biler på foto 3, som i øvrigt er identisk med det område, hvor der foregår omlasteaktiviteter på foto 1+2. Resten af p-pladsen er ikke våd. Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at årsagen til, at der er vådt på en del af p-pladsen, skyldes at der er foretaget en afvaskning af befæstelsen. P-pladsen er befæstet med SF-sten. Tilsynet bemærker i øvrigt en fejekost i græsribatten umiddelbart op til det våde område. Tilsynet vurderer, at kosten kan være brugt i forbindelse med omlasteaktiviteter/oprydning, da der ikke i øvrigt er noget andet umiddelbart formål med en kost på dette sted (foto 4).



Foto 3: P-pladsen.

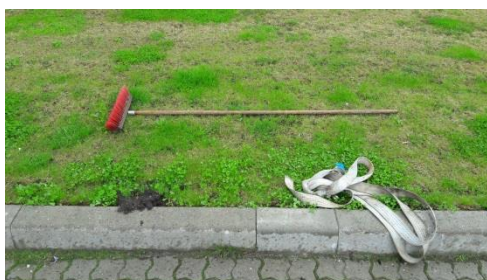


Foto 4: Fejekost ved siden af vådt areal på p-pladsen.

På befæstelsen konstaterede tilsynet rester af knogler/ben, huder, støv og meget nedbrudt organisk ildelugtende materiale (slam) (fotos 5-8). I tilstødende ubefæstede græsarealer konstateredes spild af lignende materiale (fotos 9-12).



Foto 5: Produktrest - knoglerest.



Foto 6: Produktrest - slam.



Foto 7: Produktrest - hud eller valsetørrerest.



Foto 8: Produktrester - hud eller knoglerest.



Foto 9: Produktrest - ikke definerbart.



Foto 10: Produktrest - knoglerester.

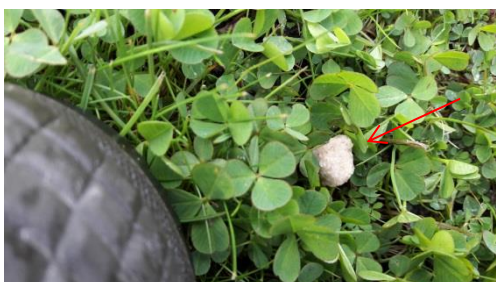


Foto 11: Produktrest - knoglerest.



Foto 12: Produktrest - hud.

Mellem den nye produktionsbygningens vestlige side og den offentlige sti, der gennemløber virksomheden, er der en græsabat, der afvander til regnvandssystemet. Flere steder i denne græsabat konstaterede tilsynet produktrester (foto 13). Tilsynet vurderede derfor, at aktiviteten med at omlaste organisk affald også er foregået på virksomhedens areal langs med produktionsbygningen. Det var især i græsrabatten nær nedkørselsrampen og nord for denne, at der var produktrester i græsrabatten.



Foto 13: Meget synlige produktrester i græsrabat indenfor området markeret med rød linje. Alle grå/hvide ”prikker”/klumper er produktrester. Væsentlige stykker/klumper af restprodukt er indikeret med røde pile.

Umiddelbart op ad den nye produktionsbygning – ud mod den offentlige sti – konstaterede tilsynet en rød, åben container med produktrester. Produktresterne blev efterfølgende oplyst at være en fejlproduktion fra valsetørrerne. Restproduktet var delvist indpakket i plast. Flere steder var plasten brudt og restproduktet frit tilgængelig for omgivelserne. Indholdet var tørt, porøst og støvende. Tilsynet konstaterede, at der var en diffus støvemission fra containeren til den omkringliggende befæstelse. Der var tydelige produktrester på befæstelsen omkring containeren. Tilsynet konstaterede endvidere en svag diffus lugtemission fra produktresterne i containeren. Langs denne bygning konstaterede tilsynet i øvrigt, at virksomheden havde ladet opstille små kasser til skadedyrsbekæmpelse (gift mod rotter/gnavere).



Foto 14: Container med produktrest – valsetørrer.



Foto 15: Produktrest – spild på befæstelse.



Foto 16: Defekte poser, diffus støv/lugt.



Foto 17: Produktrest – nedbrudt.

Under tilsynet kom en medarbejder kørende i truck med to kasser med kogende vand og påbegyndte skylning og efterfølgende fejning af befæstelsen på p-pladsen. Tilsynet fik ikke navn på medarbejderen. Medarbejderen oplyste til tilsynet, at der var sket omlastning af

produktrester på pladsen og at småspild til overfladen ikke kunne undgås – derfor denne afvaskning.



Foto 18 + 19: Spildte produktrester bortskylles og bortfejes til regnvandsafløb.

Området, hvor tilsynet konstaterede spild af produkt på befæstet og ubefæstet areal, er vist i bilag 1.

Tilsynet konstaterede, at der i nærheden af virksomhedens 80 meter afkast var mellemoplagret en række plastkasser med produktrester (fotos 20 – 26). I flere kasser var tydelige rester af produkt – både knogler, ben og slam. Indholdet i kasserne gav anledning til en kraftig diffus lugtemission. Lugtspektret rummede forskellige variationer af organisk nedbrudt materiale – fra fersk lugt af huder (som lugten af ”gammel svinekam”) til fordærvet/rådden og ildelugtende animalsk lugt (den mest ildelugtende lugt stammede fra slamfraktionen, se foto 24). Vindretningen var i retning mod vest-nordvest, det vil sige i retning mod nærliggende beboelse syd for rundkørsel. Lugten kunne af tilsynet tydeligt konstateres på den offentlige sti (i vindretningen) og bekræfter således klagers oplysninger.



Foto 20 + 21: Tømte, ikke rengjorte kasser med produktrester mellemoplagret ved 80 meter afkast.



Foto 22 + 23: Tømte, ikke rengjorte kasser med produktrester.

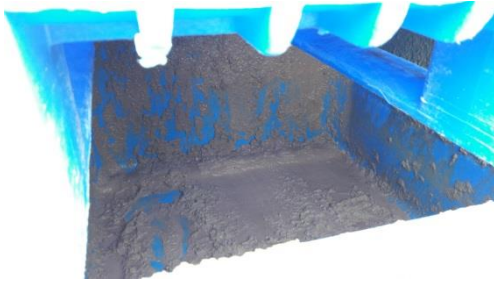


Foto 24: Kraftigt ildelugtende produktrester.



Foto 25: Ildelugtende produktrester.



Foto 26: Tømte, ikke rengjorte kasser med produktrester.

To kontaktpersoner fra virksomheden ankom til tilsynet, her ved plastkasserne. Tilsynet fik bekræftet, at der var foregået omlastning i overensstemmelse med klagen. Endvidere fik tilsynet bekræftet, at plastkasserne havde indeholdt de restprodukter, der var blevet omlastet. Tilsynet fik oplyst, at kasserne skulle vaskes, men der havde ikke været plads til at køre kasserne indenfor, og derfor stod de nu mellemoplagret udenfor.

Sammen med virksomhedens to kontaktpersoner foretog tilsynet atter en rundring af de områder, som er beskrevet ovenfor. Dette med henblik på – overfor virksomheden – at vise de spild og aktiviteter, tilsynet havde konstateret.

Tilsynet oplyste afslutningsvist til de to kontaktpersoner fra virksomheden, at:

- De konstaterede spild ikke måtte ske, idet de forurener overfladevand og ubefæstede arealer. Tilsynet gjorde opmærksom på, at dette også var blevet indskærpet den 20. april 2018. Tilsynet oplyste, at dette forhold derfor vil blive overvejet med yderligere håndhævelse og mulige overvejelser blev nævnt.
- Der må ikke foregå aktiviteter, herunder mellemoplag, på virksomhedens udendørs arealer, der giver anledning til diffus lugt og spredning af restprodukter til befæstelse. Plastikkasser og åben container skal derfor fjernes.

Tilsynet konstaterede inden afsluttet tilsyn, at plastikkasserne var ved at blive kørt væk.

Bilag 1: Oversigt over område med produktspild.

