



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2023-118227
Ref. Rasoe/Aslma
Dato: 13. december 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	FMC (Cheminova A/S)
Virksomhedens adresse	Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
CVR nummer	12760043
Virksomhedstype	4.4 Fremstilling af plantebeskyttelsesmidler eller biocider
Tidspunkt for tilsynet	7. november 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	25. oktober 2024
Deltagere fra virksomheden	<u>Miljøafd.:</u> Inge Margrethe Jensen, Bjarke Kynde og Laura Dybdal Kamstrup <u>Produktionen:</u> Karina Steinfeldt (P2) og Pernille Gylling Jensen (Bio)
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Astrid Nisbeth Maagaard, Rasmus Søgaard og Birgit Eriksen
Tilsynet omfattede	• Gennemgang af spildhændelse den 6. marts 2024 • Forbyggende vedligehold • Tilsyn på KK-plads, Kota-plads, specialdepotet, spildsted MP1-remanens (P2), ændret udtag af hydrolysesvovl (P2)
Materiale udleveret	• Oversigt vedr. tilsynet • Oplæg om forebyggende og afhjælpende vedligehold på FMC • Fotos fra tilsynet

Håndhævelser

MST konstaterede på tilsynet, at belægningen på P2-området kræver vedligehold for fortsat at opfylde de krav, der stilles i virksomhedens vilkår H2, da der flere steder ses sprækker og revner i belægningen. MST forventer på den baggrund at indskærpe vilkår H2.

Indskærpelsen sendes særskilt.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Den 6. marts 2024 skete der et spild af ca. 900 l MP1-remanens ved P2. Spildet blev indberettet til Miljøstyrelsen i hht. vilkår H7 og H8 i virksomhedens miljøgodkendelse. Ved tilsynet blev hændelseforløbet gennemgået og området for spildhændelsen besigtiget.

På tilsynet blev yderligere tre andre steder for spild besigtiget. Sagsbehandlingen af spild håndteres særskilt.

Liste over gældende afgørelser:

Se E-godkendelse

- <https://cheminova.aar.mim.dk/miljogodkendelse/Miljogodkendelser.asp?kapitelid=11&afsnitid=78&firsthit=1>

Gennemgang af miljøforhold

Specialdepotet

Specialdepotet, herunder det tilknyttede pumpehus blev besigtiget. Styringen af depotets perkolatpumpe og øvrige overvågning er siden sidste tilsyn flyttet til kontrolrummet på Bio-området. Tilsynet runderede depotet og inspicerede bl.a. pejlebrønde og perkolatpumpebrønd. Prøveudtagningsbrønd for grundvand og pejlebrønd til pejling af perkolatstand i det nordøstlige hjørne blev fremvist af den ansvarlige for området. Tilsynet bemærkede at begroningen på den slutaftdækkede overflade falder naturligt ind i landskabet. Den ydre vold er visse steder vanskelig at identificere pga. begroning (f.eks. pil), dog vurderes de orange markeringspæle at markere placeringen af volden og dermed lermembranen.



Pælemarkering af membranafgrænsning

Sydlig hjørne – perkolat 278 til venstre



Grundvandspejling og prøvetagningsbrønd (B7P01)



Grundvandspejling (B7P02) nord for depotet.

KK-pladsen

Tilsynet besøgte KK-pladsens nyrenoverede belægninger (fuger). Der er udført en udbedring af fuger. Miljøstyrelsen har bedt om en gennemgang af de tekniske forhold omkring løsning af opgaven. Dette vil indgå i Miljøstyrelsen vurdering af om belægningen på pladsen lever op til vilkår H2 om belægninger i revurderingsafgørelsen for jord og grundvand.

Kotapladsen

Tilsynet foretog en rundgang på Kota-pladsen der ikke er i drift, men undergår en forureningsundersøgelse. Tilsynet bemærkede, at en container indholdende byggeaffald (beton) står uden overdækning, som påkrævet. Aftalt, at containeren overdækkes hurtigst muligt.



Container med byggeaffald på kotapladsen.

P2-anlæg


Der blev ført tilsyn med spildsted af MP1-remanens på P2-området. MST konstaterede, at belægningen på P2-området kræver vedligehold for fortsat at opfylde de krav, der stilles i

virksomhedens vilkår H2, da der flere steder ses sprækker og revner i belægningen. Ved aftapningspladsen var der flere, opfugtede revner.

På P2-området besigtigede tilsynet ny placering af svovlgranulering inde på anlæggets hydrolyserum. Der er etableret en midlertidig opkant ved tankgården ved svovlrensingsanlægget v. pumpeforlag B0450. Virksomheden oplyste at der er planlagt en permanent løsning, da den oprindelige løsning med gremokasse ikke længere nødvendiggør mobil opkant.



Pumpeforlag B0450 på P2-anlægget (MRa).
Mobil opkant i forgrunden.

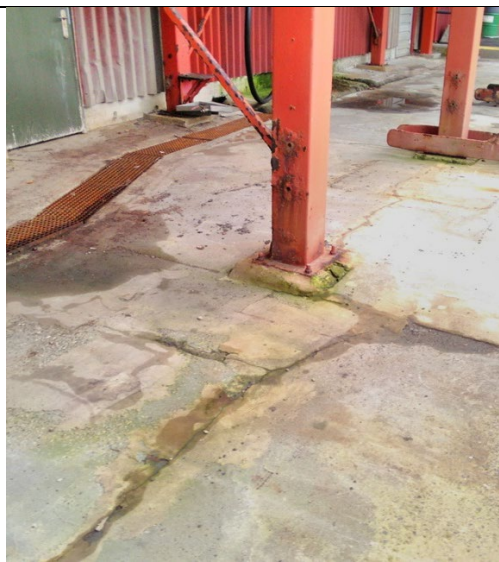

Revner i belægningen på P2 ved plads for
aftapning.

Kulhus

Prøveudtag for perkolat fra Specialdepotet og spildsted for spild af afværgevand blev besigtiget. Sagsbehandlingen af spildet håndteres særskilt.



Prøveudtag (B7S01) i Kulhuset.

Opsummering:

MST indskærper vilkår H2 på baggrund af tilsynet. Indskærpelsen sendes særskilt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.