




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00821
Ref. PALET/MARBA
Dato: 13.11.2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Støjvold ved Motorring 4
Virksomhedens adresse	Snubbekorsvej 1, 2620 Albertslund
CVR nummer	66137112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	25.10.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	13.09.2018
Deltagere fra virksomheden	Birte Kvamm, Lars Bertholdt, Flemming Henriksen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Patrik Leth Jørgensen Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Gennemgang af boringsinstallationerne som følge af kampagne Gennemgang af årsrapport
Materiale udleveret	Et grundvandspotentialer kort, hvor støjvoldene er indtegnet. En tværprofil af udgravningen, med afbildning af drænrør ved placering af slagge.

Foto af placeringen af støjvoldene (De røde streger) og de benyttede grundvandsboringer (De gult markerede boringsnumre).

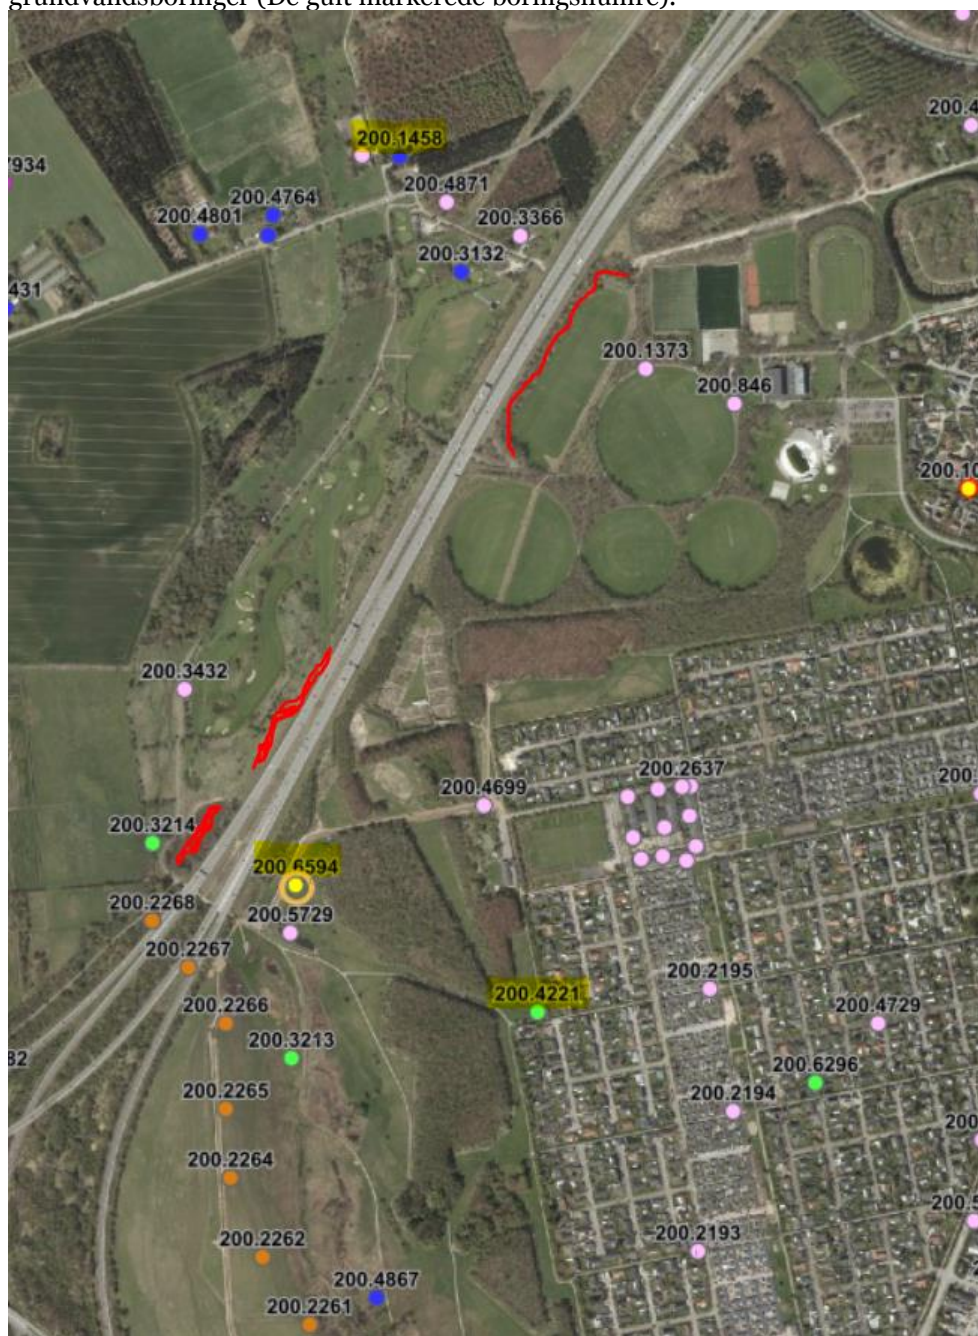

Aktuelle monitoringsboringer:

Opstrøms

DGU: 200.1458

Nedstrøms

DGU: 200.6594

DGU: 200.4221

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
28.06.2013	Kontrol og vedligeholdelse af boringer	<p>Det var uafklaret om brønde, boringer og målerskabe blev eftersat i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 3.14. da kontrol og vedligeholdelse overgik til HOFOR. Albertslund Kommune blev derfor bedt om at sikre den løbende kontrol og vedligeholdelse udføres i henhold til vilkår 3.14.</p> <p>Status 2018: Der er siden tilsynsrapporten i 2013 blevet taget perkolatprøver hvert kvartal, som følge af vilkår 3.14. Vilkåret vurderes derfor efterlevet.</p>

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen kvitterer hermed for den 14. juni 2017 at have modtaget årsrapport for egenkontrollen gennemført for Albertslunds Kommune i perioden januar 2015 til januar 2017.

Alle boringer både opstrøms og nedstrøms viser værdier under kravene for grundvandskvalitetskravene. Dog har Asen et enkelt udsving med en overskridelse i 2014, samt ledningsevnen, der er konstant overskredet grænseværdierne. Samlet konkluderes, at støjvoldene ikke bidrager til øjeblikkelig forurening af grundvandet.

Egenkontrollen viser, at mængden af perkolat i de to brønde, der er lokaliseret direkte i perkolatet, har mængder, der er langt mindre end det beregnede. Men målinger fra boringer både opstrøms og nedstrøms, viser at dette ikke har nogen egentlig virkning på den samlede mængde perkolat i grundvandet.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af MILJØGODKENDELSE STØJVOLDE VED MOTORRING 4 - Kontrolprogram for overvågning af grundvand og perkolat. 3. oktober 2007

Gennemgang af miljøforhold



Brønd øst ved fodboldbane



Drænet er næsten tørlagt, der er ikke meget afledning af vand.

Pumpebrønden er forsvarligt tillukket dog uden lås, men der kræves brøndhægter. Pumpen blev ikke testet, men det fortælles at den virker efter hensigten.



Pumpebrønd vest



Væggen er våd af vand fra drænet.

Pumpebrønd vest ligger placeret under luftledninger og i kanten af golfbanen. Her var dækslet ikke aflåst men kan åbnes med hægter. Det var tydeligt at se, at der løb vand til brønden fra drænet under volden. Målerskabet var aflåst.



Kontrolboring, snubbekorsvej 23, DGU 200.1458

Opstrøms kontrolboring placeret i en aflåst garage på Snubbekorsvej 23. Boringen blev ikke ført tilsyn med, da garagen var aflåst og den private ejer af garagen ikke var hjemme under tilsynet.

Billedet er fra 2013, og det er blevet aftalt med Albertslund Kommune, at de senere fører tilsyn med boringen og tjekker for pejlepunkt og DGU-nummer, samt sender billeder til Miljøstyrelsen.



Nyetableret kontrolboring, DGU
200.6594

Nyetableret kontrolboring ved det nye vådområde. Denne boring var aflåst og havde prop på selve boringen. Der mangler dog både DGU-nummer og pejle mærkning. Albertslund Kommune bedes snarest muligt få fuldt op på dette, som følge af gældende regler i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land. BEK nr. 1260 af 28/10/2013.



Kontrolboring Egelundsparken, DGU
200.4221



Fastmonteret pumpe.

Kontrolboring ved Egelundsparken, er aflås med tungt dækslet. Der er ikke noget pejle punkt da, der er en fastmonteret pumpe. Der mangler dog stadig DGU-nummer, som Albertslunds Kommune skal følge op på. Pumpen er heller ikke funktionsdygtig og skal enten undergå reparation eller udskiftes. Albertslunds Kommune vil undersøge, hvor ansvaret for pumpen ligger, og se til, at den bliver fuldt funktionsdygtig således, der kan tages prøver til analyse inden årets udgang.

Sikkerhedsstilling

Ikke relevant

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Boringerne skal påsættes lokalitetsoplysninger og pejlepunkter. Mærkater kan eventuelt indhentes hos Jupiter/Geus.
2. Boringen i privat garage skal tjekkes for, om den er udstyret med DGU-nummer og pejlepunkt. Der ud over vil Miljøstyrelsen gerne have tilsendt et nyt billede af boringen både med og uden boringsdækslet.
3. Pumpe DGU: 200.4221 ved Egelundsparken er defekt. Dette har gjort, at der ikke er udtaget prøve i hverken 2017 eller 2018. Der skal udtages prøver til analyse.

Ovennævnte punkter skal være overholdt inden 31. december 2018.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indberetning af årsrapport er 1. april hvert andet år. Dermed vil næste årsrapport skulle indberettes senest 1. april 2019.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.