



Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	26.10.2023
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn- opfølgning på tidligere tilsyn og indskærpelse af vilkår om perkolatbortpumpning af 9/2 2023 vilkår 4.2.1
Varsling af tilsynet	Uvarslet.
Deltagere fra virksomheden	
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	Opfølgning på tilsynsrække med kontroller af drift herunder bortpumpning af perkolat. Tilsyn med målerstand, og om der er synlig aktivitet ifbm. Afværgeanlæg. Opfølgende tilsyn om der bortpumpes perkolat
Materiale udleveret	





Håndhævelser

Oversigt over håndhævelser meddelt virksomheden.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
06-01-2020	Indskærpelse	
11-05-2020	Indskærpelse	Mangel på perkolatbortskaffelse
21-08-2020	Indskærpelse	Der mangler fortsat at blive bortpumpet perkolat
04-02-2021	Indskærpelse	Efter driftsfører har udskiftet perkolatmåleren i december 2020, er der ikke blevet registreret bortpumpning af perkolat.
23-02-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1, om monitorering på perkolat og Vilkår 4.4.1-4.5.4, om grundvandsmonitoring, Miljøgodkendelse af 16. august 2006.
14-03-2022	Indskærpelse	Gentagende indskærpelser siden 2018 Indskærpelse af vilkår 4.5.1-4.5.4, om grundvandsmonitoring og vilkår 4.4.1, om monitorering på perkolat, begge af miljøgodkendelse af 16. august 2006.
07-07-2022	Indskærpelse	Vilkår 4.2.1 om perkolatbortskaffelse, og vilkår 4.5.3 om monitorering ved egenkontrol, miljøgodkendelsen af 16. august 2006.
09-02-2023	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 4.2.1 i miljøgodkendelsen af 16. august 2006 af Sengeløse Losseplads, at perkolat skal oppumpes og bortledes til kommunalt renseanlæg. Bortpumpning mangler og skal genoptages straks.
18-09-2023	Indskærpelse	Miljøstyrelsen har på tilsyn den 18. september 2023 konstateret, at der ikke er registreret bortpumpning af perkolar dette forhold er indskærpet.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke foretaget.

Liste over gældende afgørelser:

- Sengeløse Losseplads I/S –vilkår om nedlukning og efterbehandling 16. august 2006



Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Der henlås mindre fraktioner af aflæsset affald.




Perkolat

Miljøstyrelsens så ved tilsyn d. 6. februar 2023, hvordan driftsansvarlig monterede en ny dykmåler i perkolattanken, og demonstrerede at pumpen virkede efter hensigten, og at måleren registrerede den bortledte mængde.

Række af tilsyn (oversigt over tilsyn og måleraflæsninger) har været iværksat som opfølgning på den nye pumpe, for hermed at kontrollere, at der bortpumpes perkolat fra deponiet.

Under tilsyn d. 26. april 2023 blev det noteret, at måleren stod på 530 m³. Tilsyn herefter viser det samme. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i praksis ikke dokumenterbart er blevet bortpumpet perkolat siden april 2023.

Billeder af måler taget på tilsyn

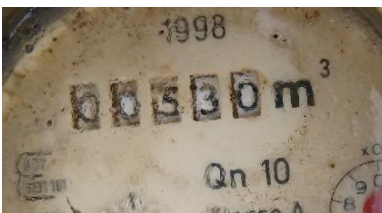



Billede 2 fotos af måleren fra 23. maj 2023 (Øverst tv.) 7. juli 2023 (Øverst th.) 9. august 2023 (midt tv.) 18. september 2023 (midt th.) 26. oktober 2023 (Nederst)

Oversigt over tilsyn og måleraflæsninger i 2023.

• Tilsynsdato	• Aflæst på måler [m3]	• dage siden sidste tilsyn [døgn]	• Måler skiftet	• Tank status
• 03-01-2023	• 321	• 28	•	• Fyldt
• 30-01-2023	• 321	• 27	•	• Fyldt
• 06-02-2023	• 331	• 7	•	• Fyldt
• 20-02-2023	• 493	• 14	•	• 1/2
• 20-03-2023	• 493	• 28	•	• 1/2
• 26-04-2023	• 530	• 37	•	• 1/2
• 23-05-2023	• 530	• 27	•	• 1/2
• 07-07-2023	• 530	• 45	•	• 1/2
• 09-08-2023	• 530	• 33	•	• 1/2
• 18-09-2023	• 530	• 40	•	• 1/2
• 26-10-2023	• 530	• 30	•	• 1/2

Tank status er en vurdering af opfyldningsgraden af den tank hvorfra der pumpes perkolat til kloak.

Det er Miljøstyrelsen vurdering at det ikke kan dokumenteres at vilkår 4.2.1 i Københavns Amts Miljøgodkendelse af 16. august 2006 om oppumpning og bortledning af perkolat er overholdt.

Det er endvidere Miljøstyrelsens vurdering at manglende afpumpning af perkolat vil afstedkomme at perkolat påvirker omgivelserne herunder grundvand.



Der kunne konstateres frit vand flere steder på hele området, hvilket kan antyde, at der ikke bortpumpes perkolat fra området.



El kabler til tavle er i et vist omfang reetablerede, men der var ikke el til pumpen ved tilsyn. Anlægget var ikke tilsluttet strøm

