



Virksomheder
J.nr. 2021 - 12003
Ref. BEVCH
Den 1. juli 2021

Tilsyn med opgravning af mink i Kølvrå

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2021 ført tilsyn med opgravning af minkmateriale og forurenet jord under minklaget i minkgravene ved Kølvrå.

Deltagere: Kasper Klintø, Fødevarestyrelsen
Repræsentant fra DMR
Jan Reisz, Anna Marie Sørensen og Benedikte Vandsø Christensen,
Miljøstyrelsen
Driftspersonale fra Entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S

Tidspunkt for tilsynet: 12.00 – 13.15

Vejrforhold på tidspunktet: Overskyet og let vind fra vest-nordvest. Ca. 14°

Besigtigelse af omlasteplads

Miljøstyrelsen noterede sig, at der ikke kunne konstateres lugt ved ankomst til omlastepladsen.

Pladsen er etableret med omlaste- og vaskeplads inden for den samme tætte belægning, der er uigennemtrængelig for vand og væsker. Vaskepladsen er belagt med beton med afløb til lukket spildevandstank. Afløbet er forsynet med 6 mm rist og sandfang.



Billedet viser afløbet fra vaskepladsen med sandfang og 6 mm rist til opsamling af biprodukt.

På pladsen er der en container med generator til højtryksrens samt desinfektionsmidler og øvrige hjælpestoffer, der skal bruges på pladsen. Til desinfektion anvendes kun Virkon S, der er på pulverform og skal opblandes inden anvendelse. I containeren findes kattegrus til opsugning af evt. spild af olie eller kemikalier i containeren.

På pladsen forefindes en gumdimåtte til afblænding af afløbet fra pladsen i tilfælde af spild af ufortyndet sæbe- og desinfektionsmiddel samt olieprodukt.



Billedet viser container med hjælpestoffer

På pladsen er der endvidere en container hvori en olietank er placeret. Olietanken var skærmet af. Det blev oplyst, at olietanken står på spildbakke bag afskærmningen.



Billedet viser container med olietank

På pladsen står endvidere en lukket tank, hvor spildevand fra den del af pladsen, hvorpå der læsses mink og anvendes sæbe- og desinfektionsmidler tilledes. Spildevandet køres til rensningsanlæg.

Den øvrige del af omlastepladsen er belagt med bentonitmembran, hvorpå der er udlagt køreplader for at sikre membranen mod påvirkning fra lastbiler og andet kørende maskinel. Omlastepladsen har fald mod en lagune, også udlagt med bentonitmembran, der skal opsamle vand fra pladsen i tilfælde af skybrud. Lagunen der opsamler overfladevand fra den del af omlastepladsen, hvor der ikke håndteres sæbe og desinfektionsmidler. Overfladevandet bliver kørt til rensningsanlæg.




Billedet viser lagunen, der skal samle overfladevand fra omlastepladsen i tilfælde af skybrud.

Pladsen er etableret således, at der er et urent område og et rent område, som er adskilt fra hinanden af en spuns. Minkmateriale fra gravene holdes på det urene område, hvor materialet, når det kommer til pladsen fra gravene, læsses ned i en omlastetank. På pladsen, hvor dumperen aflæsser minkmateriale, er der udlagt køreplader. Fra omlastetanken læsser en gravemaskine materialet over i de lastbiler, der holder på det rene område, der skal køre materialet til forbrændingsanlæg. Det urene område er hævet i forhold til det rene område, hvilket gør, at føreren af gravemaskinen har et godt overblik og kan fylde lastbilen uden at spilde minkmateriale på det rene område.

Der var ikke spild af minkmateriale i det rene område ved tilsynet, hvilket bl.a. skyldes antispildpladen over spunsen, der sikrer, at spild ved læsning af lastbil, falder tilbage i omlastetanken.

Opdelingen af pladsen i rent og urent område gør, at der skal anvendes mindst mulig vand til rengøring af omlaste- og vaskeplads og at der dannes mindst mulig spildevand.

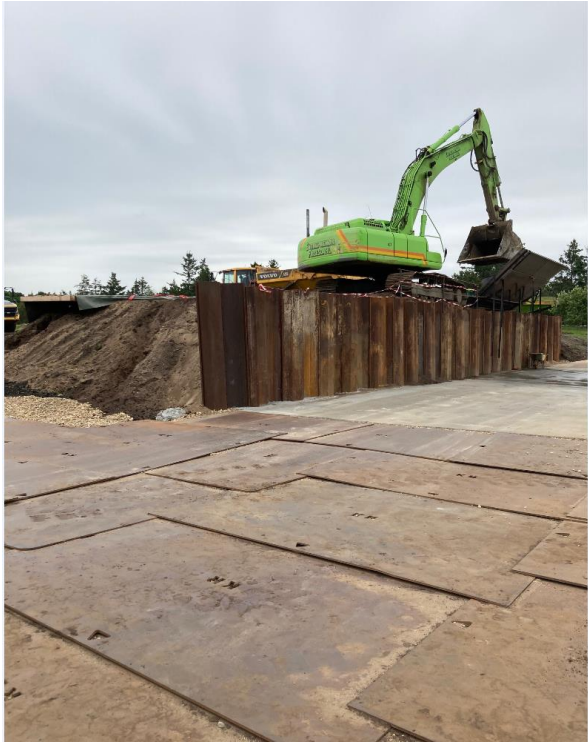

Billedet viser spunsen, der adskiller pladsen i rent og urent område. Bemærk antispildpladen.



Billedet viser omlastetank med minkmateriale og antispildpladen

På omlastepladsen lå der en bunke forurennet jord, der er gravet af under minklaget. Jorden skal sendes til godkendt modtager. Der var ingen væsentlig lugt fra jorden. Jorden ligger på membranbelagt område, med afløb af overfladevand til lagunen.



Billedet viser bunken af forurennet jord gravet af under minklaget.

Ifølge miljøgodkendelsens vilkår B7 skal forurennet jord omgående placeres i de dertil beregnede containere eller beholdere. Containere og beholdere skal derefter straks tildækkes eller tillukkes og bortkøres. Fyldte beholdere, containere eller lastbiler med minkmateriale på lad, må ikke tage ophold på området.

Jf. godkendelsens vilkår B12 må omlastepladsen kun bruges til omlastning. Den må ikke bruges til opbevaring eller lager.

Begge vilkår er stillet for at begrænse lugt.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68 skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Miljøstyrelsen vurderer, at forholdet er af underordnet betydning, idet den opgravede jord ikke lugter. Miljøstyrelsen har derfor valgt ikke at håndhæve vilkårene.

Besigtigelse af opgravning

Opgravning af minklaget og forurennet jord blev besigtiget.

Ved tilsynet var de i gang med at grave minkmateriale op i rende 1. Rende 6 var tømt for minkmateriale og man var begyndt at grave jord af i siderne af renden.



Billedet viser oversigt over renderne. Rende 1 (mod N) og rende 6 er markeret med gul.

Det blev oplyst, at arbejdsgangen med at tømme de enkelte render er som følger: Første graves minklaget af, herefter en meter jord i hver side af renderen og til sidst jorden i bunden af renderen. Jorden i bunden af renderen graves af til grundvandsspejlet. Afgravning af jord under minkmaterialet til grundvandsspejlet skal sikre, at der ikke efterlades jord forurenet med minkvæsker over grundvandsspejlet, der potentielt kan forurene grundvandet. Minkmaterialet sendes til forbrændingsanlæg og jorden til godkendt modtageanlæg.

Der lugtede ikke væsentligt i området bortset fra ved omlastetanken, der ved tilsynet var fyldt med mink og afventede bortkørsel. Materialet blev afhentet under tilsynet. Det lugtede også ved rende 1, der var under udgravning.

Der blev ikke konstateret måger eller insekter ved renderne eller ved omlastepladsen ved tilsynet.



Billedet viser rende 6.

I øvrigt

Efter tilsyn med omlasteplads og opgravning af mink foretog Miljøstyrelsen en lugtrundering ved Herningvej 53 og 55. Der kunne ikke konstateres lugt i området. Der blev ikke foretaget lugtrundering i Kølvrå, da vinden bar væk fra byen.