

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27.05.2021
Tilsynstype	§9-tilsyn: ved væsentlig klage el. uheld
CVR-nummer	32664083
P-nummer	1015739149
Virksomhed	Hilton Foods Danmark A/S
Adresse	Brunagervej 2
Postnummer og by	8361 Hasselager
Mobil	60237007
e-mail	vivian.tofft@hfgplc.com
Kontaktperson	Vivian Tofft
Branchekode	604b12: Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag
Opstartsdato	15.12.2009
Udvidelser/ændringer	-
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Vivian Tofft
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 12.02.2010. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er sket udvidelser/ændringer, indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden foretager hakning, opskæring, produktion af pølser mm. af kød, som herefter pakkes og leveres til COOP's butikker. Kødet modtages i rå og frossen form. Efter bearbejdning opbevares produkterne på kølelager indtil udbringning.</p> <p>Der arbejdes i mange forskellige linjer alt afhængigt af kødtype, øko/ikke-øko osv.</p> <p>Maskinpark og -anlæg: Diverse maskiner/anlæg til hakning, skæring, røring, mørning mm. og pakning.</p> <p>Køleanlæg med ammoniak (1.000 liter kølemedie) og CO₂.</p> <p>Vaskeanlæg til vask af kasser.</p>
------------------	---

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>På baggrund af klager over støj fra en nabo blev der den 27. maj 2021 udført et miljøtilsyn hos Hilton Foods. Tilsynet har haft fokus på virksomhedens støjklider samt rutiner og håndtering vedr. støj. Der klages primært over to støjklider hos Hilton - støj fra køletrailere samt støj fra nød-sprinkleranlæg i teknikbygning.</p> <p>Den seneste foreliggende støjrapport af 28.10 2013 dokumenterer, at virksomheden overholder de i miljøgodkendelsen fastsatte grænseværdier for støj. Støjberegningerne medtager støjklider samt en række driftsmæssige forudsætninger, bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- at stillestående køletrailere (parkerede trailere samt trailere der læses/losses) er på el-drift eller ude af drift- at køletrailere som er i drift på skråparkeringsen om natten, parkeres ved de etablerede støjskærme- at der maksimalt er de i støjrapporten angivne aktiviteter af lastbiler, køletrailere og rangering af køletrailere på virksomhedens grund. <p><u>Køletrailere:</u> Der klages over støj fra køletrailere i drift hos Hilton Foods. Klager oplyser, at trailerne nogle gange kører på dieseldrift ved "dispatch" samt gården ved "Intake". Der er fremsendt billeder samt videoklip til dokumentation. Disse viser imidlertid kabelføring til køletrailerne, således at trailerne er tilsluttet el-drift, som det er forudsat i gældende støjdokumentation fra 2013.</p> <p>Det kunne ved tilsynet konstateres, at der ved alle parkeringssteder for køletrailere er etableret strømudtag. Ved tilsynet var alle køletrailere enten tilsluttet strøm eller ikke i drift. Virksomheden har altid en pladsmand, som kontrollerer alle lastbiler og køletrailere der kommer til virksomheden. Han sikrer bl.a., at alle køletrailere tilsluttes el-drift eller at der ikke er andre uregelmæssigheder som fx. unødigt tomgangsdrift af lastbiler. Yderligere har virksomhedens vagt rundringer på pladserne, hvor disse forhold dobbelttjekkes. På den baggrund vurderes der ikke at være uregelmæssigheder, som støjmæssigt er uacceptable.</p> <p><u>Nød-sprinkleranlæg:</u> Virksomheden har nød-sprinkleranlæg i en teknikbygning ved virksomhedens sydlige skel. Anlægget er en del af beredskabet ifm. brand. Nødanlægget består af to dieseldrevne pumper, som er placeret i en særskilt teknikbygning. Teknikbygningen er placeret ved en støjvold, som skærmer støj mod syd, hvor klager bor. Nødanlægget oplyses til at blive testet hver torsdag, hvor testen kører i op til 30 minutter. Yderligere er anlægget i drift et par gange om året ifm. service og vedligeholdelse. Døren til teknikbygningen er indrettet med en dørlukker, som sikrer at døren altid er lukket. Teknikbygningen er på den nordlige side (mod fabriksbygningerne) indrettet med 4 stk. ventilationsriste til friskluftindtag.</p> <p>Ifm. tilsynet blev nødanlægget startet op og det kunne i den sammenhæng konstateres, at driften giver anledning til en dyb og betydelig støjemission. Umiddelbart vurderes en væsentlig del af emissionen at komme via de 4 stk. ventilationsriste. Det vurderes, at støjen reflekteres fra fabrikkens facade og i retning af klagers beboelse. Der blev foretaget en rundring i området syd for virksomheden, hvor støjen fra anlægget var tydeligt hørbar.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Efterfølgende gennemlæsning af den gældende støjdokumentation fra 28.10.2013 med tilhørende angivelse af støjklilder fra 31.10.2011 viser, at nødsprinkleranlægget ikke er medtaget i støjberegningerne som en støjkilde.</p> <p>Det er uvist om denne supplerende støjkilde vil medføre, at Hilton Foods overskrider de gældende støjkrav ved klagers bolig. Det er Aarhus Kommunes vurdering, at denne støjkilde burde være medtaget i støjdokumentationen, idet anlægget afprøves ugentligt. Af den årsag bør der laves en ny og opdateret støjdokumentation.</p> <p><u>Rampesluser:</u> Ved tilsynet blev det bemærket, at rampeslusernes gardiner luftfyldes med trykluft, hvilket medfører en konstant susende støj. Denne støjkilde er ligeledes ikke medtaget i den foreliggende støjdokumentation og bør medtages i en ny og opdateret støjdokumentation.</p> <p><u>Øvrig støj:</u> Der klages ligeledes over aktiviteter udenfor virksomhedens grund. Herunder lastbiler og køletrailere, som parkerer på offentlig vej med larmende dieseldrift.</p> <p>Det er udelukkende virksomhedens aktiviteter på egen grund, der støjmessigt reguleres af virksomhedens miljøgodkendelse. Dvs. at støjende aktiviteter hos øvrige virksomheder eller aktiviteter på offentlig vej ikke lægges Hilton Foods til last. Evt. generende støj på offentlig vej henhører Politiet, som i så fald skal kontaktes.</p> <p><u>Opdateret støjdokumentation:</u> Da der i den tidligere fremsendte støjdokumentation mangler væsentlige støjklilder, vurderes der at være behov for, at Hilton Foods får lavet en opdateret støjdokumentation, hvor manglende støjklilder medtages.</p> <p>Det vurderes i den sammenhæng, at refleksionerne fra virksomhedens støjklilder på egen facade skal medtages i støjberegningerne.</p> <p>Krav om ny støjdokumentation forventes at blive meddelt med ophæng i virksomhedens miljøgodkendelse af 12.02.2010, vilkår 3.5.3.</p>

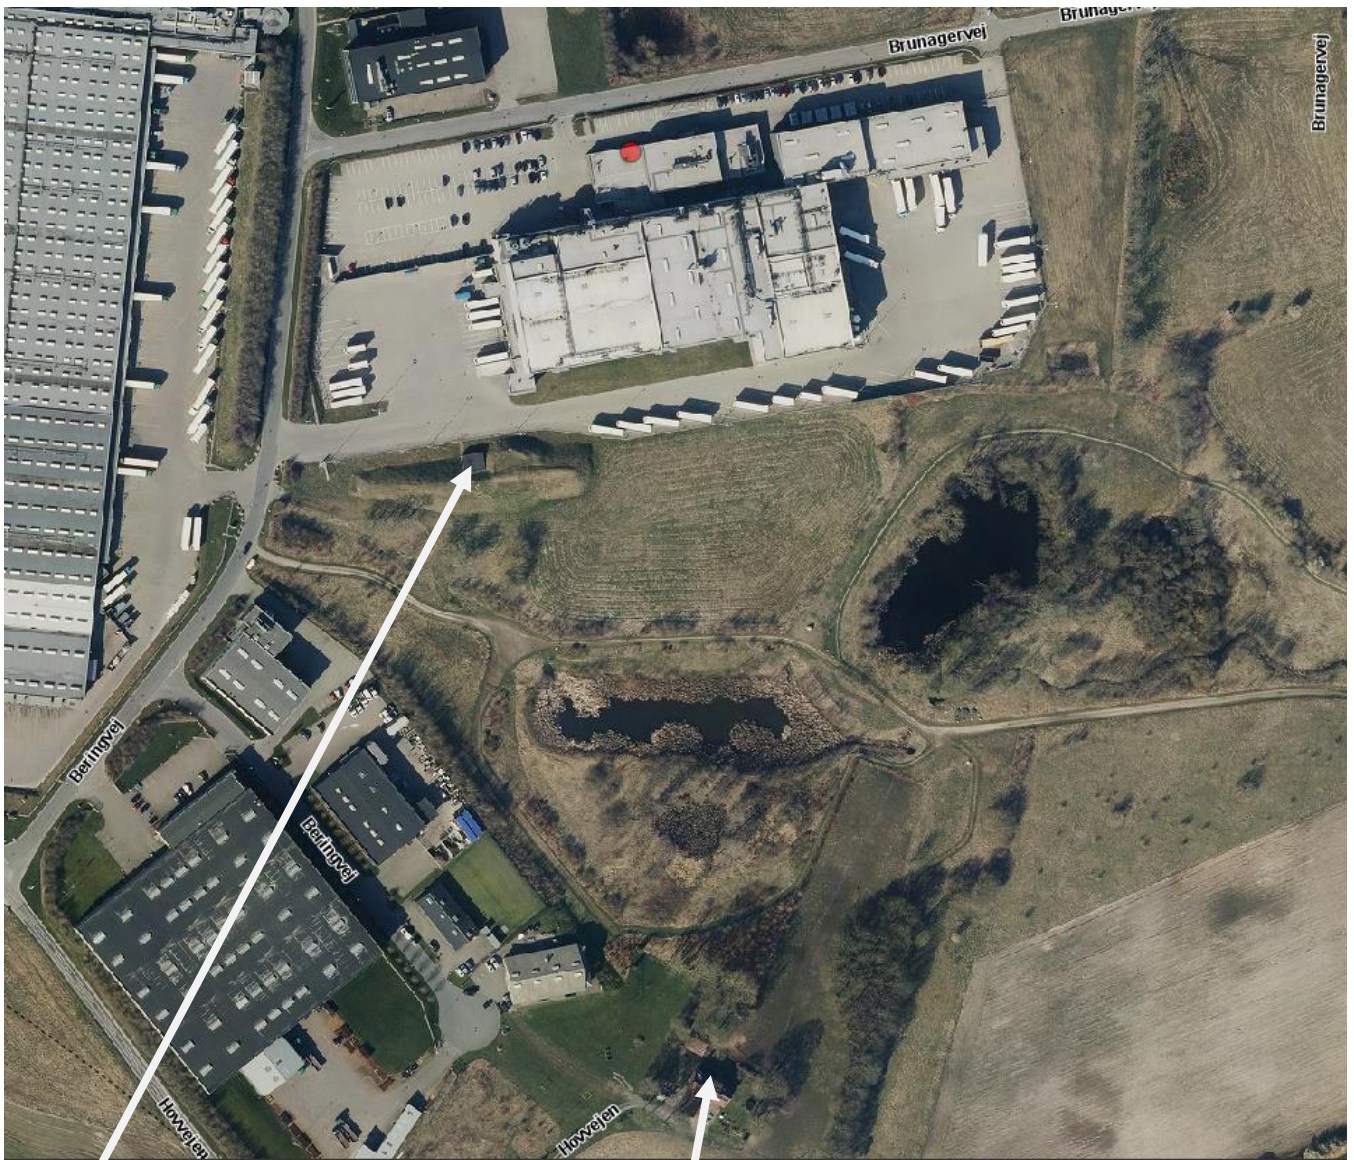

Teknikrum med dieseldrevne sprinklerpumper. Klagers bolig (Hovvejen 60).



Mod syd i retning af klagers bolig. Set fra støjvolden ved teknikrummet.



Set fra støjvolden mod vest (del af gården ved dispatch ses til højre).



Set fra støjvolden ved teknikrummet med støj-reflekerende fabriksfacade.



Køletrailere i gården ved dispatch, som ikke var i drift.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk