



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00847
Ref. ANBRI/ulsee
Dato: 20.09. 2016

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
Virksomhedens adresse	GlostrupEjby Mosevej 2192600
CVR nummer	10866111
Virksomhedstype	5.2a Bortskaf/nyttig-Dagreno. > 3 tons/t, forbrænding
Tidspunkt for tilsynet	18.08.2016
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn med overholdelse af vilkår i nye miljøgodkendelser og påbud om stikprøvekontrol mv.
Varsling af tilsynet	Tilsyn aftalt den 16. august, som en forlængelse af møde om ny miljøgodkendelse indkaldt af Vestforbrænding.
Deltagere fra virksomheden	Kim Crillesen mfl.
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Annemarie Brix og Ulla Seerup, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med vilkår i: Miljøgodkendelse af omlastning af organisk affald og farligt affald, Miljøgodkendelse af ændring af omlastning af genanvendeligt husholdningsaffald, Miljøgodkendelse af udvidet åbningstid, Påbud om stikprøvekontrol og ny positivliste, samt forudsætninger der er lagt til grund for støjrapporten.
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
25. oktober 2016	Indskærpelse af overholdelse i vilkår i miljøgodkendelse af 2. september 2015:	Vilkår 14 om anvendt emballage til farligt affald, samt vilkår 17 at emballage ikke må være åbnet, vilkår 22 om at spild skal opsamles straks samt vilkår 24 om fremsendelse af driftsinstruks

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Indberetning tilkørte og frakørte mængder af genanvendeligt husholdningsaffald	Fremsendes i månedsrapporten
Stikprøvekontrol på tilført affald til forbrænding. Stikprøvekontrollen er forsinket og afrapportering er ikke helt på plads	Fremsendes med månedsrapporten.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol for luftemissioner fra forbrændingsovnene er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007.
2. Miljøgodkendelse til omlastning af genanvendeligt husholdningsaffald af 17. december 2012, samt afgørelse om ikke godkendelsespligt for ændring af omlastestation af 10. april 2015.
3. Godkendelse af nye principper for genopvarmning af røggasser af 8. november 2013.
4. Godkendelse af tilsætning af adipinsyre til SO₂ rensning... af 8. april 2014
5. Godkendelse af køleanlæg, udvidelse af kørselsarealet og undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler.
6. Godkendelse af fravigelse af temperaturkrav ved forbrænding af rent Biomasse, bestående af træ og rent træaffald, omfattet af bekendtgørelse nr. 57 af 11/01/2010, om biomasseaffald samt godkendelse af forbrænding af affald omfattet af bekendtgørelse nr. 57 af 11/01/2010 om biomasseaffald, af 30. januar 2013.
7. Påbud om ændring af stikprøvekontrol og ny positivliste af 29. juni 2015.
8. Godkendelse af opstilling og anvendelse af nødstrømsanlæg bestående af dieselmotor med tilhørende olietank, af 13. september 2013.
9. Påbud om straksindberetning af overskridelser af luft emissionsgrænseværdier 2012.
10. Miljøgodkendelse til omlastning af organisk affald og farligt affald indsamlet i lukkede kasser fra husholdninger af 2. september 2015.
11. Midlertidig godkendelse til forbrænding af ikke-farligt shredderaffald af 10. februar 2016
12. Udvidet åbningstid for tilkørsel af affald til forbrænding 22. juni 2016

Gennemgang af miljøforhold

Der blev ført tilsyn med vilkår i miljøgodkendelse af omlastning af madaffald og farligt affald, påbud om stikprøvekontrol, omlastning af kildesorteret tørt dagrenovation og forudsætninger i støjrapport om hastighed på lastbiler og aktiviteter på anlægget.

1. Omlastning af madaffald.

Omlastningen er indrettet som ansøgt. Påfyldningen af sættevognene fungerer ikke optimal. På tilsynet sås en del spild. VF driftspersonale oplyste, at der var fjernet affald en gang denne dag. Der løb en del saft/perkolat fra sættevognene ud på belægningen. Væsken løb ikke til afløb, så der var samlet en del på belægningen.

Vestforbrænding oplyste, at der arbejdes på at løse problemet med, at noget af affaldet falder ved siden af sættevognene.

MST påpegede, at saft/perkolat skal afledes til kloak med det samme, da det kan give anledning til væsentlige lugtproblemer. Hvis affald og perkolat ikke fjernes og rummet ikke rengøres i bund, vil der med tiden blive flere og flere problemer med lugt fra pladsen.

På tilsynet blev der konstateret, at affaldet fra omlastningen kunne lugtes svagt fra ca 3 m fra pladsen, hvilket er inde for det acceptable.



Vestforbrænding oplyste, at det manglende fald (mest på belægningen til højre) mod afløb skal udbedres.

2. Omlastning af farligt affald



Anlægget er taget i brug. Den synlige del af anlægget er bygget som ansøgt, og VF oplyste, at afløb også var indrettet som ansøgt. Anlægget var dog ikke direkte beskyttet mod påkørsel. I skuret var opstillet 14 spændelågsfade, uden fastspændte låg. Spændelågsfadene var mærket med kommunenavn og på flere var det angivet, at det indeholdt farligt/miljøproblematisk affald (batterier). Den ene var overfyldt med almindeligt affald, og der var spild af plast, batterier o.lign på jorden.

Der er ikke søgt om og godkendt oplag af åbne spændelågsfade til sortering af affald. Der vedlægges indskærpelse af dette forhold, samt manglende fremsendelse af driftsinstruks og procedure for håndtering og drift af anlægget.

3. Omlastning af tørt kildesorteret husholdningsaffald.



Ændringen af omlasteanlægget er gennemført. De nye båse til opbevaring af det sorterede affald ses i baggrunden og container med omlastet affald ses i forgrunden. (Aftræk fra omlastning af madaffald til siloen og forbrændingsovnen ses lige fremme foroven.)


4. Forudsætninger i støjberegninger.

Der skal genvurderes følgende i forhold til forudsætninger i støjrapporten.

1. Hastigheden på lastbiler og stigningen på rampen. Det er angivet at hastigheden på lastbiler er 20 km/t, og at rampen stiger 2 %. MST vurderede, at hastigheden på de fleste af de lastbiler, der blev observeret på tilsynet, var mere end 20 km/t. Dertil var det skiltet, at der er fartbegrænsning på 30 inden rampen, men der var fartbegrænsning på 20 til baglandet.



2. Forudsætninger for drift omkring omlastning af farligt affald; Under tilsynet tog aflæsning af fyldte og pålæsning af tomme kasser mere end 1,5 min hvor lastbilen holdt i tomgang – og hvis der ansøges om opstilling og sortering i spændelågsfade, skal denne eventuelle merdrift vurderes.
3. Kørsel med truck og sortering og håndtering af containere på pladsen foran silohallen: På tilsynet blev konstateret, at der var opsat containere til sorteret affald, dels byggeaffald, dels VF's eget affald, dels affald, der var fjernet som fejlsortering. VF skal vurdere, om kørsel med truck overholder de forudsætninger, der er lagt til grund for støjberegningen, samt betydningen af omlastning og flytning af containere på rampen (se også nedenfor)
4. Stikprøvekontrol på modtaget affald.

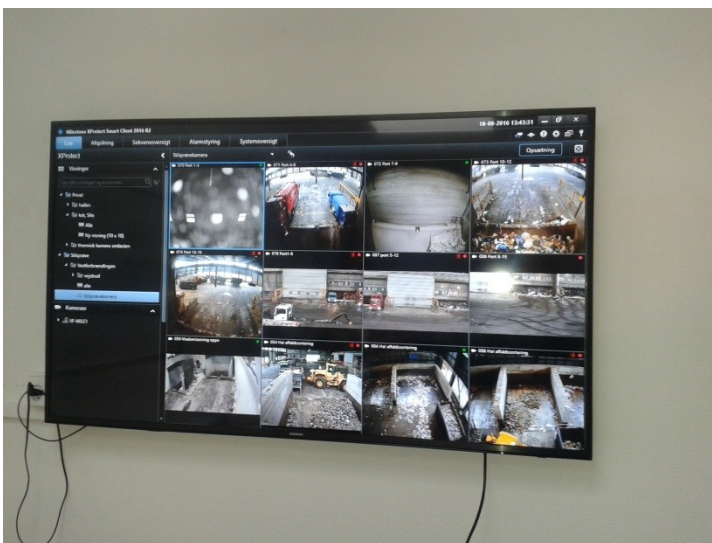

Billede af skærmovervågningen baseret på kameraer opsat i affaldssilo.

VF har fået etableret videoovervågning af affald, der aflæses i siloen. VF er bagefter med stikprøvekontrollen på gulvet, og afrapportering med månedsrapporten er ikke på plads endnu. VF

mangler at få aftale med den enkelte anvisningskommune om, hvornår Vestforbrænding må tilføre registreret større mængder af genanvendeligt affald til affaldssiloen og hvornår en kommune evt ønsker det fraført til genanvendelse. Aftalen kan være af generel karakter.

Miljøstyrelsen forventer at stikprøvekontrollen er på plads indenfor en måned, da der ikke mere kan gives fristforlængelse.

5. Opstilling af containere til sorteret affald på rampen.



På sidste tilsyn den 25. november 2015, blev der observeret, at der stod containere på rampen til sorterede affaldsfraktioner fra omlasteanlægget for kildesorteret tørt husholdningsaffald. VF oplyste dengang, at dette kun var midlertidigt, indtil hallen var bygget om. På dette tilsyn sås opstilling af containere til sorteret affald, og som både indeholdt byggeaffald, VFs eget affald samt affald udsorteret fra forbrændingseget affald.

Denne aktivitet har flyttet plads i forhold til tidligere. Hvis der foregår affaldssortering udover VFs eget affald, skal der ansøges om opstilling af disse containere og søges om godkendelse til endnu en aktivitet. VF skal redegøre for hvad dette betyder for støjrapportens forudsætninger (se også punkt 3)

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Manglende fald mod afløb ved sættevogne til madaffald skal udbedres.
2. Forudsætninger i støjrapporten skal genvurderes og hvis der er misforhold - skal denne bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold, jvf ovenstående (tomgang ved omlastning af farligt affald, stigningen på rampen, hastighed på lastbiler, affaldssortering og håndtering af containere på rampen, kørsel med truck)
3. VF modtager indskærpelse for opstilling af ikke godkendte emballager og sortering af affald i hal for farligt affald.
4. Stikprøvekontrol og afrapportering skal bringes i overensstemmelsen med påbud, og anvisningskommunernes eventuelle accept af at VF fx tilføre fejlsorteret genanvendeligt affald der er modtaget som forbrændingseget affald, skal indhentes snarest mulig.
5. Hvis der er affaldssortering af udefra kommende affald i de opstillede containere på rampen skal der ansøges om dette

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.