



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2020-1156  
Ref. Marba/marip  
Dato: 26. november 2021


### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kronospan ApS
Virksomhedens adresse	Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
CVR nummer	11766110
Virksomhedstype	6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m <sup>3</sup> /dag.
Tidspunkt for tilsynet	10. november 2021
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn efter brand på virksomheden
Varsling af tilsynet	3. november 2021
Deltagere fra virksomheden	Jette Wulff, Sten Lassen, Ole Brok Møller, Kurt Poulsen, Jim Lyster
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Marianne Ripka , Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Opsamlingsbassiner, midlertidige oplag, øvrige oplagspladser
Materiale udleveret/fremsendt	

### Tilsynsnotat

Kronospan oplyste, at branden var startet i et oplag tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 8.00. Branden var slukket den 3. november 2021 kl. 22.05.

Oplagene, der er brændte, lå nogenlunde midt på virksomheden mellem lagerhal A/B, højlager, silo og hal D. Der er tale om oplag af affaldstræ samt fint træstøv. Kronospan anslår, at der er brændt ca. 35.000 m<sup>3</sup> affaldstræ. Pladsen er etableret med asfalt med afløb langs genbrugshallen mod syd. Midt på pladsen, hvor branden foregik, er asfalten skrabet i stykker i et område på ca 10 m<sup>2</sup>.

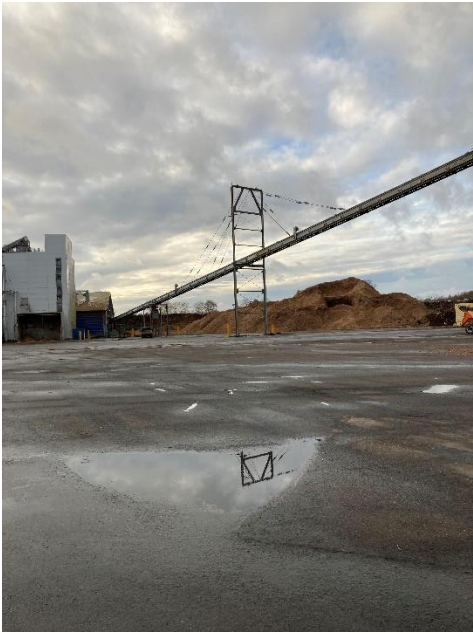



Ved tilsynet blev tankene til opsamling af overfladevand besigtiget. Kronospan oplyste, at alle tre tanke havde været anvendt til opsamling af slukningsvand i forbindelse med branden. I starten blev der anvendt vand både fra Kronospans egne borer, en nærliggende sø og det opsamlede overfladevand. Relativt hurtigt blev der kun anvendt opsamlet overfladevand fra tankene. Vandet blev recirkuleret.



Udover recirkuleret vand er der også anvendt slukningsskum i forbindelse med branden.


Slukningsvandet er løbende blevet afledt til kommunens kloak, så derfor har der ikke været kapacitetsproblemer. Kronospan oplyste, at det ikke har været nødvendigt at anvende kommunens sparrebassin, samt at der ikke er udledt slukningsvand eller andet vand til recipient.

Kronospan oplyste, at der er bestilt hasteanalyser af slukningsvandet, men at resultaterne endnu ikke foreligger.

Desuden blev de midlertidige oplag af brændt affaldstræ på den tilstødende mark besigtiget. Kronospan oplyste, at oplagspladserne er oprettet således: Der er afgravet ca. 70 cm overjord. Derpå er udlagt grus og en bentonitmembran, derefter grus med drænsrør efterfulgt af filterdug og endeligt et lag sand. Hver plads er nedsænket, således at drænvand kan opsamles og ledes til opsamlingsbassinene. Der er indrettet 10 pladser til oplag.

Der blev observeret en del skum fra drænvandet. Det blev aftalt, at skummet samles op og bortskaffes til godkendt modtager.



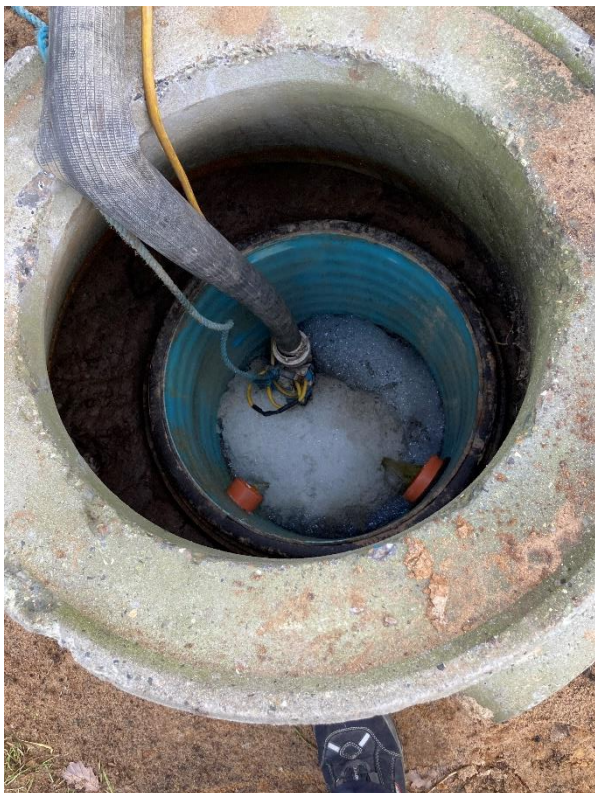

Under tilsynet blev der bortkørt brændt materiale til godkendte modtagere. Kronospan oplyste, at der blev bortkørt ca. 4 læs om dagen. Hvert læs er ca. 30 tons. Hvis der ikke findes anden løsning, vil det derfor vare omkring 300 dage, inden de brændte oplag er bortskaffet.

Kronospan har pt. ingen planer om at etablere permanente oplag på marken.

En del af bunkerne med fint træstøv er brændt, men den resterende del er flyttet til området mellem hal A/B og hal C. Kronospan oplyste, at den bunke forventes at være bortskaffet i løbet af en måned.

Kronospan har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelse, men har ikke fremsendt kommentarer.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.