



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2157
Ref. NIEHA/INLTH
Dato: 16. december 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Rom, Nomi4s I/S
Virksomhedens adresse	Fabjergkirkevej 28, 7620 Lemvig
CVR nummer	14760504
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Tirsdag den 27. august 2024 kl. 10 til 13
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev varslet den 1. juli 2024
Deltagere fra virksomheden	Mogens Berg Carl Ejnar Fjordside
Øvrige deltagere	Lene Christensen, NIRAS
Tilsynet udført af	Nina Eberhardtsen Hansen (1. sagsbehandler) Inge Lise Therkildsen (2. sagsbehandler)
Tilsynet omfattede	1. Opfølgning på tidligere indskærpede/påtalte forhold. 2. Tilstanden af DGU 53.326 og 53.327. 3. PFAS, herunder fremsendt indledende vurdering, behov for rensning mv. 4. Uddannelse
Materiale udleveret	Intet

Oversigtskort 1 - deponeringsanlæg



Oversigtskort 1. Deponeringsanlægget ved Affaldscenter Rom. Deponeringsanlægget er nedlukket og består af etaperne 1, 2, 3 og 3a. På tilsynet blev der udført stikprøve af vedligehold af borerne med DGU nr. 53.326 og 53.327.

Oversigtskort 2 - biaktiviteter



Oversigtskort 2. Affaldscenter Rom – bygninger og anlæg for biaktiviteter. 1) omlastehal til deponiaffald, 2) vejebod, 3) kontor, 4) oplag af farligt affald, 5) garage, 6) aflæsserhal og omlastehal for forbrændingseget affald, 7) omlasteplads.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
18-01-2022	Indskærpelse	Det indskræpes, at affaldstræ skal holdes inde på oplagspladsen og at omgivelserne skal renholdes, jf. vilkår 3.2.2 i afgørelsen af 28. januar 2004 og vilkår 11 i afgørelsen af 10. august 1994. <i>Efterkommet: På tilsynet den 27. august 2024 kunne Miljøstyrelsen konstatere, at der var opsat betonklodser mellem de forskellige oplagsområder, således at det forhindres, at affaldsoplag kommer i kontakt med de omkringliggende skrænter.</i>
18-01-2022	Indskærpelse	Det indskræpes, at anlægget skal være indhegnet, jf. til vilkår C6 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 21. december 2009". <i>Delvist efterkommet: Anlægget har den 31. januar 2022 fremsendt fotodokumentation for, at dele af hegnet er blevet udbedret. Miljøstyrelsen kunne på tilsynet konstatere at ét af hullerne stadig er at finde.</i>
29-11-2024	Indskærpelse	Det indskræpes, at virksomheden skal foretage en vurdering af overskridelsen af den øvre alarmgrænse i forhold til påvirkning af grundvandet, jf. vilkår K5 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 21. december 2009".
29-11-2024	Indskærpelse	Det indskræpes, at der skal være en driftsansvarlig tilknyttet deponeringsanlægget, der besidder et A-bevis eller tilsvarende kvalifikation, jf. vilkår C3 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 21. december 2009" og § 4 i "Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg".
29-11-2024	Indskærpelse	Det indskræpes, at befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand, jf. vilkår C9 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering" af 21. december 2009.

Indberetninger om egenkontrol

Nomi4s I/S har fremsendt forslag til alarmgrænser, som den 6. april 2021 blev accepteret af Miljøstyrelsen. Der er fastsat en nedre, midterste og øvre alarmgrænse for følgende stoffer i samtlige monitoringsboringer:

- Ledningsevne
- Klorid
- Ammonium
- Natrium

- Kalium
- NVOC

I forbindelse med årsrapporteringen kan det konstateres, at der har været overskridelse af alarmgrænserne i flere borer (herunder den øvre alarmgrænse), selvom alarmgrænserne er fastsat på baggrund af en dataserie, der strækker sig op til 40 år tilbage i tiden. Alarmgrænserne er beregnet med udgangspunkt i DAKOFA-modellen. Det er en forudsætning for anvendelse af DAKOFA-modellen, at grundvandet er upåvirket af perkolat. De gentagne og markante overskridelser indikerer, at der er en påvirkning af grundvandet ved Affaldscenter Rom. I henhold til vilkår K5 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 21. december 2009" skal virksomheden ved overskridelse af den øvre alarmgrænse foretage en yderligere prøvetagning. Hvis denne kontrolanalyser også overskrider alarmgrænsen, skal virksomheden fremsende en vurdering af overskridelsen i forhold til grundvandet. Nomi4s I/S har ikke foretaget genanalyse eller fremsendt en vurdering i forhold til påvirkning af grundvandet. Miljøstyrelsen indskærper derfor vilkår K5.

Jordforurening

På tilsynet blev Miljøstyrelsen opmærksom på, at et der i garagen var tegn på misfarvning af belægningssten ved oplag af hydraulikolie (se figur 7, øverst og afsnittet "Garage" under "Jord og grundvand"). Miljøstyrelsen vurderer, at forholdet potentielt kan udgøre en risiko for jordforurening, da belægningen i garagen ikke udgør en tæt belægning. Miljøstyrelsen har på baggrund af tilsynet til hensigt at meddele påbud om undersøgelse i henhold til jordforureningsloven.

Liste over gældende afgørelser:

1. Påbud om ændret egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 6. juni 2023.
2. Accept af alarmgrænser af 6. april 2021.
3. Ændret anvendelse af omlastehal tages til efterretning på Affaldscenter Rom af 18. december 2019
4. Miljøgodkendelse af omlastning af deponiaffald samt neddeling af træaffald på Affaldscenter Rom af 26. maj 2015
5. Miljøgodkendelse af omlastehal til omlastning af papir og emballageaffald, Affaldscenter Rom 16. februar 2012
6. Afgørelse om Overgangsplan og revurdering af 21. december 2009
7. Påbud om vilkår for tilslutning af overfladevand fra ny omlasteplads på Fabjergkirkevej 28 af 30. august 2009
8. §19-tilladelse til anvendelse af brugt støberisand fra Vald. Birn A/S, Holstebro til opbygning af membran på omlasteplads ved Affaldscenter Rom I/S af 3. juni 2009
9. Afgørelse om oplagring af imprægneret træ af 14. april 2005
10. Miljøgodkendelse af oplag for genanvendelse af brugte plathavemøbler og modtagelse af udsorterede træmaterialer, Fabjerg Kirkevej 28, Lemvig af 28. januar 2004
11. Oplag af genanvendelige materialer, Renordvest I/S, Fabjerg Kirkevej 28, Rom, 7620 Lemvig af 22. april 1999
12. Godkendelse af sorterings og omlasteplads for brændbart affald på Losseplads Renovest, Rom, Lemvig af 10. august 1994



Figur 1. Deponeringsanlæggets top.

Generelle forhold

På Affaldscenter Rom sker der ikke længere deponering, da anlægget er under efterbehandling. Nomi4S driver dog flere biaktiviteter ovenpå nedlukket deponiareal, herunder omlastning og neddeling af affaldstræ. Omlastning og forsortering af deponiaffald og omlastning af forbrændingseget affald finder sted i haller udenfor deponiarealeet (se oversigtskort 1 og 2). Miljøstyrelsen førte tilsyn med biaktiviteterne med særligt fokus på belægninger og afledning af overfladevand.

Indretning og drift

Deponeringsanlæg


Alle deponeringsenheder på Affaldscenter Rom blev påbudt nedlukket i 2009 og har siden da været i efterbehandling. Alle enheder er slutaftdækkede og gennem årene er bevoksningen på området taget til (se figur 1). Grundet bevoksningen på deponiets top var det ikke muligt at lave en reel vurdering af anlæggets topografi, herunder eventuelle sætninger. Miljøstyrelsen kunne dog ved stikprøve konstatere, at der ikke var afsvedne pletter som følge af gasudslivning, eller døde sumpede områder som følge af stillestående vand.

Omlastehal til forbrændingseget affald

I den gamle omlastehal (se nr. 6 på oversigtskort 2) bliver forbrændingseget affald omlastet. På tilsynet i 2021 kunne Miljøstyrelsen konstatere, at der var en mindre sø af spildevand på gulvet i aflæsserområdet (se figur 2, øverst). Nomi4s har efterfølgende etableret et nyt afløb fra hallen, så spildevand fra affaldet kan ledes bort (se figur 2, nederst). De fraktioner af affald, som svarer til det der i "gamle dage" blev kaldt dagrenovation bliver efter omlastning opbevaret i containere med låg inde i omlastehallen. Efter krav fra Fødevarestyrelsen lukker porten til hallen automatisk, når der ikke er færdsel ind og ud af hallen.

Omlastehal til deponiaffald

Den nye omlastehal (nr. 1 på oversigtskort 2), som er etableret i 2012, har tidligere været anvendt til omlastning af papir og emballageaffald. Nomi4s har pr. 1. januar 2020 ændret anvendelsen af hallen, hvor der nu foregår forsortering af affald til deponering. Forbrændingseget affald, som frasorteres, transporteres efterfølgende op i hallen til omlastning af forbrændingseget affald.

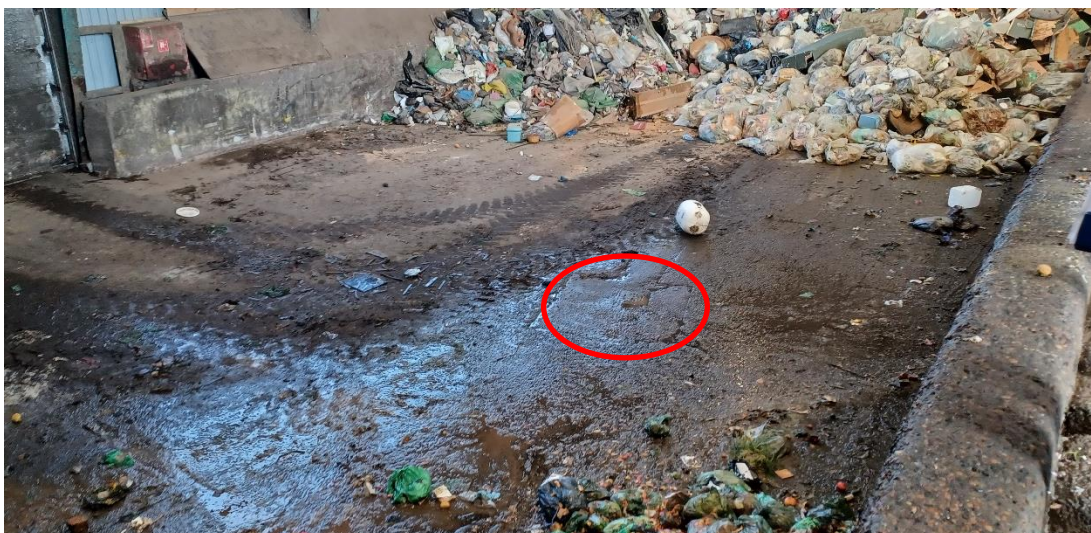

Figur 2. Hal til omlastning af forbrændingsegnet affald (nr. 6 på oversigtskort 2). Øverst: Foto fra tilsynet i 2021. Nederst: Foto fra dette tilsyn, hvor nyt afløb er etableret i midten af aflæsserområdet.

Omlasteplads

På omlastepladsen (se nr. 7 på oversigtskort 2) sker der bl.a. oplagring, neddeling og omlastning af trykimprægneret træ (A4-træ) og rent træ (A2-træ), også kaldt hhv. udendørs og indendørs træ på genbrugspladsen. Det rene træ aftages til spånpladeproduktion, mens trykimprægneret træ sendes til termisk nyttiggørelse i Tyskland. På tilsynet i 2021 kunne Miljøstyrelsen konstatere, at træaffald lå udenfor pladsen og op langs en græsklædt vold. Det blev indskærpet, at affaldet skal holdes inde på pladsen. Siden da, har Nomi4s fået opsat betonklodser til markering af affaldsbåse, og på tilsynet kunne der ses en meget tydelig afgrænsning mellem de forskellige affaldsoplag. Miljøstyrelsen var meget positiv over for dette tiltag og fandt det glædeligt at høre, at også pladsmanden anså betonklodserne for en forbedring ift. fejning og rengøring af pladsen. Pladsen var i øvrigt fint renholdt.

På tilsynet kunne der observeres to større oplag af hhv. A4 og A2-træ. Nomi4s oplyste at oplagenes størrelse er ca. 100 m³. Miljøstyrelsen spurgte ind til, om Nomi4s har en brandteknisk godkendelse af oplagene. Nomi4s fortalte, at de har de ikke, men at brandvæsenet kommer på tilsyn løbende og også kontrollerer oplagene.



Figur 3. Omlasteplads. Øverst: Båse til forskellige affaldsfraktioner. Midterst: Oplag af træ. A4-træ til venstre, A2-træ til højre. Nederst: Betonklodser er sat op for at markere oplagsområder og holde affald inde på pladsen.



Figur 4. Belægninger. Øverst tv: Belægningen på omlastepladsen. Øverst th: Belægningen ved vaskepladsen. Der er blevet etableret en helstøbt belægning mellem vaskepladsen og den vestlige port til den gamle omlastehal (til højre i billedet). Nederst tv: Ny asfaltbelægning udenfor den nye omlastehal (nr. 1 på oversigtskort 2). Nederst th: Nedbrudt belægning udenfor den sydlige port til den gamle omlastehal (nr. 6 på oversigtskort 2).

Belægninger

På tilsynet spurgte Miljøstyrelsen ind til de vedligeholdelsesarbejder, der er foretaget med hensyn til belægningerne. Nomi4s oplyste, at belægningen ud for den nye omlastehal for nyligt er blevet udskiftet (se figur 4, nederst tv). Ligeledes er belægningen mellem

vaskepladsen og den gamle omlastehal blevet udskiftet. Miljøstyrelsen kunne konstatere, at der her er etableret en støbt belægning, hvor der før var belægningssten. Der var dog stadig nedbrudte belægningssten ved vaskepladsen (se figur 4, øverst th). Belægningen uden for den sydlige port til den gamle omlastehal bar ligeledes præg af slid. Nomis4 oplyste, at dette område er det næste, hvor der skal ske vedligehold. Der opstår hurtigt slid af belægningen grundet transport af containere. Under belægningsstenene er der udlagt en membran bestående af støberisand. Der var også flere områder på selve oplagspladsen, hvor belægningerne bar præg af slid.

Følgende fremgår af vilkår C9 i "Afgørelse om Overgangsplan og revurdering" af 21. december 2009:

C9 ○ Befæstede og impermeable arealer skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde forurenende aktiviteter sted på beskadigede impermeable arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret.

Miljøstyrelsen indskærper, at det befæstede areal skal være i god vedligeholdelsesstand.

Indhegning af anlæg

På tilsynet kunne Miljøstyrelsen konstatere, at der fortsat var hul i hegnet ind til anlægget (se figur 5). Miljøstyrelsen vil tage forhold vedr. indhegning op med anlægget i det videre tilsyn.

Luftforurening

Der blev på tilsynet ikke konstateret problemer med støv eller lignede.

Lugt

Der blev på tilsynet konstateret lugtgener ved de to omlastehaller. Lugten vurderes ikke at føre til gener udenfor anlæggets område.



Figur 5. Huller i hegn. Til venstre: Foto fra tilsynet i 2021. Til højre: Foto fra nærværende tilsyn.

Spildevand

Alt spildevand og belastet overfladevand fra Affaldscenter Rom afledes til det kommunale spildevandsanlæg. Overfladevand fra omlasteplads og vaskeplads passerer hver sin olieudskiller inden afledning til spildevandsnettet. Nomi4s oplyste på tilsynet, at der er to pumper i hver brønd, som hver især arbejder og til dobbeltsikring af, at vandet pumpes bort. Alarm fra pumper går til pladsmand. Det blev aftalt, at Nomi4s sender den senest opdaterede driftsjournal for kontrollen med kontinuerede måleudstyr.

Slamafvanding

På tilsynet indeholdt båsen til afvanding af slam fra byspildevandsrensning en del vand (se figur 6, tv). Nomi4s oplyste på tilsynet, at vandet i båsen udgør regnvand fra nattens regn. Der er ikke afløb selve båsen. Vandet siver langsomt ud gennem betonklodserne sat ovenpå belægningen og videre til afløbet fra pladsen (se figur 6, th). Miljøstyrelsen vil tage indretningen af båsen til slamafvanding op ved revurdering af anlæggets miljøgodkendelse, da retsbeskyttelsen af vilkår for aktiviteten¹ er udløbet i 2023.

Omlastning af aske fra forbrændingsanlæg

Foran båsen til slamafvanding stod der på tilsynet to blå containere til aske fra forbrændingsanlæg. Nomi4s oplyste på tilsynet, at asken sprinkles for afkøling. Vandet ledes til pladsens afløb. Asken transporteres videre til Reno Djurs til deponi. Miljøstyrelsen vil tage proceduren for afkøling af aske op ved revurdering af anlæggets miljøgodkendelse, da retsbeskyttelsen af vilkår for aktiviteten¹ er udløbet i 2023.

Støj

På tilsynet blev der ikke bemærket væsentlige støjgener.



Figur 6. Bås til slamafvanding. Tv: Regnvand i båsen til slamafvanding. Th: Vandets vej fra båsen, under betonblokke og videre til afløb.

¹ "Miljøgodkendelse af omlastning af deponiaffald samt neddeling af træafflad på Affaldscenter Rom" af 26. maj 2015.

Affald

Affald produceret på Affaldscenter Rom håndteres i henhold til kommunens indsamlingsordning. Erhvervsvirksomheder afleverer farligt affald på anlægget og personalet sorterer affaldet. De sorterede fraktioner afhentes af Marius Pedersen.



Figur 7. Oplag af olie og farligt affald. Øverst: Oplag af hydraulikolie i garage. Nederst tv: Rum til farligt affald med rist til sump midt i rummet. Nederst th: Væske i sump.

Væske i sump

Indleveret farligt affald og andet farligt affald, som fremkommer ved virksomhedens drift opbevares i et dertil indrettet rum, som er beliggende i den nordlige del af garagen. Rummet er indrettet med betongulv og fald mod sump. På tilsynet kunne det konstateres, at der stod væske i sumpen i rummet til farligt affald. Miljøstyrelsen bemærkede, at sumpen bør tømmes, da den lange påvirkningstid af betonbelægningen kan påvirke belægningens evne til at tilbageholde kemikalier og derved udgør en risiko for jord og grundvand². Vilkår for tømning af sump vil blive taget op ved revurdering af anlæggets miljøgodkendelse.

Brokker i faskine syd for deponietape

På tilsynet kunne Miljøstyrelsen konstatere, at grøften syd for adgangsvejen langs sydsiden af etape 2 er fyldt op med hvad der ligner sten og betonaffald. Nomi4s har oplyst, at grøften udgør en faskine til nedsivning af overfladevand. Der er Lemvig Kommune, der er myndighed for nedsivning. Miljøstyrelsen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at afklare hvilke materialer, der kan anvendes i en faskine.

Jord og grundvand

Garage

På tilsynet kunne Miljøstyrelsen konstatere misfarvning af belægningssten ved oplag af hydraulikolie (se figur 7, øverst). Tønderne er placeret på en rist, som ligger over en sump. Belægningen rundt om sumpen er ikke tæt, men består af betonbelægningssten. Virksomheden har ikke vilkår for oplag af kemi og olie, som ikke udgør affald. Der er dog samme miljørisiko forbundet med af både spildolie og hydraulikolie. Miljøstyrelsen henstiller derfor til, at Nomi4s placerer oplag af hydraulikolie og lignende hjælpestoffer, som udgør en risiko for jord og grundvand, på en spildbakke. Forholdet vil blive taget op ved revurdering af anlæggets miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har desuden til hensigt, at meddele et påbud om undersøgelse af jorden under belægningsstenene.



Figur 8. Brokker i faskine syd for etape 2.

² Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter, Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2008

DGU nr. 53.326

Boringen med DGU nr. 53.326 er placeret på kørearealet umiddelbart syd for den gamle omlastehal (se oversigtskort 1). I boringen er der tidligere blevet konstateret en grundvandspåvirkning, som kan være resultatet af nedsivende forurenede overfladevand fra kørearealet på anlægget. Miljøstyrelsen har derfor været i dialog med virksomheden om at få standset forureningen. Yderligere har Miljøstyrelsen orienteret Lemvig Kommune om forholdet, da kommunen er tilsynsmyndighed for monitoringsboringen.



Figur 9. Grundvandsboringerne DGU 53.326 og 53.327. Øverst tv: DGU 53.326 med løftet dæksel. Boringen er placeret på kørearealet ud for den sydlige port til den gamle omlastehal. Øverst th: Grundvandsboring DGU 53.327 ud for aflæsser og omlastehal. Nederst tv: Kig ind i DGU 53.327 på tilsynet. Nederst th: Foto af DGU 53.327 fra 2018.

For at sikre, at der ikke trænger forurenede overfladevand ned i boringen er dækslet blevet forsynet med en pakning. På tilsynet kunne Miljøstyrelsen dog konstatere, at pakningen ikke fungerede efter hensigten, da der igen stod vand i boringen, og der var synlig oliefilm (se figur 9, øverst tv). Det blev aftalt, at Nomi4s vil kontakte en brøndborer om at få sat en egnet pakning på brønden. Forerøret fremstod umiddelbart tæt, men hvis der står meget vand i boringen, er der risiko for at overfladevand trænger ned i boringen. Miljøstyrelsen vil orientere Lemvig Kommune om forholdet, da kommunen er myndighed for boringsbekendtgørelsen³.

DGU 53.327

På tilsynet brugte Miljøstyrelsen og Nomi4s uforholdsmæssigt langt tid på at få lokaliseret boringen med DGU-nummer 53.327 til trods for, at Miljøstyrelsen i tilsynsvarslet havde adviseret, at tilsynet forventedes at indeholde kontrol med en eller flere boringer/brønde. Det viste sig, at boringen var fuldstændigt overbegroet, så betonoverbygningen var helt skjult under bevoksningen (se figur 9, øverst th). Det lykkedes at løfte låget på overbygningen lidt, så der kunne tages et billede af boringen (se figur 9, nederst tv). Det kunne konstateres, at boringen var fyldt op med snask helt op til proppen på forerøret. Dette er særligt tydeligt ved sammenligning med foto taget i 2018 (se figur 9, nederst th). Det blev aftalt, at Nomi4s vil tømme bevoksningen rundt om DGU 53.327 og sørge for oprensning af brønden. Miljøstyrelsen vil orientere Lemvig Kommune om forholdet, da kommunen er myndighed for boringsbekendtgørelsen³.

Overfladevand

På tilsynet blev der observeret rigtigt meget overfladevand i området omkring deponiet. Vest for etape 3a har der dannet sig noget der ligner en kanal mellem deponiet og det skovbevoksede område (se figur 10, øverst tv). Også ind i det skovbevoksede område, stod der vand (se figur 10, øverst th). Overfladevandet vest for etape 3a vurderes at have stået der igennem længere tid, da der voksede betydelige mængder andemad på vandspejlet. Vækst af andemad sker i næringsrigt, stillestående vand. Miljøstyrelsen vil i det kommende tilsyn med Affaldscenter Rom følge op på, om mængden af overfladevand i området kan have indflydelse på efterbehandlingen af deponiet.

Til- og frakørsel

Til og frakørsel sker ad Fabjergkirkevej. Ved indkørsel til deponiet er placeret et skilt med pladsens åbningstider som er i overensstemmelse med virksomhedens vilkår om driftstider.

Uddannelse

I de seneste år har der været nogle strukturelle ændringer i ledelsen hos Nomi4s, herunder hos Affaldscenter Rom. På tilsynet spurgte Miljøstyrelsen ind til, hvem der er driftsansvarlig for Affaldscenter Rom, hvortil Nomi4s svarede, at det var den administrerende direktør for Nomi4s. Miljøstyrelsen spurgte herefter ind til, om den administrerende direktøren har A-bevis i henhold til gældende vilkår og ”Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg”⁴, hvortil Nomi4s svarede, at det har han ikke. Deponeringsanlæg udgør en særlig virksomhedstype, hvortil der ved bekendtgørelse er fastsat krav til uddannelsesmæssige kompetencer. Hensigten hermed er at sikre, at driften/ledelsen har en uddannelsesmæssig baggrund som er nødvendig for hensigtsmæssig og ansvarlig drift af deponeringsanlægget. Miljøstyrelsen indskærper derfor forholdet. *Efterskrift: Nomi4s har efterfølgende oplyst, at rollen som driftsansvarlig er vakant. Miljøstyrelsen fastholder indskærpelsen.*

³ BEK nr 1260 af 28/10/2013

⁴ BEK nr 1361 af 30/11/2017.



Figur 10. Overfladevand i området. Øverst tv: Vand langs med etape 3a ved kig mod syd. Øverst th: Vand i det skovbevoksede område vest for etape 3a. Nederst: Vand langs med etape 3a ved kig mod nord. Der ses vækst af andemad i vandet.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsens kommentarer til årsrapporten er blevet sendt sammen med udkast til tilsynsrapport.

Driftsforstyrrelser og uheld

Risiko for brand i oplag

Der aldrig har været brand på anlægget, og brandmyndigheden fører regelmæssigt tilsyn med virksomheden. Anlægget har dog ikke en decideret brandteknisk godkendelse med vilkår til fx oplagsstørrelse. Til brug for brandslukning har Nomi4s egen brandhane.

Opsummering

Tilsynet gav anledning til følgende:

Indskærpelser

Tilsynet har ført til indskærpelse af flere forhold. Indskærpelser foranlediget af tilsynet fremgår af tabellen under "Håndhævelser".

Henstillinger

Der henstilles til, at oplag af hydraulikolie placeres på spildbakker.

Aftaler

1. Nomi4s vil kontakte brøndborer omkring udskiftning af pakningen på dækslet over DGU 53.326.
2. Nomi4s vil tømme bevoksningen rundt om DGU 53.327 og sørge for oprensning af brønden.
3. Nomi4s sender den senest opdaterede driftsjournal for kontrollen med kontinuerede måleudstyr (*eftersendt den 9. september 2024*).
4. Miljøstyrelsen vil kontakte Lemvig Kommune omkring manglende vedligehold af grundvandsboringerne tilknyttet anlægget samt brokker i faskine.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.