




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1699  
Ref. MOKLH  
Dato: 9. august 2024

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Bredkær Losseplads
Virksomhedens adresse	Bredkærvej 15, 8300 Odder
CVR nummer	32264328
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	23.05.2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	08.04.2024
Deltagere fra virksomheden	Birgit Kristensen, Odder Kommune
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Monica Klitgaard Hansen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af pladsen
Materiale udleveret	Intet

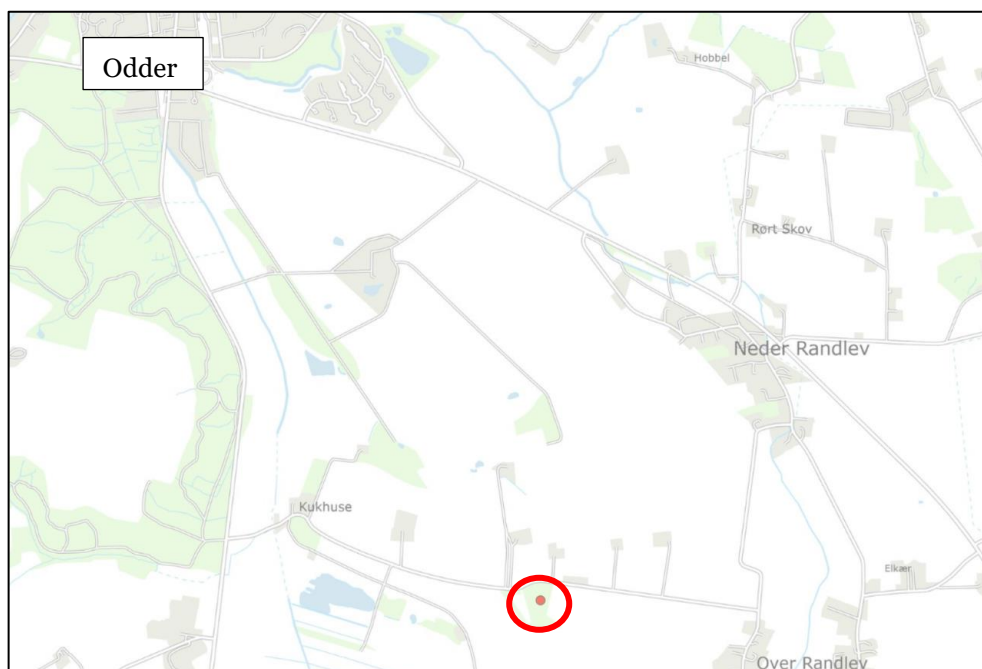

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
26-05-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Egenkontrol med perkolat og grundvand suppleres med PFAS-forbindelser. Påbud er efterkommet.

## Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2021	Årsrapport for 2021 er modtaget den 10. marts 2022. Årsrapporten kommenteres særskilt. Årsrapporten har ikke medført håndhævelser.
PFAS-analyser 2023	Analyseresultater for 2023 er modtaget den 3. august 2023. Analyseresultaterne kommenteres særskilt sammen med årsrapporten. Resultaterne har ikke medført håndhævelser.

## Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

## Liste over gældende afgørelser

1. Godkendelse af losseplads af 10. februar 1977
2. Godkendelse af materialeoplag og beplantning af 3. august 1995
3. Påbud om ændring af egenkontrolprogram for Bredkjær Losseplads af 14. oktober 2013
4. Påbud om vilkårsændring – Bredkjær Losseplads af 23. januar 2015
5. Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol med Bredkjær Losseplads – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 26. maj 2023

## Gennemgang af miljøforhold

### Generelle forhold

Halvdelen af pladsen er beplantet med skov med diverse løvfældende træsorter, der er i god vækst, se Billede 1. Arealet er ikke kuperet og lossepladsen er i niveau med omgivelserne. Der blev ikke konstateret skred på tilsynet.

### Indretning og drift

Pladsen er indhegnet og aflåst uden for driftstid, se Billede 2 .



*Billede 1. Luftfoto 2023.*



*Billede 2. Port i indkørsel.*

Odder Kommune, Vej & Park, har af oplag af grenaffald, jord, sten, grus og sand på den ikke-beplantede del af lossepladsen, se Billede 3. Oplagsaktiviteten er reguleret af miljøgodkendelse af 3. august 1995. Godkendelsen er meddelt til oplag af natursten, ren lerjord, rabatjord, flis og grenaffald. Der må ikke forekomme flishugning eller anden bearbejdning på pladsen.



*Billede 3. Udsnit af oplagsplads.*

### **Spildevand**

Lossepladsen er forsynet med dræn over og under bundmembran. Perkolat pumpes til renseanlæg. Drift af perkolatpumpe m.m., se Billede 4, varetages af Samn Forsyning ApS.



*Billede 4. Perkolatpumpe med tilhørende anlæg.*

### **Gas**

Skellet mellem Bredkjær Losseplads og den dyrkede mark mod sydvest blev besigtiget. Ved tilsynet i 2021 var kornet gulligt, formentlig pga. udtrængende gas. Ved dette tilsyn var der pløjet en bræmme mellem afgrøde og losseplads, se Billede 5. Kommunen betaler årligt landmanden for tabt udbytte pga. gasudsivning.



*Billede 5. Mark sydvest for lossepladsen.*

Odder Kommune fik i marts 2017 målt gasemission fra deponiet med henblik på at få del i Miljøstyrelsens tilskud til biocoverprojekter. Målingen viste, at der var for lidt gas i pladsen til, at Odder Kommune kunne få tilskud til etablering af biocover.

Pladsen er forsynet med flere gasbrønde. Nogle af brøndene blev besigtiget under tilsynet. Der stod vand i nogle brønde, men ikke alle. Der var ingen lugt fra brøndene. Da der ikke står vand i alle brøndene, og der ikke er lugt, vurderes det umiddelbart, vandet er regnvand, der støver op i gasbrøndene. Aftalt på tilsynet, at kommunen undersøger eget arkiv for oplysninger om etablering og indretning af gasbrøndene.



*Billede 6. Gasbrønd - samme brønd som Billede 7.*



*Billede 7. Gasbrønd med vand - samme brønd som Billede 6.*



Billede 8. Gasbrønd – samme brønd som Billede 9.



Billede 9. Gasbrønd uden vand – samme brønd som Billede 8.

### Moniteringsboringer

Tre af fire monitoringsboringer blev besigtiget udvendigt og en boring blev åbnet, se Billede 10, Billede 11, Billede 12 og Billede 13.



Billede 10. Monitoringsboring FB5, DGU-nr. 99.522.



Billede 11. Monitoringsboring FB5, DGU-nr. 99.522.



*Billede 12. Monitoringsboring FB4, DGU-nr. 108.196.*



*Billede 13. Monitoringsboring FB1, DGU-nr. 108.178.*

### **Støj**

Der var ingen til- og frakørsel eller medarbejdere på oplagspladsen på tilsynstidspunktet, og dermed ingen støj. Kommunen oplyser, at der generelt er begrænset tilstedeværelse og aktivitet på pladsen.

### **Sikkerhedsstillelse**

Bredkjær Losseplads er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

På tilsynet aftales, at kommunen undersøger eget arkiv for oplysninger om etablering og indretning af gasbrøndene og sender materialet til Miljøstyrelsen. Kommunen bedes sende evt. materiale til Miljøstyrelsen inden 15. september 2024.

Miljøstyrelsen vil efterfølgende vurdere behov for tiltag ift. gasbrøndene.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.