



Fødevarestyrelsen  
Stationsparken 31  
2600 Glostrup

Att. Indsatschef Kasper Klintø  
Sendt som mail til [kaskl@fvst.dk](mailto:kaskl@fvst.dk)

Virksomheder  
J.nr. 2021 - 12006  
Ref. ANAGG/ANMSO  
Dato: 21. juli 2021

### **Tilsyn med omlasteplads samt opgravning i Nr. Felding den 13. juli 2021**

Miljøstyrelsen har den 13. juli 2021 ført tilsyn med omlasteplads og opgravning forurenet jord under minklaget i minkgravene ved Nr. Felding.

Deltagere fra virksomheden                      Kasper Klintø, Fødevarestyrelsen

Deltagere fra Miljøstyrelsen                      Jan Reisz, Anna Marie Sørensen og  
Ann-Kathrine Aggerholm

Tidspunkt for tilsynet: kl. 14-15

Vejrforhold på tilsynstidspunktet. Sol. Svag vind fra østlig retning. Temperatur ca. 27 °C.

#### **Besigtigelse af omlasteplads**

Omlastepladsen fremstod generelt ren og i god stand. På omlastepladsen lå der en stor bunke forurenet jord, der er gravet af under minklaget. Jorden bortkøres løbende, ved tilsynet blev der kørt jord væk fra pladsen.



*Billede 1. Jordbunke på omlasteplads samt lastbil til bortkørsel af jord*

Fødevarerstyrelsen oplyste, at det prioriteres at få færdiggjort arbejdet med afværgegravning og retablering i Nr. Felding.


Miljøstyrelsen observerede kun ganske lidt lugt fra jordbunken.

### Besigtigelse af opgravning

Opgravning af forurenede jord samt retablering af renderne blev besigtiget.

Fødevarerstyrelsen oplyste, at dybden af den jord, der graves jord væk fra renderne, bestemmes af analyser af jorden. Der graves således jord fra bund og sider i renderne indtil analyser viser, at der ikke længere er forurening af jorden.

Rende 1, 2, 4 samt det meste af rende 5 er færdig gravet og retableret. Der mangler retablering af den nordligste ende af rende 5. Rende 6 + 7 mangler afgravning af jord på grund af digesvaler, der benytter redehuller i renderne. Der er etableret pumper i det lokale terrænnære vandspejl i den nordlige ende af rende 5 og 6. Der pumpes ganske lidt fra vandspejlet, det oppumpede vand føres til spildevandslagune og derfra til renseanlæg. Koncentrationer af forurenende stoffer i vandet følges.

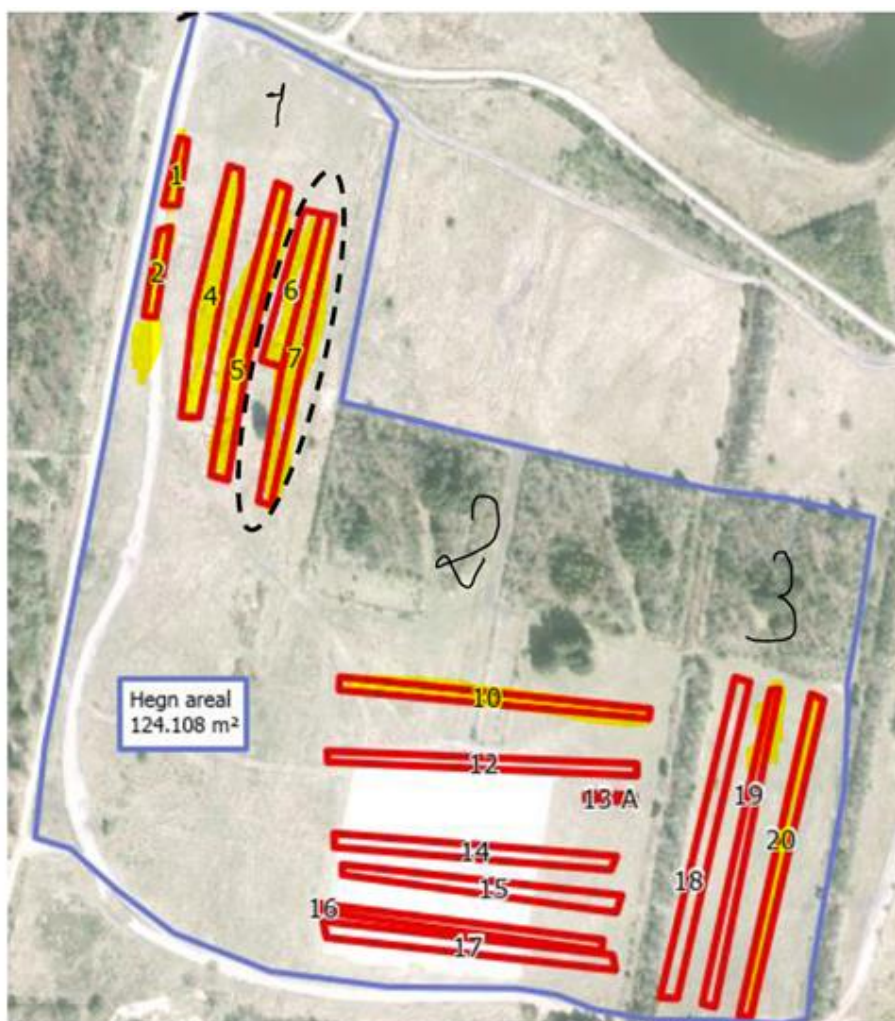

Billede 2. Oversigt over render på lokaliteten. I rende 6 og 7 (markeret med stiptet linj) er der konstateret digesvaler.





*Billede 3. Retableret område med renderne 1,2 og 4.*



*Billede 4. Rende 7. Digesvalernes huller ses tydeligt.*



*Billede 5. Rende 5. Der ses boringsrør hvorfra der oppumpes let fra et lokalt terrænnære vandspejl.*

Afgravning var ved tilsynet i gang i rende 12. Der kunne konstateres en svag lugt i forbindelse med gravearbejdet helt tæt på renden. Renderne 16-17 er færdiggravet og i gang med at blive retableret. Der er afgravet en mængde materiale fra de to render, således at de nu fremstår

som én bred rende. Fødevarestyrelsen oplyste, at der i den ene side har været fyldt 2 m mink i renden og i den anden side 1 m mink. Analyser af bunden har vist, at der har været mere udsivning fra den side hvor der har været 2 m mink i-, og dette har betydet at der i denne side er fjernet mere jord/sand fra bunden end i den anden side. I den midterste sektion med øst-vest liggende render, mangler der afgravning af jord i 2½ rende.



*Billede 6. Afgravning i rende 12*



*Billede 7. Retablering i gang i rende 16-17.*



Rende 19-20 er helt afgravede for forurenede materiale og jord og er snart færdig-retablere. I rende 18 er der endnu ikke afgravet jord.



*Billede 8. Retablering af rende 19-20*



*Billede 9. Rende 18. Her mangler den sidste afgravning*

Fødevarestyrelsen har haft udkast til tilsynsrapporten til kommentering inden offentliggørelse.

Fødevarestyrelsen har den 21. juli 2021 meddelt at der ikke er bemærkninger til tilsynsrapporten.

Med venlig hilsen

Ann-Kathrine Aggerholm  
Miljøstyrelsen  
Virksomheder  
Aarhus  
Tlf.: 23 69 86 13  
E-mail: anagg@mst.dk