
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1767
Ref. ADHAU/BEVCH
Dato: 26.10.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Genbrugsgården
Virksomhedens adresse	Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård
CVR nummer	14748539
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	26. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn med jordoplag
Varsling af tilsynet	27. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Lars Jørgensen, Thomas Elgaard, Ditter Kirk, Joachim Carlsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Anne Duus Hausmann og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	- Kontrol med overholdelse af vilkår - Kontrol med oplag og belægninger - Kontrol med tankplads - Kontrol med bassin til overfladevand - Kontrol med slutafdækning - Kampagnetilsyn med jordoplag
Materiale udleveret	-

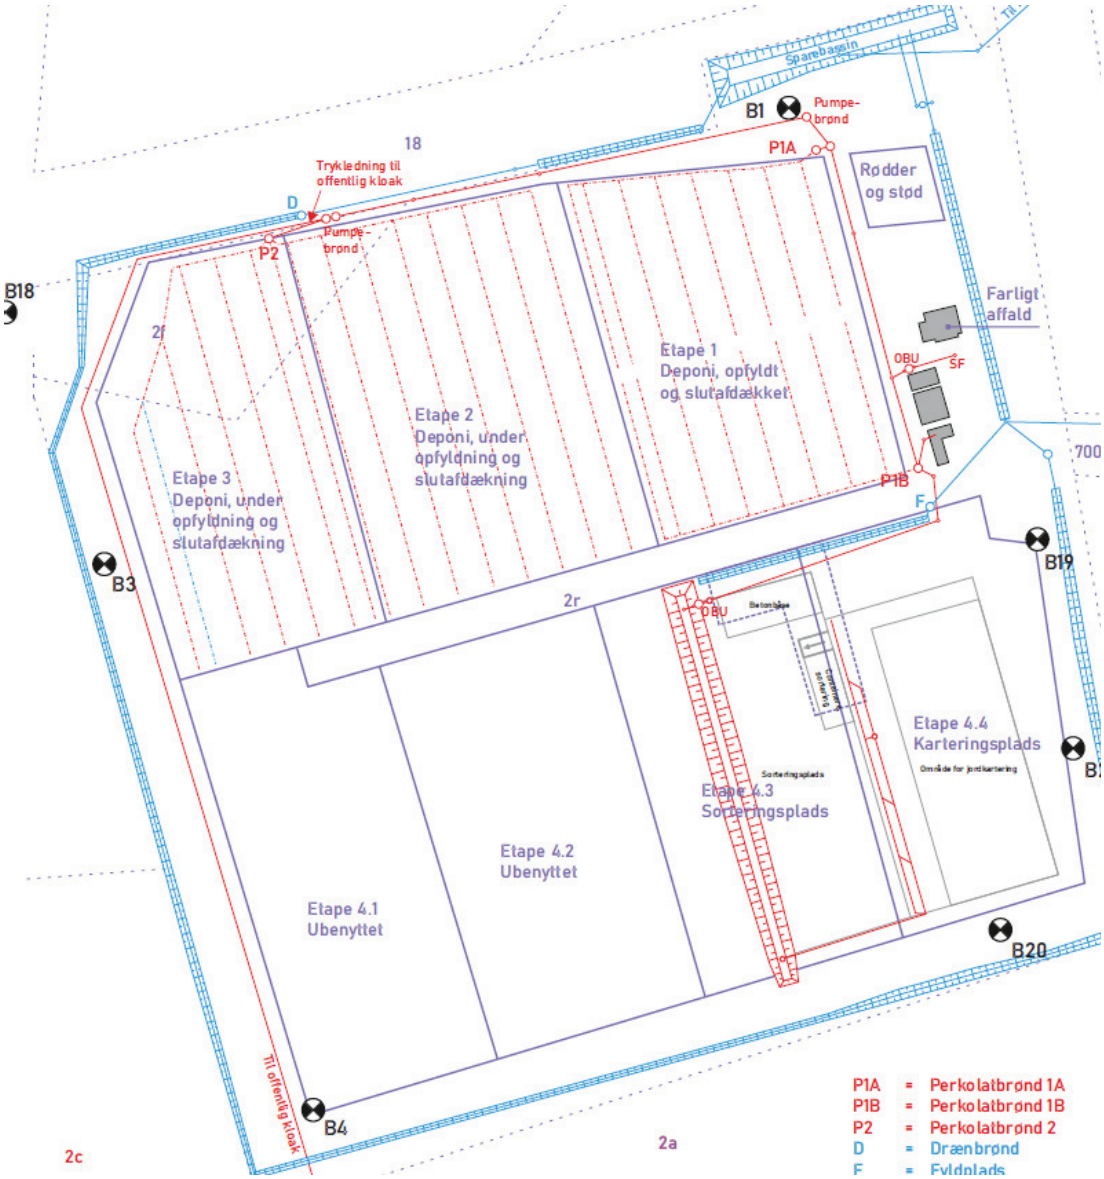

Figur 1. Oversigtskort med angivelse af deponeringsenheder, biaktiviteter, afløbsforhold og moniteringsboringer.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
09-06-2023	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Ændring af egenkontrolvilkår - perkolat og grundvandskontrol suppleres med PFAS-forbindelser. Boring B4 tilføjes.
28-09-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår om overdækning af elektronikaffald.
28-09-2026	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 1 om max. oplag af imprægneret træ.
28-09-2026	indskærpelse	Indskærpelse af vilkår 3.6 om fremsendelse af selvskyldnergaranti.

Indberetninger om egenkontrol.
Virksomheden indberetter med årsrapporteringen resultaterne af analysedata for grundvand, perkolat og overfladevand og opgørelser af antal kørsler mfl., hvor det seneste års analysedata er kommenteret. Egenkontrollen kommenteres særskilt i forbindelse med Miljøstyrelsens accept af årsrapport. Miljøstyrelsen har gennemgået årsrapporter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Jordforurening
Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over de vigtigste gældende afgørelser
- Godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald af 3. november 1989.
- Afgørelse om mellemlager for rødder og stød af 25. oktober 2004.
- Miljøgodkendelse af Toelt Losseplads – deponering af inert, mineralsk og blandet affald, revision af vilkår af 13. december 2005.
- Afgørelse om ikke godkendelsespligt til flytning af mellemlager for stød og rødder af 29. maj 2008.
- Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads af 5. februar 2009.
- Tillæg til miljøgodkendelse af jordkarteringsplads – genanvendelse af slagger og lettere til moderat forurenet jord ved anlæg af jordkarteringsplads af 26. august 2009.
- Tillæg til miljøgodkendelse af sorteringsplads af 8. marts 2013.
- Tillæg til miljøgodkendelse af jordkarteringsplads – udvidelse af driftstider af 5. april 2013.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold
Deponeringsenhederne/etaperne 1, 2 og 3 er etableret med ler-membran og perkolatsystem. Deponering af affald på enhederne/etaperne er ophørt. Etaperne 2 og 3 er under nedlukning. Etape 1 er nedlukket og slutafdækket. Perkolatet fra etape 2 og 3 ledes til pumpestationen P2, hvorfra det ledes videre til P1A. Perkolatsystemet i etape 1 består af to adskilte systemer (nordlig og sydlig). Perkolatet fra den nordlige og sydlige del af systemet ledes henholdsvis til perkolat brøndene P1A og P1B og videre til offentligt renseanlæg.

Udover hovedaktiviteten deponering er der biaktiviteter omfattende jordkartering, omlastning/ sortering af affald, oplag af rødder og stød og modtagelse af olie- og kemikalieaffald. Karteringspladsen og sorteringspladsen er beliggende oven på et fyldområde (uden membran og perkolatopsamling) med jord, stenmaterialer og brokker af beton og tegl. Der er desuden udlagt slagger under karteringspladsen. Karterings- og sorteringspladsen er befæstet med opsamling af overfladevand.

Indretning og drift
<u>Værksted/garage</u>



Foto 1. Oplag af olie på spildbakke i værksted



Foto 2. Oplag af kemikalier på spildbakke i værksted



Foto 3. Belægning foran værksted og garage. Det blev oplyst, af virksomheden, at olieudskiller er under firkantet plade.



Foto 4. AdBlue i palletank i værksted.

Værkstedet er befæstet med fast belægning i form af SF-sten (foto 4). Der er ikke afløb i værkstedet. På tilsynet sås mindre plamager på belægningen, som også er beskrevet ved tidligere tilsyn. Der stod en armeret palletank med AdBlue i værkstedet (Foto 4). Der var ingen spildbakke underneden. Palletanken stod på fast belægning og ikke i en position der medfører risiko for påkørsel. Miljøstyrelsen henstiller, at palletanken stilles i spildbakke, idet produktet er stærkt korrosivt og evt. spild kan erodere afløb og olieudskiller. Oplag af olie samt kemikalier til driften af anlægget står på spildbakke i værkstedet (foto 1 og 2).

Den ene af virksomhedens to olieudskillere er placeret ved hjørnet til værkstedet (foto 3).

<u>Modtagestation for olie- og kemikalieaffald</u>
Modtagestationen består af 3 specialcontainere med dobbelt bund og sump til opsamling af spild (foto 5 og 6). Containerne står omkring en overdækket plads medfast belægning og afløb til sump samt olieudskiller. Sumpene tømmes når de er fyldte. Der var aflåst til rum

med oplag. Virksomheden oplyste, at der pt. ikke modtages olie- og kemikalieaffald. Der var kun oplag af en mindre mængde affald på tilsynet.



Foto 5. Modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Yderst til vestre i billede ses container med olietank. Der tankes på pladsen foran containeres.



Foto 6. Oplag i den ene container i modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Olietank

Virksomheden har en 4000 l overjordisk tank fra 2018, som står i container i spildbakke. Containeren står ved siden af modtagestationen for olie- og kemikalieaffald. Tanken anvendes til virksomhedens egne maskiner, som benyttes på deponiet, karteringspladsen og sorteringspladsen. Tankning sker uden for containeren hovedsaligt inden for tæt belægning i form af asfalt, men arealet skråner mod ubefæstet areal hvortil olie kan løbe i tilfælde af, at der sker et spild. Idet der jf. vilkår 18 i miljøgodkendelse af 8. marts 2013 *skal ske tankning inden for konturerne af en tæt belægning*, blev det drøftet, hvordan forholdene kunne bringes i orden. Evt. med en udvidelse af belægningen eller ved at flytte container med tank. Det blev aftalt, at virksomheden skal indsende en redegørelse til Miljøstyrelsen, der beskriver tiltag, så forholdet kan blive bragt i orden.

Betonbassin

Det gamle betonbassin i anlæggets NØ-lige hjørne blev brugt til opmagasinering af perkolat, inden bortkørsel med tankvogn, i starten af anlæggets levetid. Virksomheden oplyste, at perkolatet nu bliver pumpet til kloak og videre til kommunalt rensningsanlæg.

"Sparrebassin" og overfladevand

Bassinet (foto 7) er beliggende på den nordøstlige del af virksomheden. Bassinet modtager overfladevand fra omfangsdrænet rund om ejendommen, herunder deponiets skråningsanlæg. Bassinets opbygning er ukendt. Vand fra sparrebassinet ledes til sø ved Kvistgårdhusene.

Virksomheden har ikke kendskab til, at sparrebassinet er blevet oprenset. Miljøstyrelsen opfordrer til, at bassinet med mellemrum oprenses for fjerne aflejret sediment, så bassinets rensefunktion opretholdes. Ved kommende revurdering, vil der blive meddelt vilkår herom.

Omfangsdrænet langs virksomheden blev ikke besigtiget på tilsynet.



Foto 7. Sparrebassin.



Foto 8. Grundvandsmoniteringsboring B1.

Grundvandsboring

Grundvandsboring med DGU nr. 188.1057 (B1) blev besigtiget (foto 8). Boringen er placeret i beskyttelsesbrønd. Boringen var aflåst.

Deponeringsenhederne
Perkolatbrønd og pumpe blev besigtiget (foto 9). Perkolat pumpes til Nivå Rensningsanlæg. Perkolatbrønden er forsynet med niveaumåler og højtvandsalarm.

Det blev oplyst, at Forsyningen spuler drænrørene, hvis det er nødvendigt. Virksomheden ved dog ikke, hvornår det sidst er sket. Der var reflektion over, om det måske skulle ske lidt oftere, da enheden er fra 1989 og drænrørene kan være klottet til. Ved kommende revurdering vil der blive stillet vilkår om regelmæssige eftersyn af drænrør.

Deponeringsenhederne/etaperne 1, 2 og 3 blev besigtiget. Enhed 1 er nedlukket og slutafdækket og fremstod med bevoksning (foto 10). Etape 2 og 3 er næsten helt slutafdækket. Det var uklart, hvor tykt et lag slutafdækning, der er tilført. Slutafdækningen består af jord fra karteringspladsen. Miljøstyrelsen oplyste, at virksomheden ikke må færdiggøre slutafdækningen, før der er fremsendt en nedlukningsplan og denne er godkendt af tilsynsmyndigheden. Det blev aftalt, at virksomheden senest 1. juni 2026 indsender en nedlukningsplan med redegørelse for, hvordan enheden er slutafdækket, herunder hvor tykt et lag der er lagt på enheden. Der var ved tilsynet ingen skader på slutafdækningen.



Foto 9. Perkolatpumpebrønd P1A.



Foto 10. Tilgroet slutafdækning på etape 1.



Foto 11. Kørevej langs ydersiden af vold ind til sorteringspladsen.

Sorteringsplads
Sorteringspladsen (foto 12, 15, 16 og 18) er asfalteret. Pladsen fremstod på tilsynet ryddelig. Virksomheden oplyste, at pladsens belægninger besigtiges to gange om året.

Overfladevand afledes til membranbelagt grøft (foto 19) og videre til spildevandsrensning. Virksomhedens anden olieudskiller er placeret i grøften. Virksomheden oplyste, at

olieudskilleren tømmes to gange om året. På tilsynet fremstod grøften begroet med planter. Det var uklart, hvor ofte grøften tømmes, så tilstanden af membranen kan efterses. Virksomheden antager, at membranen er tæt.

Det ene hjørne af sorteringspladsen er indrettet med metalbure til elektronikaffald (foto 13 og 14). Det blev oplyst, at der ikke foretages sortering eller udtagning af komponenter eller anden behandling af affaldet. Der stod 11 bure på pladsen ved tilsynet. Når ca. 10 bure er fyldte afhentes de.
Miljøstyrelsen har i forbindelse med basistilsyn i 2018 indskærpet, at elektronikaffaldet og containere skulle flyttes til sorteringspladsen jf. vilkår 1 i miljøgodkendelse af 8. marts 2013. På tilsynet i 2018 var elektronikaffaldet placeret i containere ved virksomhedens indkørsel. Norfors har den 27. marts 2018 fremsendt fotodokumentation, der viser tomme containere ved indkørslen. Miljøstyrelsen har i tilsynsrapporten for basistilsynet i 2018 bemærket, at elektronikaffaldet stadig og meget gerne må være oplagret overdækket i containere på sorteringspladsen. Ved tilsynet i 2026 var hovedparten af metalburene var overdækket med presenning, som ikke dækkede det hele af metalburene. Det var uklart hvorfor de øvrige metal-bure ikke var overdækket. Det følge af vilkår 24 i miljøgodkendelsen af 8 marts 2013, at elektronikaffald skal opbevares indendørs eller på areal med tæt belægning og vandtæt overdækning. Det følger desuden af elektronikbekendtgørelsens[1] § 40, stk. 2b, at pladser til midlertidigt oplag skal have vejrfast overdækning af relevante arealer. Miljøstyrelsen indskærper, at vilkår 24 i miljøgodkendelsen af 8 marts 2013 skal overholdes. Som følge af Miljøstyrelsen ikke myndighed for elektronikbekendtgørelsens § 40orienterer Miljøstyrelsen derfor Fredensborg Kommune om forholdet.

På pladsen var der desuden oplag af tøj, storskrald, træ til genanvendelse (A2-træ), trykimprægnere træ (A4-træ) til nyttiggørelse/forbrænding samt oplag af fyldte containere med affald. Det brandbare affald vejer ca. 400 t/m^3. Hovedparten af det brandbare affald kommer fra genbrugspladserne, hvilket medfører, at virksomheden selv kan styre kvaliteten af affaldet. Det er sjældent, at der kommer affald ind, der ikke må modtages på pladsen. I så fald afvises det.



Foto 12. Jordkarteringspladsen ses tv. Sorteringspladsen ses th.



Foto 13. Trådbure med elektronikaffald.

[1] Bekendtgørelse nr. 942 af 20/06/2025 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr



Foto 14. Overdækkede trådbure med elektronikaffald.



Foto 15. Oplag af containere på sorteringspladsen. Oplag af brændbart affald ses tv.



Foto 16. Oplag på sorteringspladsen.



Foto 17. Tv. Oplag af brandbart affald på sorteringspladsen. Th ses den nye neddeler.



Foto 18. Oplag af containere på sorteringspladsen.



Foto 19. Membranbelagt grøft til opsamling af overfladevand.



Foto 20. Vægt.

A2 og A4 træet neddeles. Det blev oplyst, at der lejes en neddeler (foto 17) til behandling af affaldet. Tidligere blev affaldet kørt i mindre stykker med en støjende gummiged. Virksomheden oplyste, at den nye neddeler er en stor forbedring støjmæssigt. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der kun må ske udskiftning af maskiner, hvis den nye maskine støjer med samme eller mindre kildestyrke. Dokumentation for den nye neddelerens kildestyrke samt neddelerens kapacitet og antal timer i drift pr. dag skal fremsendes til Miljøstyrelsen.

De containere, der anvendes til transport af affald på Genbrugsgården, er virksomhedens egne. Containerne er forsynet med kunststof-ruller, så det ikke larmer så meget, når de kører på den faste belægning. Rullerne udskiftes løbende. For at mindske støjen fra virksomheden, har virksomheden desuden stillet krav om, at lastbiler har krog til afsætning af containere.

Der er blevet installeret en vægt (foto 20) på den øvre del af pladsen, så storskrald kan vejes inde på pladsen. Tidligere kørte bilerne ud og ind af anlægget over vægten til deponiet, for at få vejet alle affaldsfraktioner inden aflæsning og igen, når den tomme bil skulle vejes. Det gav anledning til meget transportstøj. Virksomheden vurderer, at placeringen af den nye vægt, reducerer støj fra virksomheden ved naboerne.

Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en kopi af drift-instruksen for sorteringspladsen til Miljøstyrelsen.

Evt. oliespild eller kemikalier opsamles med kattegrus. Sådanne uheld (afvigelser) registreres i kvalitetsledelsessystemet.

Jordkarteringsplads
Karteringspladsen (foto 21) er indrettet med tæt belægning i form af asfalt. Overfladevand afledes via riste i den vestlige side af jordkarteringspladsen til den membranbelagt opsamlingsgrøft vest for sorteringspladsen og via olieudskiller videre til spildevandsrensning. Virksomheden oplyste, at området besigtiges 2 gange om året for revnedannelse og utætheder. Pladsen fremstod på tilsynet ren og ryddelig. De områder af pladsen, som blev besigtiget var uden betydelige revnedannelser.

Virksomheden modtager kun jord fra kommunale genbrudspladser. Jorden placeres i miler à 30 tons. Der kan ligge op til 10 miler på pladsen. De enkelte jordpartier markeres med pæle. Virksomheden oplyste, at der ikke modtages jord fra kortlagte arealer. På genbrugspladserne er der mulighed for, at borgere må aflevere små mængder kraftig forurenet jord. kraftig forurenet jord skal jf. vilkår 16 i miljøgodkendelse af 5. februar 2009 opbevares i en særskilt bås på pladsen. Virksomheden oplyste, at der bestilles afhentning med det samme af denne type jord. Virksomheden oplyste desuden, at der kun modtages en mindre mængde.

For den øvrige jord oplyste virksomheden, at der bestilles jordanalyser, når der ligger 3 miler. Jorden analyseres af et akkrediteret laboratorie (private firma), som udfører prøvetagning for at klassificere jorden. Jorden ligger på pladsen i ca. 3 uger. Jorden køres til Lynetteholmen eller til Blue Phoenix til videresortering for træ og brokker.



Foto 21. Miler med tydelig afmærkning i form af pinde på karteringspladsen.

Kampagnetilsyn med jordoplag
Jord til slutafdækning opbevares på karteringspladsen.

Oplag af stød og rødder
Det blev på tilsynet oplyst, at tidligere plads til rødder og stød ikke anvendes mere, idet fraktionen ikke længere modtages.

Andet
Virksomheden planlægger, at søge miljøgodkendelse til etablering af en ny deponeringsenhed.
Ansøgning om omlastning af affald og etablering af jordvold er trukket af ansøger.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen henstiller, at palletanken med Adblu stilles i spildbakke, idet produktet er stærkt korrosivt og evt. spild kan erodere afløb og olieudskiller.
2. Tankning sker hovedsagelig inden konturen af tæt belægning i form af asfalt, men arealet skråner mod ubefæstet areal hvortil olie kan løbe i tilfælde af spild. Det blev aftalt, at virksomheden skal indsende en redegørelse til Miljøstyrelsen, der beskriver hvordan forholdet bringes i orden. Redegørelsen skal fremsendes senest 15. november 2026.
3. Perkolat- og drænrør bør efterses og evt. spules med jævne mellemrum. Virksomheden skal senest 15. november 2026 oplyse, hvornår sidste eftersyn og spuling af perkolat- og drænrør er sket.
4. Miljøstyrelsen konstaterede, at presenningerne som bruges til overdækning af elektronikaffald ikke er tilstrækkelig til at sikre affaldet mod slagregn. På den

baggrund vurderes det, at virksomheden ikke efterlever dele af vilkår 24 i miljøgodkendelsen af 8 marts 2013 om at elektronikaffald skal opbevares indendørs eller på areal med vandtæt overdækning. Miljøstyrelsen indskærper, at vilkår 24 skal overholdes.

5. Dokumentation for den nye neddelerens kildestyrke, kapacitet og antal timer i drift pr. dag samt hvilke affaldsfraktioner der neddeles skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 15. november 2026.

På tilsynet blev følgende aftalt:

- Det blev aftalt at virksomheden senest 1. juni 2026 indsender en nedlukningsplan med redegørelse for, hvordan enheden er slutafdækket. Nedlukningsplanen er modtaget 25. maj 2026.
- Det blev aftalt, at virksomheden fremsender en kopi af drift-instruksen for sorteringspladsen til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.