



**VIBORG**  
KOMMUNE

Grundfos A/S  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Afgørelsen er fremsendt pr. email til Birgitte Vinter Johansen:  
bijohansen@grundfos.com

**Teknik og Miljø**  
Byggeri og Miljø

Prinsens Alle 5  
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 87 87

ib3@viborg.dk

**Dato: 11-01-2021**

Sagsnr.: 19/7414  
Sagsbehandler: vpib3

Direkte tlf.: 87 87 56 02  
Direkte e-mail:  
byggeriogmiljoe@viborg.dk

**Tillæg til miljøgodkendelse af**  
**Grundfos A/S**  
**Tilførsel af 1000 m<sup>3</sup> /år spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S' eget**  
**renseanlæg**

## Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse .....	3
2. Vilkår .....	5
2.1. Støj .....	5
2.2. Luft.....	5
2.3 Driftsjournal og egenkontrol .....	5
2.4 Øvrige vilkår .....	6
2.5 Godkendelsens gyldighed.....	6
2.6 Klagevejledning og søgsmål .....	7
2.9 Underretning om miljøgodkendelsen.....	7
3. Vurdering .....	8
3.1 Støj .....	8
3.2 Luft.....	9
3.3 Driftsjournal og egenkontrol .....	9
3.4 Øvrig lovgivning.....	12
3.8 Udtalelser.....	13
Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer.....	14
Bilag 2. Oplysninger fra ansøgningen.....	15
Bilag 3:Oplysninger fra ansøgningen.....	17

## 1. Afgørelse

Grundfos A/S har den 11. februar 2019 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse til at rense spildevand fra virksomhedens afdeling Sintex A/S, Jyllandsvej 14, 9500 Hobro. Viborg Kommune har meddelt godkendelse til denne aktivitet den 22. maj 2019.

Spildevandet transporteres med tankbil/slamsuger fra Sintex A/S til virksomhedens eget renseanlæg i Bjerringbro, hvor det renses inden udledning til Bjerringbro renseanlæg.

Spildevandet stammer fra en imprægneringsproces med 3 dryppekar ca. 500 m<sup>3</sup>/år og fra en vaskeproces ca. 100 m<sup>3</sup>/år.

Grundfos A/S har den 12. november 2020 ansøgt om at modtage yderligere 400 m<sup>3</sup> spildevand/år fra Sintex således, at renseanlægget på Grundfos A/S samlet modtager 1000 m<sup>3</sup> spildevand /år. Spildevandet stammer også her fra en imprægneringsproces og vaskeproces, samt maskinbearbejdningsprocesser svarende til dem, der allerede foregår på Grundfos A/S i Bjerringbro.

Virksomhedens renseanlæg er miljøgodkendt i Grundfos A/S miljøgodkendelse af 12. maj 2016. Den overordnede aktivitet på Grundfos A/S er virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Spildevand, der ønskes renses på virksomhedens eget renseanlæg, adskiller sig ikke fra det spildevand, der i forvejen renses på virksomhedens eget renseanlæg det vil sige afrensning og vask af metalemner.

Udvidelsen medfører ingen ændringer i kravene fastsat i virksomhedens tilslutningstilladelse af 11.07.2019, bortset fra ændringen til de tilførte mængder spildevand på i alt 1000 m<sup>3</sup>/år.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til modtagelse af ialt 1000 m<sup>3</sup> /år spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S´ eget renseanlæg beliggende Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, matrikel nr.8 E Hjermind By, Bjerringbro.

Denne miljøgodkendelse erstatter den tidligere godkendelse meddelt den 22. maj 2019.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> §33 og godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj og lugtgener, sikre en korrekt

---

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse 1218 af 25/11/2019

<sup>2</sup> Godkendelsesbekendtgørelsen: nr. 1534 af 09/12/2019

affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

### **Offentliggørelse af miljøgodkendelsen**

Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, skal myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

## 2. Vilkår

### 2.1. Støj

1. Støjkvilkårene for hele Grundfos A/S fremgår miljøgodkendelse af 28. november 2012 (varmepumpecentralen, Jørgens Alle 32, 8850). Støjen fra driften af renseanlægget skal sammen med de øvrige støjkloder overholde de i denne godkendelse fastsatte støjgrænser og øvrige støjkvilkår. Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

### 2.2. Luft

1. Luftvilkår for renseanlægget fremgår af godkendelsen den 15. maj 2016: Punkt 2.2.10 Øvrige emissioner Renseanlæg. Emissioner fra rensningen af spildevandet skal overholde disse vilkår fastsat i ovennævnte godkendelse

### 2.3 Driftsjournal og egenkontrol

1. Der må maksimalt tilføres 1000 m<sup>3</sup> spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S' eget renseanlæg pr. år.
2. Virksomheden skal føre logbog over antal af m<sup>3</sup> spildevand fra Sintex, A/S, der afleveres til Grundfos A/S' renseanlæg ved registrering af transporter af spildevand fra Sintex A/S. Logbogen skal kunne fremvises på myndighedens forlangende. Der henvises i øvrigt til tilslutningstilladelsen af 11. juni 2013 side 14 vedr. registrering af spildevandsmængder fra Grundfos A/S.
3. Koncentrationen af stoffer i spildevandet, der er klassificeret med H315 og H319, må ikke overstige afskæringsværdien på 20%, der er grænsen for, hvornår affaldet klassificeres som farligt af typen HP 4 (Affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet) i affaldsbekendtgørelsens bilag 3<sup>3</sup>
4. Viborg Kommune kan til enhver tid forlange dokumentation for, at spildevandets indhold af stoffer fra skærevæske og imprægneringsvæske, ikke overskrider afskæringsværdierne for farligt affald. Dette kan ske enten ved målinger eller beregninger.
5. Aflæsning af tankbil/slamsuger med spildevand fra Sintex A/S skal til enhver tid ske under fuld overvågning og indenfor konturerne af en tæt belægning uden direkte afløb til Energi Viborg Spildevands regnvandssystem.

---

<sup>3</sup> Affaldsbekendtgørelsen: 224 af 08/03/2019

## **2.4 Øvrige vilkår**

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Ved ophør af virksomhedens rensning af spildevand fra Sintex A/S skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

## **2.5 Godkendelsens gyldighed**

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

## 2.6 Klagevejledning og søgsmål

Klage over denne afgørelse, kan ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 8. februar 2021

Klagen indgives via Klageportalen via [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Der skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Læs om regler for tilbagebetaling af gebyret på [nmkn.dk](http://nmkn.dk)

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre der forinden er blevet givet en fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter anmodningen til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt man kan blive fritaget. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Ved klagefristens udløb vil du få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 11. juli 2021.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

## 2.9 Underretning om miljøgodkendelsen

- Grundfos A/S pr. email til [bijohansen@grundfos.com](mailto:bijohansen@grundfos.com)
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland ([senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk))
- Danmarks Naturfredningsforening ([dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk))
- Friluftsrådet Limfjord Syd ([ajj-7600@webspeed.dk](mailto:ajj-7600@webspeed.dk))

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Ved eventuel henvendelse bedes du oplyse sagsnummeret. Det fremgår af højre side af brevets første side.


Med venlig hilsen  
Inger Brun  
Biolog

### 3. Vurdering

#### 3.1 Støj

Renseanlægget (CS) er beliggende i området, der er omfattet af Lokalplan 21-1 for et område til erhvervsformål nord for Østre Ringvej mellem Jørgens Allé og Østre omfartsvej i Bjerringbro.

Aflæsning fra slamsuger sker på Jørgens Alle udenfor centralrenseanlægget. Den øgede aktivitet her vurderes ikke at have nogen indflydelse på ændringen af støjkontur-linien på 43 dB(A), der er angivet med rødt i figur 1.

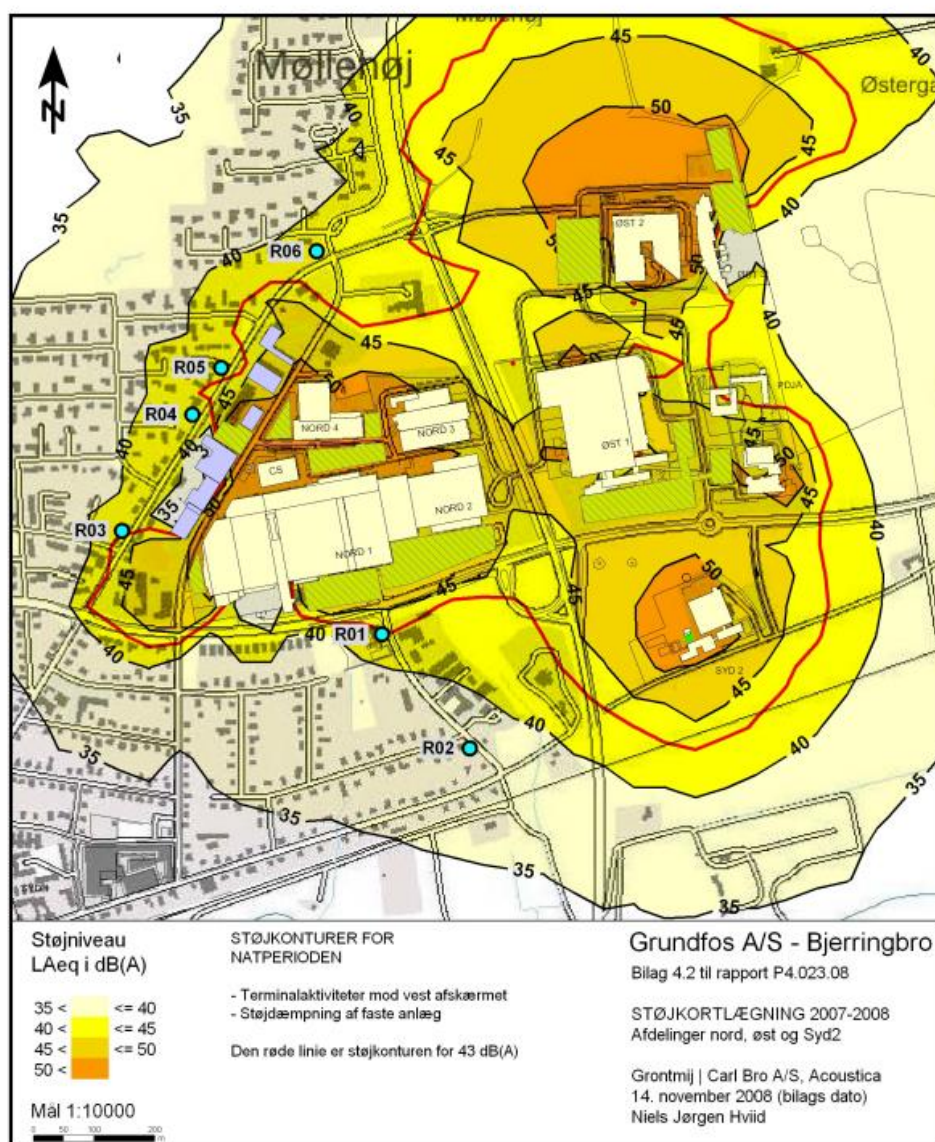

Figur 1: Støjkonturer. Støjkontur-linien på 43 dB(A) er angivet med rødt.



### 3.2 Luft

Det vurderes at allerede eksisterende vilkår for renseanlægget kan overholdes. Luften fra renseanlægget renses gennem et kulfilter. Vilkår for renseanlæg i miljøgodkendelse og revurdering af Grundfos A/S' godkendelse af 12.05 2016 er angivet her:

6. Afkast fra rumventilation skal ledes gennem kulfilter.
7. Afkast skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

### 3.3 Driftsjournal og egenkontrol

*Oplysninger fra ansøgningen om godkendelse i 2019*

Spildevand reguleres i en særskilt tilslutningstilladelse. Der er fire kemikalier i spildevandet, der har fået scoren C og ét kemikalie, der har fået scoren B i spildevandet. Spildevandet er opstået fra processer, der i forvejen sker på Grundfos A/S. Analyser af spildevandet fremgår af bilag 2.

Grundfos A/S har lavet nedenstående beregning til dokumentation for, at koncentrationen af stoffer i spildevandet, der er klassificeret med H315 og H319, ikke overstiger afskæringsværdien på 20%, der er grænsen for, hvornår affaldet klassificeres som farligt af typen HP 4 (Affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet) i affaldsbekendtgørelsens bilag 3

Imprægneringsprocessen består af 3 kar á ca. 300 L. Der er 1 kar med imprægneringsvæske og 2 skyllekar med vand. Imprægneringsvæsken indeholder 0,5-1 % IM4500. Dvs. worst case er koncentrationen 0,33 % i spildevandet.

<sup>1</sup>Grindex 10 anvendes som køle-/smøremiddel i sliberen. Overslæb overføres til vaskeren via de bearbejdede emner. I 2018 har Sintex brugt 2704 L Grindex 10. 980 L bortskaffes som affald i forbindelse med årlig udskiftning af køle-/smøremiddel. Den resterende mængde ender med emnerne i 2 vaskere, den ene er Hella vaskeren i denne ansøgning, svarende til 862 L pr. vasker. Dette fordeles i 100 m<sup>3</sup>/år vand fra vaskeren. Koncentrationen i spildevandet er derfor ca. 0,86 %.

Det vurderes derfor, at spildevandet fra Sintex A/S ikke er farligt affald

Sikkerhedsdatablade på de anvendte kemikalier er vedlagt ansøgningen sammen med ABC-vurdering. Kemikalierne i spildevandet indeholder B- og C-stoffer samt mindre mængde A-stof (< 1 % i det koncentrerede produkt) typisk i form af konserveringsmiddel.

På vores rensningsanlæg i Bjerringbro har vi kørt et forsøg med rensning af vores sædvanlige spildevand iblandet et træk spildevand fra Sintex. Spildevandet fra Sintex bestod af den fraktion, vi allerede renses i dag blandet med en fraktion af spildevand fra 5000 L tanken jf. spildevandsoversigten. I forbindelse med forsøget er der udtaget en flowproportional prøve både før og efter iblanding af spildevand fra Sintex. Vedlagt ansøgningen er følgende analyserapporter:

- Analyserapport 367408 udført på sædvanligt processpildevand.
- Analyserapport 387167 udført på sædvanligt processpildevand iblandet ny fraktion spildevand fra Sintex.

I analyserapport 367408 var vores pH-sensor itu, hvilket er årsagen til pH-værdien på 9,33.

### Analyser af spildevandet fremgår af bilag 3

Grundfos A/S har foretaget en beregning af indholdet af de fare-mærkede stoffer i spildevandet. Koncentrationerne af stofferne i spildevandet er meget lavt ift. klassificeringsgrænserne for H315 og H319. Dvs. spildevandet tåler en stor variation, uden at komme tæt på klassificeringsgrænserne.

Det vurderes derfor, at spildevandet fra Sintex A/S ikke er farligt affald

### *Aflæsning af spildevandet*

Aflæsningen af spildevandet sker fra Jørgens Alle uden for Centralrenseanlægget. Aflæsningen sker her, da aflæsningen skal kunne ske også, når renseanlægget er ubemandet. I området findes 3 brønde, hvor det rensede spildevand fra centralrenseanlægget løber igennem og videre til Energi Viborg Spildevand's spildevandsledning og til Bjerringbro Renseanlæg. Skulle der ske et mindre spild, vil dette ledes til spildevandsledningen og således blive rensed på Bjerringbro renseanlæg. For at undgå et større spild/uheld, skal aflæsningen skal foregå under konstant overvågning, således at aflæsningen kan afbrydes med det samme.

Billede af aflæsningssted og brønde på Jørgens Alle:

De røde streger markerer spildevandsledningen, den blå streg markerer regnvandsledningen. Aflæsningen foregår bag den højre dør.



Den røde ring på nedenstående billede angiver ca. placeringen af aflæsningsstedet på Jørgens Alle.



n procedure  
n mune inden

### 3.4 Øvrig lovgivning

Aktiviteten er opført på bilag 2 punkt 11 c- Renseanlæg i  
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete  
projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25/06/2020

Det vurderes, at udvidelsen af virksomheden med tilførsel ikke er omfattet af punkt  
13.a) i ovennævnte bekendtgørelse og derfor ikke skal screenes:

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er  
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige  
skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af  
bilag 1)

I henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12 2018 (om udpegning og  
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse  
arter), skal der vurderes om projektet kan påvirke et Natura 2000-område  
væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter, som  
ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets  
forvaltning.

Udtalelse fra Natur og Vand: Projektet har ingen indflydelse

### **3.8 Udtalelser**

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

## Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer

### Virksomhed:

Ejer	Grundfos A/S
Adresse:	Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro.
Telefon:	87501400
Matr. nr.:	8 e, Hjermind by, Bjerringbro
P-nr.:	1003053580
CVR-nummer:	37499919
Listebetegnelse:	Hovedaktivitet: overordnet på hele Grundfos A/S.: Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller Biaktivitet Renseanlægget: K204: Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.

### Vigtige datoer:

	Dato		Dato
Godkendelsen annonceres	11. januar 2021	Klagefristen udløber	8. februar 2021
Søgsmålsfristen udløber	11. juli 2021	Retsbeskyttelsesperioden udløber	11. januar 2029

## Bilag 2. Oplysninger fra ansøgningen

### Analyser af spildevandet



AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
 Bøgdsmindvej 21  
 9400 Nørresundby, Danmark  
 Telefon: +45 98 19 39 00  
 E-mail: lab@analytech.dk

### ANALYSERAPPORT 324532

**GRUNDFOS A/S**  
 Poul Due Jensens Vej 7  
 8850 Bjerringbro  
 Birgitte Vinther Johansen

**Version:** 1  
**Sagsnr:** Spildvandsprøve hos Sintex, Hobro  
**Rekv. nr:** Att.: Birgitte Vinther Johansen  
**Genereret:** 17.07.2018  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	18-12899, Prøve nr. 364202	<b>Prøvetager:</b>	BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve
<b>Prøvetype:</b>	Spildevand, stikprøve	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	25.06.2018 08:15 - 25.06.2018 08:20
<b>Prøvested:</b>	Sintex	<b>Prøvetagningssted:</b>	Blandet prøve af skyllekar 1 og 2
<b>Grænseværdier:</b>	Ikke oplyst	<b>Analyseperiode:</b>	25.06.2018 - 17.07.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
pH	6.64 pH	-	-		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	22.0 °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
NOx-Hæmning 1:5	82 %	-	-		10	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Nitrifikationsrate	1.2 mg N/(g·h)	-	-		0.1	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Aktivt slam fra Mariagerfjord Renseanlæg		-	-			M-0070 DS/ENiso9509	-
Bundfald ved 2 timer	<0.1 mL/L	-	-		0.1	M-0042 DS 233	10%
Suspenderet stof	51 mg/L	-	-		1.5	M-0178 DS/EN 872	10%
Fedt+olie	1920 mg/L	-	-		0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Mineralolie	19 mg/L	-	-		0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Bly	<4 µg/L	-	-		4	M-0071 DS 259/ICP	10%
Nikkel	2 µg/L	-	-		2	M-0071 DS 259/ICP	10%
Chrom	3 µg/L	-	-		2	M-0071 DS 259/ICP	10%
Zink	19 µg/L	-	-		10	M-0071 DS 259/ICP	10%
Kobber	<4 µg/L	-	-		4	M-0071 DS 259/ICP	10%
Cadmium	<0.3 µg/L	-	-		0.3	M-0071 DS 259/ICP	10%
Kviksølv	0.13 µg/L	-	-		0.03	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Tidsforbrug timer	-	-	-			*	-

### ANALYSERAPPORT 324865

**GRUNDFOS A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Birgitte Vinther Johansen

Version: 1  
Sagsnr:  
Rekv. nr:  
Genereret: 17.07.2018  
Bilag:

<b>LAB nr:</b>	18-12993, Prøve nr. 364663	<b>Prøvetager:</b>	BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve
<b>Prøvetype:</b>	Spildevand, stikprøve	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	25.06.2018 08:20 - 25.06.2018 08:25
<b>Prøvested:</b>	Sintex	<b>Prøvetagningssted:</b>	Kar nr. 3
<b>Grænseværdier:</b>	Ikke oplyst	<b>Analyseperiode:</b>	25.06.2018 - 17.07.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
pH	4.43	-	-	-	0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	95	-	-	-	0.1	TERMOMETER	10%
NOx-Hæmning 1:5	81	-	-	-	10	M-0070 DS/ENISO9509	10%
Nitrifikationsrate	1.2	-	-	-	0.1	M-0070 DS/ENISO9509	10%
Aktivt slam fra Mariagerfjord Renseanlæg		-	-	-		M-0070 DS/ENISO9509	-
Bundfald ved 2 timer	<0.1	-	-	-	0.1	M-0042 DS 233	10%
Suspenderet stof	271	-	-	-	1.5	M-0178 DS/EN 872	10%
Fedt+olie	13	-	-	-	0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Mineralolie	3.5	-	-	-	0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Bly	<4	-	-	-	4	M-0071 DS 259/ICP	10%
Nikkel	<2	-	-	-	2	M-0071 DS 259/ICP	10%
Chrom	2	-	-	-	2	M-0071 DS 259/ICP	10%
Zink	23	-	-	-	10	M-0071 DS 259/ICP	10%
Kobber	10	-	-	-	4	M-0071 DS 259/ICP	10%
Cadmium	<0.3	-	-	-	0.3	M-0071 DS 259/ICP	10%
Kviksølv	<0.03	-	-	-	0.03	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Tidsforbrug timer	-	-	-	-		*	-

**Bemærkninger:**  
Bundfald efter 20 timer: 1.5 mg/l  
Er stadig flydende efter 24 timer i 5 grader ( kølerum)

### ANALYSERAPPORT 326001

**GRUNDFOS A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Birgitte Vinther Johansen

Version: 1  
Sagsnr:  
Rekv. nr:  
Genereret: 20.07.2018  
Bilag:

<b>LAB nr:</b>	18-14994, Prøve nr. 366344	<b>Prøvetager:</b>	BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>	Identisk med lab. nr. 18-12993	<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve
<b>Prøvetype:</b>	Spildevand, stikprøve	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	25.06.2018 08:20 - 25.06.2018 08:25
<b>Prøvested:</b>	Sintex	<b>Prøvetagningssted:</b>	Kar nr. 3
<b>Grænseværdier:</b>	Ikke oplyst	<b>Analyseperiode:</b>	13.07.2018 - 20.07.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
NOx-Hæmning 1:5	65	-	-	-	10	M-0070 DS/ENISO9509	10%
Nitrifikationsrate	3.0	-	-	-	0.1	M-0070 DS/ENISO9509	10%
Aktivt slam fra Marselisborg Renseanlæg		-	-	-		M-0070 DS/ENISO9509	-



### Bilag 3: Oplysninger fra ansøgningen

Analyser af spildevandet i 2020 før og efter tilførsel af spildevand fra Sintex

#### Grundfos A/S

Poul Due Jensens Vej 7  
 Miljøafdelingen  
 8850 Bjerringbro  
 Att.: Rikke Hvid Frederiksen

**Version:** 1  
**Sagsnr:** Spildevandsprøve nr. 6 af 8 - 2020  
**Rekv. nr:** PO nr. 4510643687  
**Genereret:** 10.10.2020  
**Bilag:**

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
<b>LAB nr:</b>	20-26009, Prøve nr. 423634		<b>Prøvetager:</b>		MA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S		
<b>Prøvemærkning:</b>	Prøve nr. 6 af 8 - 2020 (stort analysepr.)		<b>Prøvetagningsmetode:</b>		M-0001 DS/ISO 5667 Flowproportional		
<b>Prøvetype:</b>	Spildevandskontrol		<b>Prøvetagningsperiode:</b>		22.09.2020 09:20 - 23.09.2020 09:20		
<b>Prøvested:</b>	Grundfos A/S Afløb		<b>Prøvetagningssted:</b>				
<b>Grænseværdier:</b>	Oplyst af Grundfos A/S		<b>Analyseperiode:</b>		23.09.2020 - 10.10.2020		
Bundfald ved 2 timer	<0.1 ml/L	-	-		0.1	M-0042 DS 233	10%
Suspenderet stof	8.8 mg/L	-	500		1.5	M-0178 DS/EN 872	10%
pH	9.33	6.5	9	MAX	0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
COD	1150 mg/L	-	-		10	M-0124 DS/ISO 15705	20%
Bly	0.4 µg/L	-	-		0.1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Cadmium	0.032 µg/L	-	-		0.005	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Chrom	24 µg/L	-	-		0.3	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Kobber	2 µg/L	-	-		1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Kviksølv	0.03 µg/L	-	-		0.03	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Nikkel	152 µg/L	-	-		0.1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Zink	103 µg/L	-	-		0.3	M-0142 DS 259/ICP-MS	17%
Mineralolie	6.2 mg/L	-	20		0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Fedt+olie	52 mg/L	-	50	MAX	0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Vandføring	118 m <sup>3</sup> /døgn	-	-		0.1	M-0001 DS/ISO 5667	-
Temperatur	26.0 °C	-	50		0.1	TERMOMETER	10%
NOx-Hæmning 1:5	73 %	-	50	MAX	10	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Nitrifikationsrate	0.7 mg N/(g·h)	-	-		0.1	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Aktivt slam fra Bjerringbro Renseanlæg						M-0070 DS/ENiso9509	-
Phenol	1.3 mg/L	-	-		0.001	<sup>3</sup> GC-MS	-
NPE sum	<0.01 mg/L	-	-		0.01	M-0130 GC-MS	30%
DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat)	<0.005 mg/L	-	-		0.005	M-0130 GC-MS	15%
LAS	<0.1 mg/L	-	-		0.1	M-0177 HPLC-UV	15%

#### Bemærkninger:

Der er fundet 3 resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**ANALYSERAPPORT 387167**

**Grundfos A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
Miljøafdelingen  
8850 Bjerringbro  
Att.: Rikke Hvid Frederiksen

**Version:** 1  
**Sagsnr:** Spildevandsprøve mrk. Sintex, Hobro  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 10.10.2020  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	20-26446, Prøve nr. 450708	<b>Prøvetager:</b>	MA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>	Ekstra intern Sintex 2020 (stort analysepr.)	<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0001 DS/ISO 5667 Flowproportional
<b>Prøvetype:</b>	Spildevandskontrol	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	23.09.2020 09:40 - 24.09.2020 09:15
<b>Prøvested:</b>	Grundfos A/S Afløb	<b>Prøvetagningssted:</b>	
<b>Grænseværdier:</b>	Oplyst af Grundfos A/S	<b>Analyseperiode:</b>	24.09.2020 - 10.10.2020

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Bundfald ved 2 timer	<0.1 mL/L	-	-		0.1	M-0042 DS 233	10%
Suspenderet stof	15 mg/L	-	500		1.5	M-0178 DS/EN 872	10%
pH	8.82	6.5	9		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
COD	1570 mg/L	-	-		10	M-0124 DS/ISO 15705	20%
Bly	0.9 µg/L	-	-		0.1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Cadmium	0.006 µg/L	-	-		0.005	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Chrom	27 µg/L	-	-		0.3	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Kobber	6 µg/L	-	-		1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Kviksølv	<0.03 µg/L	-	-		0.03	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Nikkel	225 µg/L	-	-		0.1	M-0142 DS 259/ICP-MS	10%
Zink	138 µg/L	-	-		0.3	M-0142 DS 259/ICP-MS	17%
Mineralolie	6.7 mg/L	-	20		0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Fedt+olie	52 mg/L	-	50	MAX	0.1	M-0041 DS/R 209:2006	10%
Vandføring	124 m <sup>3</sup> /døgn	-	-		0.1	M-0001 DS/ISO 5667	-
Temperatur	29.4 °C	-	50		0.1	TERMOMETER	10%
NOx-Hæmning 1:5	72 %	-	50	MAX	10	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Nitrifikationsrate	0.7 mg N/(g·h)	-	-		0.1	M-0070 DS/ENiso9509	10%
Aktivt slam fra Bjerringbro Renseanlæg		-	-			M-0070 DS/ENiso9509	-
Phenol	1.1 mg/L	-	-		0.001	*GC-MS	-
NPE sum	<0.01 mg/L	-	-		0.01	M-0130 GC-MS	30%
DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat)	<0.005 mg/L	-	-		0.005	M-0130 GC-MS	15%
LAS	<0.1 mg/L	-	-		0.1	M-0177 HPLC-UV	15%

**Bemærkninger:**  
Der er fundet 2 resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.