



**VIBORG**  
KOMMUNE

Grundfos A/S  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Afgørelsen er fremsendt pr. email til Birgitte Vinter Johansen:  
bijohansen@grundfos.com

**Teknik og Miljø**  
Byggeri og Miljø

Prinsens Alle 5  
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 87 87

ib3@viborg.dk

**Dato: 07-04-2022**

Sagsnr.: 19/7414  
Sagsbehandler: vpib3

Direkte tlf.: 87 87 56 02  
Direkte e-mail:  
byggeriogmiljoe@viborg.dk

**Tillæg til miljøgodkendelse af**

**Grundfos A/S**

**Tilførsel af 1300 m<sup>3</sup> /år spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S' eget  
renseanlæg**

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| 1. Afgørelse .....                               | 3  |
| 2. Vilkår .....                                  | 5  |
| 2.1. Støj.....                                   | 5  |
| 2.2. Luft .....                                  | 5  |
| 2.3 Driftsjournal og egenkontrol.....            | 5  |
| 2.4 Øvrige vilkår .....                          | 6  |
| 2.5 Godkendelsens gyldighed.....                 | 6  |
| 2.6 Klagevejledning og søgsmål .....             | 7  |
| 2.9 Underretning om miljøgodkendelsen .....      | 7  |
| 3. Vurdering.....                                | 8  |
| 3.1 Støj.....                                    | 8  |
| 3.2 Luft .....                                   | 9  |
| 3.3 Driftsjournal og egenkontrol.....            | 9  |
| 3.4 Øvrig lovgivning .....                       | 12 |
| 3.8 Udtalelser .....                             | 13 |
| Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer ..... | 14 |
| Bilag 2. Oplysninger fra ansøgningen .....       | 15 |
| Bilag 3:Oplysninger fra ansøgningen i 2020 ..... | 17 |

## 1. Afgørelse

Grundfos A/S har den 4. februar 2019 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse til at rense spildevand fra virksomhedens afdeling Sintex A/S, Jyllandsvej 14, 9500 Hobro. Viborg Kommune har meddelt godkendelse til denne aktivitet den 22. maj 2019.

Spildevandet transporteres med tankbil/slamsuger fra Sintex A/S til virksomhedens eget renseanlæg i Bjerringbro, hvor det renses inden udledning til Bjerringbro renseanlæg.

Spildevandet stammer fra en imprægneringsproces med 3 dryppekar ca. 500 m<sup>3</sup>/år og fra en vaskeproces ca. 100 m<sup>3</sup>/år.

Grundfos A/S har den 12. november 2020 ansøgt om at modtage yderligere 400 m<sup>3</sup> spildevand/år fra Sintex således, at renseanlægget på Grundfos A/S samlet modtager 1000 m<sup>3</sup> spildevand /år. Spildevandet stammer også her fra en imprægneringsproces og vaskeproces, samt maskinbearbejdningsprocesser svarende til dem, der allerede foregår på Grundfos A/S i Bjerringbro.

Grundfos A/S har den 4. marts 2022 ansøgt om at modtage yderligere 300 m<sup>3</sup> spildevand fra Sintex, således at renseanlægget på Grundfos A/S samlet modtager 1300 m<sup>3</sup> spildevand /år. Spildevandet stammer fra de samme processer som tidligere og svarende til dem, der allerede foregår på Grundfos A/S i Bjerringbro.

Virksomhedens renseanlæg er miljøgodkendt i Grundfos A/S miljøgodkendelse af 12. maj 2016. Den overordnede aktivitet på Grundfos A/S er virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Spildevand, der ønskes renses på virksomhedens eget renseanlæg, adskiller sig ikke fra det spildevand, der i forvejen renses på virksomhedens eget renseanlæg det vil sige afrensning og vask af metalemner.

Udvidelsen medfører ingen ændringer i kravene fastsat i virksomhedens tilslutningstilladelse af 11.07.2019, da virksomhedens faktiske udledning af spildevand i perioden 2016-2021 har udgjort mellem 32.522 m<sup>3</sup> og 41.501 m<sup>3</sup> pr. år.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til modtagelse af i alt 1300 m<sup>3</sup> /år spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S' eget renseanlæg beliggende Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, matrikel nr.8 E Hjermind By, Bjerringbro.

Denne miljøgodkendelse erstatter den tidligere godkendelse meddelt den 22. maj 2019, samt tillægget til godkendelse meddelt den 11. januar 2021.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> §33 og godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj og lugtgener, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

### **Offentliggørelse af miljøgodkendelsen**

Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, skal myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

---

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse 100 af 19/01/2022

<sup>2</sup> Godkendelsesbekendtgørelsen: nr. 2080 af 15/11/2021

## 2. Vilkår

### 2.1. Støj

1. Støjvilkårene for hele Grundfos A/S fremgår miljøgodkendelse af 28. november 2012 (varmepumpecentralen, Jørgens Alle 32, 8850). Støjen fra driften af renseanlægget skal sammen med de øvrige støjkloder overholde de i denne godkendelse fastsatte støjgrænser og øvrige støjvilkår. Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

### 2.2. Luft

1. Luftvilkår for renseanlægget fremgår af godkendelsen den 15. maj 2016: Punkt 2.2.10 Øvrige emissioner Renseanlæg. Emissioner fra rensningen af spildevandet skal overholde disse vilkår fastsat i ovennævnte godkendelse

### 2.3 Driftsjournal og egenkontrol

1. Der må maksimalt tilføres 1300 m<sup>3</sup> spildevand fra Sintex A/S til Grundfos A/S' eget renseanlæg pr. år.
2. Virksomheden skal føre logbog over antal af m<sup>3</sup> spildevand fra Sintex, A/S, der afleveres til Grundfos A/S' renseanlæg ved registrering af transporter af spildevand fra Sintex A/S. Logbogen skal kunne fremvises på myndighedens forlangende. Der henvises i øvrigt til tilslutningstilladelsen af 11. juni 2013 side 14 vedr. registrering af spildevandsmængder fra Grundfos A/S.
3. Koncentrationen af stoffer i spildevandet, der er klassificeret med H315 og H319, må ikke overstige afskæringsværdien på 20%, der er grænsen for, hvornår affaldet klassificeres som farligt af typen HP 4 (Affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet) i affaldsbekendtgørelsens bilag 3<sup>3</sup>
4. Viborg Kommune kan til enhver tid forlange dokumentation for, at spildevandets indhold af stoffer fra skærevæske og imprægneringsvæske, ikke overskrider afskæringsværdierne for farligt affald. Dette kan ske enten ved målinger eller beregninger.
5. Aflæsning af tankbil/slamsuger med spildevand fra Sintex A/S skal til enhver tid ske under fuld overvågning og indenfor konturerne af en tæt belægning uden direkte afløb til Energi Viborg Spildevands regnvandssystem.

---

<sup>3</sup> Affaldsbekendtgørelsen: nr. 2512 af 10/12/2021

## **2.4 Øvrige vilkår**

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Ved ophør af virksomhedens rensning af spildevand fra Sintex A/S skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

## **2.5 Godkendelsens gyldighed**

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

## 2.6 Klagevejledning og søgsmål

Klage over denne afgørelse, kan ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 5. maj 2022.

Klagen indgives via Klageportalen via [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Der skal betales et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes klagen automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Læs om regler for tilbagebetaling af gebyret på [nmkn.dk](http://nmkn.dk)

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om Klageportalen, medmindre der forinden er blevet givet en fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter anmodningen til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt man kan blive fritaget. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Ved klagefristens udløb vil du få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 7. oktober 2022.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

## 2.9 Underretning om miljøgodkendelsen

- Grundfos A/S pr. email til [bijohansen@grundfos.com](mailto:bijohansen@grundfos.com)
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland ([senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk))
- Danmarks Naturfredningsforening ([dnviborg-sager@dn.dk](mailto:dnviborg-sager@dn.dk))
- Friluftsrådet Limfjord Syd ([limfjordsyd@friluftsradet.dk](mailto:limfjordsyd@friluftsradet.dk))

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Ved eventuel henvendelse bedes du oplyse sagsnummeret. Det fremgår af højre side af brevets første side.


Med venlig hilsen  
Inger Brun  
Biolog

### 3. Vurdering

#### 3.1 Støj

Renseanlægget (CS) er beliggende i området, der er omfattet af Lokalplan 21-1 for et område til erhvervsformål nord for Østre Ringvej mellem Jørgens Allé og Østre omfartsvej i Bjerringbro.

Aflæsning fra slamsuger sker på Jørgens Alle udenfor centralrenseanlægget. Den øgede aktivitet her vurderes ikke at have nogen indflydelse på ændringen af støjkontur-linien på 43 dB(A), der er angivet med rødt i figur 1.

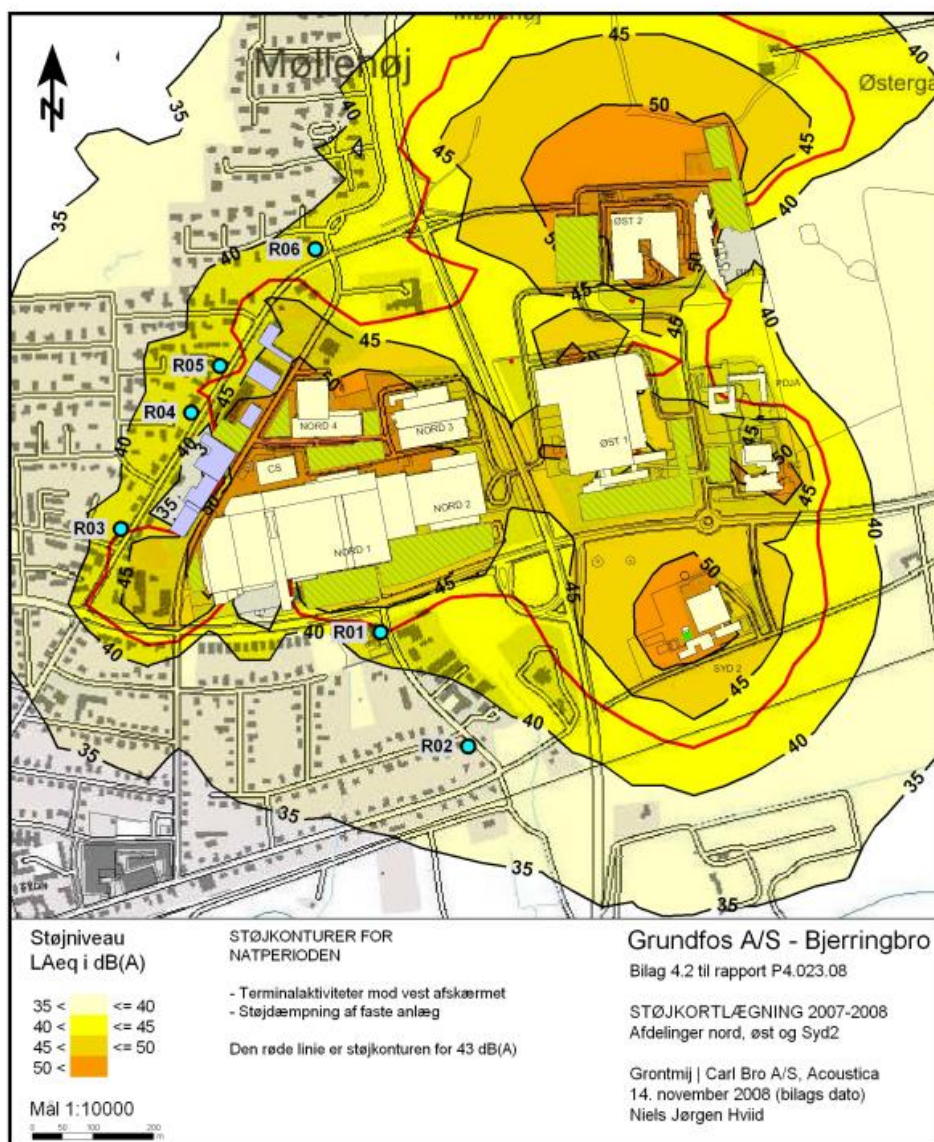

Figur 1: Støjkonturer. Støjkontur-linien på 43 dB(A) er angivet med rødt.



### 3.2 Luft

Det vurderes at allerede eksisterende vilkår for renseanlægget kan overholdes. Luften fra renseanlægget renses gennem et kulfilter. Vilkår for renseanlæg i miljøgodkendelse og revurdering af Grundfos A/S' godkendelse af 12.05 2016 er angivet her:

6. Afkast fra rumventilation skal ledes gennem kulfilter.
7. Afkast skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

### 3.3 Driftsjournal og egenkontrol

*Vurdering i ansøgningen om godkendelse i 2019*

Spildevandet reguleres i en særskilt tilslutningstilladelse af 11. juni 2013. Udvidelsen medfører ingen ændringer i kravene fastsat i virksomhedens tilslutningstilladelse af 11.07.2019, der giver tilladelse til udledning af større mængder rensede spildevand, da virksomhedens faktiske udledning af spildevand i perioden 2016-2021 har udgjort mellem 32.522 m<sup>3</sup> og 41.501 m<sup>3</sup> pr. år.

Der er fire kemikalier i spildevandet, der har fået scoren C og ét kemikalie, der har fået scoren B i spildevandet. Spildevandet er opstået fra processer, der i forvejen sker på Grundfos A/S. Analyser af spildevandet fremgår af bilag 2.

Grundfos A/S har lavet nedenstående beregning til dokumentation for, at koncentrationen af stoffer i spildevandet, der er klassificeret med H315 og H319, ikke overstiger afskæringsværdien på 20%, der er grænsen for, hvornår affaldet klassificeres som farligt af typen HP 4 (Affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet) i affaldsbekendtgørelsens bilag 3

Imprægneringsprocessen består af 3 kar á ca. 300 L. Der er 1 kar med imprægneringsvæske og 2 skyllekar med vand. Imprægneringsvæsken indeholder 0,5-1 % IM4500. Dvs. worst case er koncentrationen 0,33 % i spildevandet.

Grindex 10 anvendes som køle-/smøremiddel i sliberen. Overslæb overføres til vaskeren via de bearbejdede emner. I 2018 har Sintex brugt 2704 L Grindex 10. 980 L bortskaffes som affald i forbindelse med årlig udskiftning af køle-/smøremiddel. Den resterende mængde ender med emnerne i 2 vaskere, den ene er Hella vaskeren i denne ansøgning, svarende til 862 L pr. vasker. Dette fordeles i 100 m<sup>3</sup>/år vand fra vaskeren. Koncentrationen i spildevandet er derfor ca. 0,86 %.

Sikkerhedsdatablade på de anvendte kemikalier er vedlagt ansøgningen sammen med ABC-vurdering. Kemikalierne i spildevandet indeholder B- og C-stoffer samt mindre mængde A-stof (< 1 % i det koncentrerede produkt) typisk i form af konserveringsmiddel.

På vores rensningsanlæg i Bjerringbro har vi kørt et forsøg med rensning af vores sædvanlige spildevand iblandet et træk spildevand fra Sintex. Spildevandet fra Sintex bestod af den fraktion, vi allerede renses i dag blandet med en fraktion af spildevand fra 5000 L tanken jf. spildevandsoversigten. I forbindelse med forsøget er der udtaget en flowproportional prøve både før og efter iblanding af spildevand fra Sintex. Vedlagt ansøgningen er følgende analyserapporter:

- Analyserapport 367408 udført på sædvanligt processpildevand.
- Analyserapport 387167 udført på sædvanligt processpildevand iblandet ny fraktion spildevand fra Sintex.

I analyserapport 367408 var vores pH-sensor itu, hvilket er årsagen til pH-værdien på 9,33.

### Analyser af spildevandet fremgår af bilag 3

Grundfos A/S har foretaget en beregning af indholdet af de fare-mærkede stoffer i spildevandet. Koncentrationerne af stofferne i spildevandet er meget lavt ift. klassificeringsgrænserne for H315 og H319. Dvs. spildevandet tåler en stor variation, uden at komme tæt på klassificeringsgrænserne.

Det vurderes derfor, at spildevandet fra Sintex A/S ikke er farligt affald

#### *Vurdering i ansøgningen om godkendelse i 2022*

Det vurderes, at der ikke er store ændringer i beregningen og klassificeringen af spildevandet som følge af tilledningen af de 300 m<sup>3</sup> ekstra spildevand, da der ikke er større ændring i processerne bag, og indholdet af de faremærkede stoffer ligger langt fra klassificeringsgrænsen. Det vurderes derfor stadig, at spildevandet fra Sintex A/S stadig ikke er farligt affald.

### *Aflæsning af spildevandet*

Aflæsningen af spildevandet sker fra Jørgens Alle uden for Centralrenseanlægget. Aflæsningen sker her, da aflæsningen skal kunne ske også, når renseanlægget er ubemandet. I området findes 3 brønde, hvor det rensede spildevand fra centralrenseanlægget løber igennem og videre til Energi Viborg Spildevand's spildevandsledning og til Bjerringbro Renseanlæg. Skulle der ske et mindre spild, vil dette ledes til spildevandsledningen og således blive rensed på Bjerringbro renseanlæg. For at undgå et større spild/uheld, skal aflæsningen skal foregå under konstant overvågning, således at aflæsningen kan afbrydes med det samme.

Billede af aflæsningssted og brønde på Jørgens Alle:

De røde streger markerer spildevandsledningen, den blå streg markerer regnvandsledningen. Aflæsningen foregår bag den højre dør.



Den røde ring på nedenstående billede angiver ca. placeringen af aflæsningsstedet på Jørgens Alle.



Grundfos A/S har i forbindelse med sidste godkendelse udarbejdet en procedure for aflæsning af alt urensset spildevand, der er godkendt af Viborg Kommune inden iværksættelse.

### 3.4 Øvrig lovgivning

Aktiviteten er opført på bilag 2 punkt 11 c- Renseanlæg i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25/06/2020

Det vurderes, at udvidelsen af virksomheden med tilførsel ikke er omfattet af punkt 13.a) i ovennævnte bekendtgørelse og derfor ikke skal screenes:

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)

I henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12 2018 (om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), skal der vurderes om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter, som

ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Udtalelse fra Natur og Vand: Projektet har ingen indflydelse

### **3.8 Udtalelser**

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

## Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer

### Virksomhed:

|                  |  |
|------------------|--|
| Ejer             | Grundfos A/S   |
| Adresse:         | Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro.  |
| Telefon:         | 87501400   |
| Matr. nr.:       | 8 e, Hjermand by, Bjerringbro  |
| P-nr.:           | 1003053580   |
| CVR-nummer:      | 37499919   |
| Listebetegnelse: | Hovedaktivitet: overordnet på hele Grundfos A/S.: Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller<br>Biaktivitet Renseanlægget: K204: Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. |

### Vigtige datoer:

|                         | Dato        |                                  | Dato       |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| Godkendelsen annonceres | 07/04/ 2022 | Klagefristen udløber             | 05/05/2022 |
| Søgsmålsfristen udløber | 07/10/2022  | Retsbeskyttelsesperioden udløber | 07/04/2030 |

## Bilag 2. Oplysninger fra ansøgningen

### Analyser af spildevandet



AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby, Danmark  
Telefon: +45 98 19 39 00  
E-mail: lab@analytech.dk

### ANALYSERAPPORT 324532

**GRUNDFOS A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Birgitte Vinther Johansen

**Version:** 1  
**Sagsnr:** Spildvandsprøve hos Sintex, Hobro  
**Rekv. nr:** Att.: Birgitte Vinther Johansen  
**Genereret:** 17.07.2018  
**Bilag:**

|                       |                            |                              |                                     |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAB nr:</b>        | 18-12899, Prøve nr. 364202 | <b>Prøvetager:</b>           | BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |
| <b>Prøvemærkning:</b> |                            | <b>Prøvetagningsmetode:</b>  | M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve        |
| <b>Prøvetype:</b>     | Spildevand, stikprøve      | <b>Prøvetagningsperiode:</b> | 25.06.2018 08:15 - 25.06.2018 08:20 |
| <b>Prøvested:</b>     | Sintex                     | <b>Prøvetagningssted:</b>    | Blandet prøve af skyllekar 1 og 2   |
| <b>Grænseværdier:</b> | Ikke oplyst                | <b>Analyseperiode:</b>       | 25.06.2018 - 17.07.2018             |

| Analyseparameter                         | Resultat       | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference     | +/- |
|--|----------------|-----|-----|---------|------|----------------------|-----|
| pH                                       | 6.64 pH        | -   | -   |         | 0.05 | M-0010 DS 287        | 10% |
| Temperatur                               | 22.0 °C        | -   | -   |         | 0.1  | TERMOMETER           | 10% |
| NOx-Hæmning 1:5                          | 82 %           | -   | -   |         | 10   | M-0070 DS/ENiso9509  | 10% |
| Nitrifikationsrate                       | 1.2 mg N/(g·h) | -   | -   |         | 0.1  | M-0070 DS/ENiso9509  | 10% |
| Aktivt slam fra Mariagerfjord Renseanlæg |                | -   | -   |         |      | M-0070 DS/ENiso9509  | -   |
| Bundfald ved 2 timer                     | <0.1 mL/L      | -   | -   |         | 0.1  | M-0042 DS 233        | 10% |
| Suspenderet stof                         | 51 mg/L        | -   | -   |         | 1.5  | M-0178 DS/EN 872     | 10% |
| Fedt+olie                                | 1920 mg/L      | -   | -   |         | 0.1  | M-0041 DS/R 209:2006 | 10% |
| Mineralolie                              | 19 mg/L        | -   | -   |         | 0.1  | M-0041 DS/R 209:2006 | 10% |
| Bly                                      | <4 µg/L        | -   | -   |         | 4    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Nikkel                                   | 2 µg/L         | -   | -   |         | 2    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Chrom                                    | 3 µg/L         | -   | -   |         | 2    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Zink                                     | 19 µg/L        | -   | -   |         | 10   | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Kobber                                   | <4 µg/L        | -   | -   |         | 4    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Cadmium                                  | <0.3 µg/L      | -   | -   |         | 0.3  | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Kviksølv                                 | 0.13 µg/L      | -   | -   |         | 0.03 | M-0142 DS 259/ICP-MS | 10% |
| Tidsforbrug timer                        | -              | -   | -   |         |      | *                    | -   |

### ANALYSERAPPORT 324865

**GRUNDFOS A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Birgitte Vinther Johansen

**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 17.07.2018  
**Bilag:**

|                       |                            |                              |                                     |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAB nr:</b>        | 18-12993, Prøve nr. 364663 | <b>Prøvetager:</b>           | BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |
| <b>Prøvemærkning:</b> |                            | <b>Prøvetagningsmetode:</b>  | M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve        |
| <b>Prøvetype:</b>     | Spildevand, stikprøve      | <b>Prøvetagningsperiode:</b> | 25.06.2018 08:20 - 25.06.2018 08:25 |
| <b>Prøvested:</b>     | Sintex                     | <b>Prøvetagningssted:</b>    | Kar nr. 3                           |
| <b>Grænseværdier:</b> | Ikke oplyst                | <b>Analyseperiode:</b>       | 25.06.2018 - 17.07.2018             |

| Analyseparameter                         | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference     | +/- |
|--|----------|-----|-----|---------|------|----------------------|-----|
| pH                                       | 4.43     | -   | -   | -       | 0.05 | M-0010 DS 287        | 10% |
| Temperatur                               | 95       | -   | -   | -       | 0.1  | TERMOMETER           | 10% |
| NOx-Hæmning 1:5                          | 81       | -   | -   | -       | 10   | M-0070 DS/ENISO9509  | 10% |
| Nitrifikationsrate                       | 1.2      | -   | -   | -       | 0.1  | M-0070 DS/ENISO9509  | 10% |
| Aktivt slam fra Mariagerfjord Renseanlæg |          | -   | -   | -       |      | M-0070 DS/ENISO9509  | -   |
| Bundfald ved 2 timer                     | <0.1     | -   | -   | -       | 0.1  | M-0042 DS 233        | 10% |
| Suspenderet stof                         | 271      | -   | -   | -       | 1.5  | M-0178 DS/EN 872     | 10% |
| Fedt+olie                                | 13       | -   | -   | -       | 0.1  | M-0041 DS/R 209:2006 | 10% |
| Mineralolie                              | 3.5      | -   | -   | -       | 0.1  | M-0041 DS/R 209:2006 | 10% |
| Bly                                      | <4       | -   | -   | -       | 4    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Nikkel                                   | <2       | -   | -   | -       | 2    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Chrom                                    | 2        | -   | -   | -       | 2    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Zink                                     | 23       | -   | -   | -       | 10   | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Kobber                                   | 10       | -   | -   | -       | 4    | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Cadmium                                  | <0.3     | -   | -   | -       | 0.3  | M-0071 DS 259/ICP    | 10% |
| Kviksølv                                 | <0.03    | -   | -   | -       | 0.03 | M-0142 DS 259/ICP-MS | 10% |
| Tidsforbrug timer                        | -        | -   | -   | -       |      | *                    | -   |

**Bemærkninger:**  
Bundfald efter 20 timer: 1.5 mg/l  
Er stadig flydende efter 24 timer i 5 grader ( kølerum)

### ANALYSERAPPORT 326001

**GRUNDFOS A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Birgitte Vinther Johansen

**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 20.07.2018  
**Bilag:**

|                       |                                |                              |                                     |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LAB nr:</b>        | 18-14994, Prøve nr. 366344     | <b>Prøvetager:</b>           | BS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |
| <b>Prøvemærkning:</b> | Identisk med lab. nr. 18-12993 | <b>Prøvetagningsmetode:</b>  | M-0001 DS/ISO 5667 Stikprøve        |
| <b>Prøvetype:</b>     | Spildevand, stikprøve          | <b>Prøvetagningsperiode:</b> | 25.06.2018 08:20 - 25.06.2018 08:25 |
| <b>Prøvested:</b>     | Sintex                         | <b>Prøvetagningssted:</b>    | Kar nr. 3                           |
| <b>Grænseværdier:</b> | Ikke oplyst                    | <b>Analyseperiode:</b>       | 13.07.2018 - 20.07.2018             |

| Analyseparameter                        | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference    | +/- |
|---|----------|-----|-----|---------|------|---------------------|-----|
| NOx-Hæmning 1:5                         | 65       | -   | -   | -       | 10   | M-0070 DS/ENISO9509 | 10% |
| Nitrifikationsrate                      | 3.0      | -   | -   | -       | 0.1  | M-0070 DS/ENISO9509 | 10% |
| Aktivt slam fra Marselisborg Renseanlæg |          | -   | -   | -       |      | M-0070 DS/ENISO9509 | -   |



### Bilag 3: Oplysninger fra ansøgningen i 2020

Analyser af spildevandet i 2020 før og efter tilførsel af spildevand fra Sintex

#### Grundfos A/S

Poul Due Jensens Vej 7  
Miljøafdelingen  
8850 Bjerringbro  
Att.: Rikke Hvid Frederiksen

Version: 1  
Sagsnr: Spildevandsprøve nr. 6 af 8 - 2020  
Rekv. nr: PO nr. 4510643687  
Genereret: 10.10.2020  
Bilag:

| Analyseparameter                       | Resultat                                   | Min | Max                   | Udenfor | D.L.                                | Metode/Reference            | +/- |
|--|--|-----|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|
| LAB nr:                                | 20-26009, Prøve nr. 423634                 |     | Prøvetager:           |         | MA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |                             |     |
| Prøvemærkning:                         | Prøve nr. 6 af 8 - 2020 (stort analysepr.) |     | Prøvetagningsmetode:  |         | M-0001 DS/ISO 5667 Flowproportional |                             |     |
| Prøvetype:                             | Spildevandskontrol                         |     | Prøvetagningsperiode: |         | 22.09.2020 09:20 - 23.09.2020 09:20 |                             |     |
| Prøvested:                             | Grundfos A/S Afløb                         |     | Prøvetagningssted:    |         |                                     |                             |     |
| Grænseværdier:                         | Oplyst af Grundfos A/S                     |     | Analyseperiode:       |         | 23.09.2020 - 10.10.2020             |                             |     |
| Bundfald ved 2 timer                   | <0.1 ml/L                                  | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0042 DS 233               | 10% |
| Suspenderet stof                       | 8.8 mg/L                                   | -   | 500                   |         | 1.5                                 | M-0178 DS/EN 872            | 10% |
| pH                                     | 9.33 pH                                    | 6.5 | 9                     | MAX     | 0.05                                | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 | 10% |
| COD                                    | 1150 mg/L                                  | -   | -                     |         | 10                                  | M-0124 DS/ISO 15705         | 20% |
| Bly                                    | 0.4 µg/L                                   | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Cadmium                                | 0.032 µg/L                                 | -   | -                     |         | 0.005                               | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Chrom                                  | 24 µg/L                                    | -   | -                     |         | 0.3                                 | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Kobber                                 | 2 µg/L                                     | -   | -                     |         | 1                                   | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Kviksølv                               | 0.03 µg/L                                  | -   | -                     |         | 0.03                                | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Nikkel                                 | 152 µg/L                                   | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Zink                                   | 103 µg/L                                   | -   | -                     |         | 0.3                                 | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 17% |
| Mineralolie                            | 6.2 mg/L                                   | -   | 20                    |         | 0.1                                 | M-0041 DS/R 209:2006        | 10% |
| Fedt+olie                              | 52 mg/L                                    | -   | 50                    | MAX     | 0.1                                 | M-0041 DS/R 209:2006        | 10% |
| Vandføring                             | 118 m <sup>3</sup> /døgn                   | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0001 DS/ISO 5667          | -   |
| Temperatur                             | 26.0 °C                                    | -   | 50                    |         | 0.1                                 | TERMOMETER                  | 10% |
| NOx-Hæmning 1:5                        | 73 %                                       | -   | 50                    | MAX     | 10                                  | M-0070 DS/ENiso9509         | 10% |
| Nitrifikationsrate                     | 0.7 mg N/(g·h)                             | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0070 DS/ENiso9509         | 10% |
| Aktivt slam fra Bjerringbro Renseanlæg |  |     |                       |         |                                     | M-0070 DS/ENiso9509         | -   |
| Phenol                                 | 1.3 mg/L                                   | -   | -                     |         | 0.001                               | <sup>3</sup> GC-MS          | -   |
| NPE sum                                | <0.01 mg/L                                 | -   | -                     |         | 0.01                                | M-0130 GC-MS                | 30% |
| DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat)        | <0.005 mg/L                                | -   | -                     |         | 0.005                               | M-0130 GC-MS                | 15% |
| LAS                                    | <0.1 mg/L                                  | -   | -                     |         | 0.1                                 | M-0177 HPLC-UV              | 15% |

#### Bemærkninger:

Der er fundet 3 resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**ANALYSERAPPORT 387167**

**Grundfos A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
Miljøafdelingen  
8850 Bjerringbro  
Att.: Rikke Hvid Frederiksen

**Version:** 1  
**Sagsnr:** Spildevandsprøve mrk. Sintex, Hobro  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 10.10.2020  
**Bilag:**

| LAB nr:                                | 20-26446, Prøve nr. 450708                   | Prøvetager:           | MA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |         |       |                             |     |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|-----|
| Prøvemærkning:                         | Ekstra intern Sintex 2020 (stort analysepr.) | Prøvetagningsmetode:  | M-0001 DS/ISO 5667 Flowproportional |         |       |                             |     |
| Prøvetype:                             | Spildevandskontrol                           | Prøvetagningsperiode: | 23.09.2020 09:40 - 24.09.2020 09:15 |         |       |                             |     |
| Prøvested:                             | Grundfos A/S Afløb                           | Prøvetagningssted:    |                                     |         |       |                             |     |
| Grænseværdier:                         | Oplyst af Grundfos A/S                       | Analyseperiode:       | 24.09.2020 - 10.10.2020             |         |       |                             |     |
| Analyseparameter                       | Resultat                                     | Min                   | Max                                 | Udenfor | D.L.  | Metode/Reference            | +/- |
| Bundfald ved 2 timer                   | <0.1 mL/L                                    | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0042 DS 233               | 10% |
| Suspenderet stof                       | 15 mg/L                                      | -                     | 500                                 |         | 1.5   | M-0178 DS/EN 872            | 10% |
| pH                                     | 8.82 pH                                      | 6.5                   | 9                                   |         | 0.05  | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 | 10% |
| COD                                    | 1570 mg/L                                    | -                     | -                                   |         | 10    | M-0124 DS/ISO 15705         | 20% |
| Bly                                    | 0.9 µg/L                                     | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Cadmium                                | 0.006 µg/L                                   | -                     | -                                   |         | 0.005 | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Chrom                                  | 27 µg/L                                      | -                     | -                                   |         | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Kobber                                 | 6 µg/L                                       | -                     | -                                   |         | 1     | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Kviksølv                               | <0.03 µg/L                                   | -                     | -                                   |         | 0.03  | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Nikkel                                 | 225 µg/L                                     | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 10% |
| Zink                                   | 138 µg/L                                     | -                     | -                                   |         | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS        | 17% |
| Mineralolie                            | 6.7 mg/L                                     | -                     | 20                                  |         | 0.1   | M-0041 DS/R 209:2006        | 10% |
| Fedt+olie                              | 52 mg/L                                      | -                     | 50                                  | MAX     | 0.1   | M-0041 DS/R 209:2006        | 10% |
| Vandføring                             | 124 m <sup>3</sup> /døgn                     | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0001 DS/ISO 5667          | -   |
| Temperatur                             | 29.4 °C                                      | -                     | 50                                  |         | 0.1   | TERMOMETER                  | 10% |
| NOx-Hæmning 1:5                        | 72 %   | -                     | 50                                  | MAX     | 10    | M-0070 DS/ENiso9509         | 10% |
| Nitrifikationsrate                     | 0.7 mg N/(g·h)                               | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0070 DS/ENiso9509         | 10% |
| Aktivt slam fra Bjerringbro Renseanlæg |  | -                     | -                                   |         |       | M-0070 DS/ENiso9509         | -   |
| Phenol                                 | 1.1 mg/L                                     | -                     | -                                   |         | 0.001 | <sup>4</sup> GC-MS          | -   |
| NPE sum                                | <0.01 mg/L                                   | -                     | -                                   |         | 0.01  | M-0130 GC-MS                | 30% |
| DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat)        | <0.005 mg/L                                  | -                     | -                                   |         | 0.005 | M-0130 GC-MS                | 15% |
| LAS                                    | <0.1 mg/L                                    | -                     | -                                   |         | 0.1   | M-0177 HPLC-UV              | 15% |

**Bemærkninger:**

Der er fundet 2 resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

## Bilag 4: Oplysninger fra ansøgningen i 2022

Analyser af spildevandet i 2022 før og efter tilførsel af spildevand fra Sintex

Analyserapport 434290 - Side 1 af 1



### ANALYSERAPPORT 434290

Version: 1  
Sagsnr.: Prøve nr. 3 af 8 - 2022 (stort program)  
Rekv. nr.: Order. No. 4510643687  
Genereret: 17.02.2022  
Bilag:

Grundfos A/S  
Poul Due Jensens Vej 7  
Miljøafdelingen  
8850 Bjerringbro  
Att.: Rikke Hvid Frederiksen

| Analyseparameter                       | Resultat                | Min | Max  | Udenfor | D.L.  | Metode/Reference                  | +/- |
|--|-------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------------------------|-----|
| Bundfald ved 2 timer                   | <0.1 mL/L               | -   | -    | -       | 0.1   | M-0042 DS 233                     | 10% |
| Suspenderet stof                       | 23 mg/L                 | -   | 500  | -       | 1.5   | M-0178 DS/EN 872                  | 10% |
| pH                                     | 8.11 pH                 | 6.5 | 9    | -       | 0.05  | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012       | 10% |
| COD                                    | 1280 mg/L               | -   | -    | -       | 10    | M-0124 DS/ISO 15705               | 20% |
| Bly                                    | 1.2 µg/L                | -   | 100  | -       | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Cadmium                                | 0.038 µg/L              | -   | 3    | -       | 0.005 | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Chrom                                  | 162 µg/L                | -   | 300  | -       | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Kobber                                 | <1 µg/L                 | -   | 100  | -       | 1     | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Kviksalv                               | <0.03 µg/L              | -   | 3    | -       | 0.03  | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Nikkel                                 | 188 µg/L                | -   | 250  | -       | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Zink                                   | 136 µg/L                | -   | 3000 | -       | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 17% |
| Fedtolie                               | 47 mg/L                 | -   | 50   | -       | 1     | #S5028145/DS 209 mod. Swedac 1006 | 10% |
| Olje (upolær fraktion)                 | 10 mg/L                 | -   | 20   | -       | 1     | #S5028145/DS 209 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Vandføring                             | 96 m <sup>3</sup> /døgn | -   | -    | -       | -     | M-0001 DS/ISO 9667                | -   |
| Temperatur                             | 24.8 °C                 | -   | 50   | -       | 0.1   | TERMOMETER                        | 10% |
| NOx-Hæmning 1:5                        | 17 %                    | -   | 50   | -       | 10    | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | 10% |
| Nitrifikationsrate                     | 0.8 mg N/(g h)          | -   | -    | -       | 0.1   | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | 10% |
| Aktivt slam fra Bjerringbro Renseanlæg | -                       | -   | -    | -       | -     | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | -   |
| Phenol                                 | 0.98 mg/L               | -   | 1    | -       | 0.001 | GC-MS                             | -   |
| NPE sum                                | <0.01 mg/L              | -   | -    | -       | 0.01  | M-0130 GC-MS                      | 30% |
| DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat)        | <0.005 mg/L             | -   | -    | -       | 0.005 | M-0130 GC-MS                      | 15% |
| LAS                                    | <0.1 mg/L               | -   | -    | -       | 0.1   | M-0177 HPLC-UV                    | 15% |

#### Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**ANALYSERAPPORT 434306**

Version: 1  
 Sagsnr: Ekstra spildevandsprøve Sintex  
 Rekv. nr:  
 Genereret: 28.02.2022  
 Bilag:

**Grundfos A/S**  
 Poul Due Jensens Vej 7  
 Miljøafdelingen  
 8850 Bjerringbro  
 Att.: Rikke Hvid Frederiksen

|                |                                 |                       |                                     |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| LAB nr:        | 22-02763, Prøve nr. 519084      | Prøvetager:           | SBA, SGS Analytics Denmark A/S      |
| Prøvemærkning: | Ekstra prøve intern mrk. Sintex | Prøvetagningsmetode:  | M-0001 DS/ISO 5667 Flowproportional |
| Prøvetype:     | Spildevandskontrol              | Prøvetagningsperiode: | 26.01.2022 13:35 - 27.01.2022 13:35 |
| Prøvested:     | Grundfos A/S Afløb              | Prøvetagningssted:    |                                     |
| Grænseværdier: | Oplyst af Grundfos A/S          | Analyseperiode:       | 27.01.2022 - 28.02.2022             |

| Analyseparameter                | Resultat                 | Min | Max  | Udenfor | D.L.  | Metode/Reference                  | +/- |
|---------------------------------|--------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------------------------|-----|
| Bundfald ved 2 timer            | <0.1 mL/L                | -   | -    |         | 0.1   | M-0042 DS 233                     | 10% |
| Suspenderet stof                | 24 mg/L                  | -   | 500  |         | 1.5   | M-0178 DS/EN 872                  | 10% |
| pH                              | 8.11 pH                  | 6.5 | 9    |         | 0.05  | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012       | 10% |
| COD                             | 1390 mg/L                | -   | -    |         | 10    | M-0124 DS/ISO 15705               | 20% |
| Bly                             | 1.2 µg/L                 | -   | 100  |         | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Cadmium                         | 0.019 µg/L               | -   | 3    |         | 0.005 | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Chrom                           | 151 µg/L                 | -   | 300  |         | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Kobber                          | <1 µg/L                  | -   | 100  |         | 1     | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Kviksølv                        | <0.03 µg/L               | -   | 3    |         | 0.03  | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Nikkel                          | 234 µg/L                 | -   | 250  |         | 0.1   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 10% |
| Zink                            | 152 µg/L                 | -   | 3000 |         | 0.3   | M-0142 DS 259/ICP-MS              | 17% |
| Fedt+olie                       | 25 mg/L                  | -   | 50   |         | 1     | #S5028145/DS 209 mod. Swedac 1006 | 10% |
| Olie (upolær fraktion)          | 6 mg/L                   | -   | 20   |         | 1     | #S5028145/DS 209 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Vandføring                      | 124 m <sup>3</sup> /døgn | -   | -    |         | -     | M-0001 DS/ISO 5667                | -   |
| Temperatur                      | 24.2 °C                  | -   | 50   |         | 0.1   | TERMOMETER                        | 10% |
| NOx-Hæmning 1.5                 | 23 %                     | -   | 50   |         | 10    | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | 10% |
| Nitrifikationsrate              | 0.8 mg N/(g·h)           | -   | -    |         | 0.1   | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | 10% |
| Aktivt slam fra                 | Bjerringbro Renseanlæg   | -   | -    |         | -     | M-0070 DS/EN/ISO 9509             | -   |
| Phenol                          | 0.39 mg/L                | -   | 1    |         | 0.001 | *GC-MS                            | -   |
| NPE sum                         | <0.01 mg/L               | -   | -    |         | 0.01  | M-0130 GC-MS                      | 30% |
| DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalat) | <0.005 mg/L              | -   | -    |         | 0.005 | M-0130 GC-MS                      | 15% |
| LAS                             | <0.1 mg/L                | -   | -    |         | 0.1   | M-0177 HPLC-UV                    | 15% |

**Bemærkninger:**

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.